MAHO

Bediener-Handbuch

Nr. 76.33521

MH 800 E

Bedienung – Wartung – Instandsetzung

1 VOR INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

2 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER MASCHINE

3 BETRIEB DER MASCHINE

4 ARBEITSTISCHE

5 STEUERUNG

6 ZUBEHÖR

7 WARTUNG

8 ERSATZTEILPLÄNE UND -LISTEN

9 AUSBAUANWEISUNGEN

AN UNSERE KUNDEN

Dieses Bediener-Handbuch enthält die wesentlichen Angaben, die für eine sachgemäße Bedienung und Wartung Ihrer MAHO-Werkzeugmaschine erforderlich sind. Sie gehört in die Hand des Bedienungs- und Wartungspersonals.

Zu dem vorliegenden Bediener-Handbuch gehören die gesonderte Bedienungsanleitung CNC 432/10-Grafik, die Programmieranleitung CNC 432 der Steuerung, die Programmieranleitung "Geometriepaket" und die Mappe "Baugruppenzeichnungen und Stücklisten."

Steuerungsspezifische Einzelheiten sind **nur** in der Bedienungsanleitung CNC 432/10-Grafik aufgeführt und dieser zu entnehmen.

Die Maschine darf erst in Betrieb genommen werden, wenn das Bedienungs- und Wartungspersonal das Bediener-Handbuch sorgfältig gelesen und sich mit allen Einzelheiten gründlich vertraut gemacht hat.

Bedienung und Wartung der Maschine sind in Übereinstimmung mit den Angaben in diesem Bediener-Handbuch vorzunehmen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Angaben oder durch unsachgemäßes Vorgehen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Beim Auftreten von Störungen, die mit eigenen Kräften nicht beseitigt werden können, ist die Störungsursache an Hand des Bediener-Handbuchs genau zu ermitteln, bevor die zuständige MAHO-Vertretung bzw. die Firma MAHO verständigt wird.

Dieses Bediener-Handbuch wird Ihnen helfen, Ihre Bearbeitungsaufgaben vorteilhaft zu lösen. Wir sind sicher, daß die gelieferte MAHO-Werkzeugmaschine Ihre Erwartung voll erfüllen wird.

© Copyright

Dieses Technische Handbuch darf - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

AN UNSERE KUNDEN

Benutzung des Handbuches

Nachfolgend Erläuterungen zur Handhabung des Handbuches:

Nummerierung der Seiten

Die Seiten des Handbuches sind innerhalb der Kapitel nach Abschnitten fortlaufend nummeriert. Die Seitenzahlen stehen oben rechts und sind so aufgebaut, daß die Seitennummer auf die Abschnittnummer folgt.

BEISPIEL: 3.20-3, bedeutet: Kapitel 3, Abschnitt 20, Seite 3

Erfolgen innerhalb eines Abschnittes Erweiterungen, so werden diese mit der Seitenzahl der vorhergehenden Seite und den Zahlen 1, 2, 3 usw. getrennt durch einen Punkt versehen.

BEISPIEL: 3.20-3.1, bedeutet: Kapitel 3, Abschnitt 20, Seite 3, Zusatz-Seite 1.

Abbildungen und Tabellen sind nicht eigens nummeriert.

Die Positions-Nummern in den Abbildungen sind auf den Inhalt des Abschnittes bezogen und können sich über 2 - 3 Abbildungen verteilen.

Werden Positionen einer Abbildung im Text angesprochen, so sind diese in Klammern () gesetzt.

Nachfolgende Hinweise werden in diesem Handbuch verwendet.

"HINWEIS" Gilt für technische Besonderheiten, die der Benutzer beachten muß.

"ACHTUNG" Gilt für Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine Beschädigung oder Zerstörung der Anlage zu verhindern.

"VORSICHT" Gilt für Arbeiten oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine Gefährdung von Personen auszuschliessen und schließt **ACHTUNG** mit ein.

Querverweise

Zur Vermeidung von Doppel-Beschreibungen werden in diesem Handbuch Inhaltsbezogene Verbindungen mit Hilfe von Querverweisen hergestellt.

BEISPIEL: gemäß Anweisung
.... siehe Blatt/Seite

Lagedefinition

Die Bezeichnungen vorne, hinten, links, rechts, oben bzw. unten sind vom Spindelstock aus, in Blickrichtung auf das Werkstück zu sehen.

INHALTSVERZEICHNIS Serie 335

<u>Vor Inbetriebnahme der Maschine</u>	Blatt
Wichtige Hinweise	1.01-1
Transport der Maschine	1.02-1 1.02-2
Aufstellen der Maschine	1.03-1 1.03-2 1.03-3
Aufstellplan und Arbeitsraumplanung	1.04-1
Maßbild der Maschine	1.05-1
Entfernen des Rostschutzmittles	1.08-1
Auffüllen des Antriebsrad-Ölbades im Spindelstock	1.09-1
Anschließen an das elektrische Netz	1.10-1
Inbetriebnahme-Checkliste	1.11-1
 <u>Allgemeine Beschreibung der Maschine</u>	
Technische Daten	2.01-1 2.01-2
Maschinenübersicht-Bezeichnung der Haupt-Komponenten	2.02-1
Beschreibung der Maschinen-Komponenten	2.02-2 2.02-3 2.02-4 2.02-5 2.02-6 2.02-7 2.02-8
Die Bewegungsrichtungen	2.03-1
Kommandostation	2.04-1 2.04-2
Handbedienpult	2.04-5
Getriebeplan	2.10-1
Getriebeplan-Hauptgetriebe	2.10-2
Funktion der Sicherheitsbremse für Vorschubantrieb Y-Achse	2.11-1

INHALTSVERZEICHNIS Serie 335

	Blatt
<u>Betrieb der Maschine</u>	
Funktionsprüfung/Probelauf	3.01-1 3.01-2
Manuelles Schalten der Spindeldrehzahlen	3.03-2
Horizontal-Arbeitsspindel	3.04-1
Horizontalarbeiten mit Gegenhalter	3.05-1
Umrüsten von Horizontal- auf Vertikalbearbeitung	3.07-1
Umrüsten von Vertikal- auf Horizontalbearbeitung	3.08-1
Vertikalfräskopf	3.09-1
Automatische Werkzeugspannung	3.12-1
Nacharbeiten des Schaftes von Standard-Werkzeugen	3.13-1
Werkzeugschaft nach DIN 69871, mit Anzugbolzen ISO 7388, Typ B .	3.13-3
Manuelles Verstellen der Maschinenschlitten	3.15-2
Hydraulik-Plan	3.18-1
Geräteliste-Hydraulik	3.18-2
Hydraulik	3.18-3 3.18-4
Automatische Zentralschmierung-Plan	3.20-1.1 3.20-1.2
Geräteliste-Automatische Zentralschmierung	3.20-2
Automatische Zentralschmierung	3.20-3 3.20-4 3.20-5
Kühlschmierstoffeinrichtung	3.22-1
Spritzschutz	3.24-1
<u>Arbeitstisch</u>	
Starrer Winkeltisch	4.01-1 4.01-2

INHALTSVERZEICHNIS Serie 335

	Blatt
Universal-Einbaurundtisch	4.03-1 4.03-2 4.03-3 4.03-4 4.03-5
B-Achse, Winkelstellungsanzeige für Universal-Einbaurundtisch ..	4.04-1
<u>CNC-Steuerung</u>	
Linear-Wegmeßsysteme und Meßwertanzeigen	5.01-1
Hinweise zu den Listen: Maschinenkonstanten und Fehlerliste	5.03-1
Maschinenkonstanten CNC 432	a)
Fehlerliste CNC 432	a)
Betriebsanleitung CNC 432/Grafik	76.00471
Geometrie-Paket zur CNC 432/Grafik	76.00461
Programmieranleitung CNC 432	76.00211
<u>Zubehör</u>	
Winkelfräskopf	6.01-1 6.01-2
Schnellauf-Frässpindel	6.02-1
NC-Positionier-Teilapparat	6.04-1 6.04-2 6.04-3 6.04-4 6.04-5
NC-Positionier-Rundtisch	6.06-1 6.06-2 6.06-3
Kühlluft- und Lüftungsanlage KH 09 (Option)	6.20-1 6.20-2 6.20-3

HINWEIS: a) Die für die Maschine verbindlichen Daten der Maschinenkonstanten und Fehlerlisten werden als Lochstreifen und Klartext mitgeliefert, sie befinden sich bei den Elektro-Schaltplänen im Schaltschrank der Maschine.

INHALTSVERZEICHNIS Serie 335

	Blatt
<u>Wartung</u>	
Wichtige Hinweise	7.01-1
Maschinenschmierplan	7.02-1
Schmiervorschrift	7.03-1
Schmierstoffempfehlungen	7.06-1
Schmierstoff-Auswahltablelle	7.06-2
Kühlschmierstoffe	7.07-1 7.07-2 7.07-3 7.07-4
Entfernen der Maschinenverkleidungen	7.10-1
Wartungsplan	7.20-1
Übersicht über die Wartungsarbeiten an Mechanik und Hydraulik ..	7.21-1
Übersicht über die Wartungsarbeiten an Elektrik und Elektronik .	7.22-1
Sonderwerkzeuge für Wartung und Instandsetzung	7.23-1
Nachstellen der Keilleisten	7.30-1
Wartung für Führungsbahnabstreifer	7.31-1
Auswechseln der Zahnriemen für Vorschubantrieb	7.33-1 7.33-2 7.33-3 7.33-5
Montage und Wartung des Keilrippenriemens für den Hauptantrieb	7.34-1 7.34-2
Nachstellen der Spannzange der automatischen Werkzeugspannung	7.35-1 7.35-2
Nachstellarbeiten am Universal-Einbaurundtisch	7.40-1 7.40-2
Wartung der Hydraulik	7.50-1 7.50-2 7.50-3

INHALTSVERZEICHNIS Serie 335

	Blatt
Wartung der Druckspeicher	7.50-5 7.50-6 7.50-7 7.50-8
Wartung von Gleichstrommotoren (MDC 10)	7.60-1 7.60-2 7.60-3
Wartung von Gleichstrommotoren (MDC 9)	7.60-4 7.60-5 7.60-6
Wartung von Drehstrommotoren	7.61-1
<u>Ersatzteilpläne und -listen</u>	
Hinweise für das Bestellen von Ersatzteilen	8.00-1
Ersatz- und Verschleißteillisten (EDV-Ausdrucke)	
<u>Ausbauanweisungen</u>	
Hauptmotor und Hauptgetriebe	9.01-1 9.01-2
Auswechseln des Vorschubmotors	9.08-1 9.08-2 9.08-3

WICHTIGE HINWEISE

Fabrik-Nummer

- Die Angaben in diesem Bediener-Handbuch gelten nur für die Maschine, deren Fabrik-Nummer am Typenschild der Maschine eingeschlagen ist.
- Bei allen Rückfragen und bei allen Ersatzteilbestellungen ist die Fabrik-Nummer der Maschine anzugeben.
- Beziehen sich die Rückfragen auf ein bestimmtes Blatt des Bediener-Handbuchs, so ist die Blatt-Nummer ebenfalls anzugeben.

Vor Inbetriebnahme der Maschine

- Bediener-Handbuch sorgfältig lesen.
- Maschine aufstellen (siehe Blatt 1.03-1).
- Vergewissern, daß die Maschine Raumtemperatur angenommen hat.
- Rostschutzmittel entfernen (siehe Blatt 1.08-1).
- Sämtliche Schraubklemmen an den Klemmleisten, Schützen, Relais und Sicherungen im Schaltschrank nachziehen; sie können sich durch Erschütterungen beim Transport gelockert haben.
- Maschine an das elektrische Netz anschließen (siehe Blatt 1.10-1).
- Ölstände kontrollieren (siehe Blatt 7.02-1 und 7.03-1).
- Maschine mit Kühlschmierstoff befüllen (siehe Blatt 3.22-1).

Verriegelungen der Maschine

- Nach jedem Ausschalten des Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank und nach jedem Netzausfall muß die Maschine neu eingeschaltet werden. a)
- Der rote Pilztaster des NOT-AUS-Schalters darf hierbei nicht gedrückt sein.
- Nach jedem NOT-AUS muß der entsprechende Pilztaster durch Rechtsdrehen gelöst werden und die Maschine neu eingeschaltet werden. a)

a) "Maschine einschalten", siehe separate Bedienungsanleitung CNC 432.

TRANSPORT DER MASCHINE

- Hängeprobe durchführen, d.h. durch Verschieben der Transportstange (2) im Ständer, die Maschine so ausrichten, daß sie waagrecht hängt. Durch Einsetzen eines Spreizstückes (3) wird ein Scheuern des Seils an der Maschine verhindert.
- Maschine absetzen, Befestigungsmuttern (9) abschrauben und Palette bzw. Kistenboden (1) nach erneutem Anheben der Maschine abnehmen.

Bei Verwendung eines Gabelstaplers Maschine nach Zwischenlegen von Holzbrettern auf die Gabeln des Staplers stellen (Abb. 2) oder mit Seil an den Gabeln aufhängen (Abb. 3).

Bei ungünstigen Platzverhältnissen "Transport Multi" verwenden (Abb. 4).

- Maschine an den, gemäß Blatt 1.03-1 vorbereiteten, Aufstellungsort transportieren und vorsichtig auf die ausgelegten Dämpfungsplatten absetzen.
- Aufstellplan und Arbeitsraumplanung siehe Blatt 1.04-1.

Abb. 3

Abb. 4

TRANSPORT DER MASCHINE

Verpackungsmaße (Länge x Breite x Höhe)

- Karton und Kiste	m	3 x 2,4 x 2,25
Maximales Maschinengewicht,		
- netto ca.	kg	4 100
- mit Kiste ca.	kg	5 800
- mit Verschlag ca.	kg	5 500
Maschinen-Auflagefläche	mm	700 x 1295

HINWEIS: Das Gewicht kann wegen unterschiedlichen Holzgewicht bis zu 5 % mehr betragen!

Abb. 1

Abb. 2

- Verpackte Maschine mit einem Gabelstapler, Hubkran o.ä. vom Transportgerät abladen.
- Verpackung (4) entfernen, Schutzfolie (6) am Kistenboden aufschneiden und abnehmen, Verschlußdeckel (8) auf beiden Seiten entfernen.
- Maschine und Zubehör auf evtl. Transportschäden prüfen.

HINWEIS: Schäden und sonstige Mängel z.B. Unvollständigkeit sind der Spedition bzw. der Bahn, der Versicherung und der Firma MAHO unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

- Transportstange (2) (40-50 mm ϕ , 1000 mm lang) in die Öffnung im Ständer schieben.
- Endlos-Hanfseil (5) mit einer Tragfähigkeit von mindestens 4800 kg und einer Gesamtlänge von ca. 6 m in den Kranhaken und die Transportstange einhängen.

ACHTUNG! Das abgenommene Steuerpult (7) auf den Arbeitstisch legen und gegen Abrutschen sichern!

AUFSTELLEN DER MASCHINE

Aufstellungsort

Um eine einwandfreie Funktion der Maschine zu gewährleisten, sind nachfolgend genannte Einzelheiten für den Standplatz der Maschine zu beachten:

- Er muß frei von Vibrationen sein.
- Er muß frei sein von örtlicher, einseitiger Erwärmung oder Abkühlung der Maschine z. B. Sonnenbestrahlung, Heizkörper, Zugluft u.s.w.
- Er muß frei von störenden Elektroinstallationen (Hochfrequenz) sein.
- Der Gesamtflächenbedarf (A_{WMP}) beträgt: $4,5 \times 5 \text{ m}$ ($22,5 \text{ m}^2$).
- Innerhalb dieser Gesamtfläche überdeckt die Maschine eine Fläche von $6,2 \text{ m}^2$ für die eine Mindest-Tragfähigkeit von 800 daN/m^2 ($0,80 \text{ t/m}^2$) gewährleistet sein muß.
- Ideal ist ein Beton- oder Stirnholzboden.

ACHTUNG: Mischfußboden, d.h. Maschine steht auf Beton- und Stirnholzboden, ist nicht zulässig.

- Die Unebenheit des Bodens soll 3 mm/m^2 nicht überschreiten.
- Eine konstante Raumtemperatur von max. 30°C (303 K) darf nicht überschritten werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf max. 80 % betragen.

HINWEIS: Eine höhere Luftfeuchtigkeit bzw. Raumtemperatur bis zu 55°C (328 K) ist bei Verwendung von MAHO-Kühlaggregaten in der Kommandostation und im Schaltschrank zulässig.

- Aufstellplan und Arbeitsraumplanung siehe Blatt 1.04-1.
- Maßbild der Maschine siehe Blatt 1.05-1.

AUFSTELLEN DER MASCHINE

Normalfall:

- Die mitgelieferten "Airlock-Dämpfungsplatten" (1), entsprechend der nachfolgenden Skizze auslegen.
- Maschine vorsichtig auf die Dämpfungsplatten setzen.
- Dabei ist eine Nivellierung in Z-Richtung (Bleche unterlegen) erforderlich, um den Ölstand im Spindelstock exakt einzuhalten!
- Kühlschmierstoffbehälter (2) entsprechend platzieren, Kühlschmierstoffpumpe (3) und Rücklaufleitung (5) im Behälterdeckel (4) verschrauben.

Sonderausführung:

- Falls die Aufstellung auf Nivellierelementen erfolgen soll sind die Ankerlochabstände und -Durchmesser zu beachten.

AUFSTELLEN DER MASCHINE

Anbringen des Steuerpults

- Verkleidung (4) ev. auch (2) entfernen.
- Gelenkzapfen (3) aus Träger (9) herausziehen.
- Auslegerarm (5) auf Träger (9) setzen, dabei das Gabelende (6) über die Begrenzungsschraube (7) schieben und den Kabelstrang (8) unterhalb in die Öffnung des Auslegerarms (5) einführen.
- Gelenkzapfen (3) in Auslegerarm (5) und Träger (9) einsetzen, Befestigungswinkel des Kabelschlauches (10) im Auslegerarm verschrauben.
- Steuerpult (1) in Auslegerarm (5) einsetzen.

AUFSTELLPLAN UND ARBEITSRAUMPLANUNG

Gesamtplatzbedarf	m ²	22,5
darin enthalten:		
- Fläche für Wartung und Ausbau	m ²	10,0
- Maschinen-Auflagefläche	m ²	0,9
- Fläche für Bedienung	m ²	9,6
- Fläche für Bereitstellung	m ²	2,0
- Überdeckungsfläche (F)	m ²	6,2
 Höhe der Maschine	m	2,05
 Gewicht der Maschine mit max. Werkstückgewicht .	ca.kg	4 900
 Bodenbelastung auf (F) bezogen	kg/m ²	800

M 1:50

Zugang für Elektriker.

Überdeckungsfläche, zur Ermittlung der Bodenbelastung.

Platz des Bedienmannes.

Netzanschluß, Gesamtanschlußwert	kVA	27,2
- freie Kabellänge über Flur	m	0,5
max. Vorsicherung bei: 200-220 V	A	100
380-500 V	A	50

ENTFERNEN DES ROSTSCHUTZMITTELS

ACHTUNG:

Vor Entfernen des Rostschutzmittels von der Maschine dürfen keine Schlittenverstellungen vorgenommen werden.

- Rostschutzmittel auf den blanken Außenflächen und in den Aufnahmekegeln der Arbeitsspindeln sorgfältig mit einem weichen Lappen entfernen, der mit Petroleum, Benzin, Tetra oder einem anderen Lösungsmittel für Kohlenwasserstoffe getränkt ist.
- Keinesfalls Schaber oder andere scharfe Werkzeuge zu dieser Arbeit verwenden.
- Gleitflächen der Schwalbenschwanzführung (3) des Spindelstocks und der Flachführungen (2) des Kreuzsupports mit einem weichen Lappen von Rostschutzfett reinigen und mit Öl einpinseln. a)
- a) Das in der Zentralschmierung eingesetzte Öl ist zu verwenden (siehe Blatt 7.06-1 "Schmierstoffempfehlungen").
- Vermischungen von Ölen sind unbedingt zu vermeiden.

AUFFÜLLEN DES ANTRIEBSRAD-ÖLBADES IM SPINDELSTOCK

Zum Transport der Maschine wird das Öl des Arbeitsspindeltriebs abgelassen und muß vor der Inbetriebnahme neu eingefüllt werden.

ACHTUNG: Prüfen, ob die Maschine in Z-Achse mit Wasserwaage ausgerichtet ist, ggf. ausrichten. **a)**

- Vordere Einfüllschraube (2) herausschrauben.
- Aus der mitgelieferten Dose mit der Bezeichnung "CLP/HLP 46" (Aral-Sumuroil CM 46) 0,4 l in einen Meßbehälter abfüllen und in Einfüllöffnung (1) am Spindelstock einfüllen.
- Ca. 10 min. abwarten, dann Ölstand am Schauglas ablesen, ggf. die Restmenge ,in 0,1 l Schritten, mit Meßbehälter nachfüllen bis Ölstand entsprechende Markierung (3) erreicht hat.
- Einfüllschraube (2) wieder anbringen.

a) Siehe Blatt 1.03-1.

ANSCHLIESSEN AN DAS ELEKTRISCHE NETZ

Anschlußvorschriften des zuständigen Stromversorgungs-Unternehmens sind einzuhalten.

Netzanschluskabel

Gesamtanschlußwert: 27,2 kVA

Vorsicherung, max.:

200-220 V	100 A
380-500 V	50 A

- Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten.
- Schaltschranktür öffnen. Netzanschluskabel durch die vorhandene Öffnung einführen und an den Eingangsklemmen L1, L2, L3, N, PE anschließen.
- Bei 4-poligem Anschluß müssen die Klemmen N und PE gebrückt werden.
- Rechtsdrehfeld mittels Drehfeld-Anzeigeeinstrument an den Eingangsklemmen L1, L2, L3 prüfen. Erforderlichenfalls zwei Phasen an den Eingangsklemmen vertauschen.
- Alle Schraubklemmen an den Klemmleisten, Schütze, Relais und Sicherungen im Schaltschrank auf Festsitz prüfen.
- Erst nach Herstellung des Rechtsdrehfeldes Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank einschalten und eine Funktionsprüfung entsprechend Anweisungen auf Blatt 3.01-1 durchführen.

HINWEIS: Die Elektrounterlagen befinden sich in einer Tasche auf der Innenseite der Schaltschranktür.

ACHTUNG: Bei Voranschluß von Peripherie-Geräten (Leser-Stanzer, Eckenfräskopf, Schleifkopf) Spannung der Steckdose feststellen.

Sicherungen dürfen nur gegen äquivalente Typen ersetzt werden.

Einstellwerte an Ableichpotentiometern, Abgleichschalten, Maschinenparametern usw. dürfen nur vom Kundendienstpersonal verändert werden.

INBETRIEBNAHME-CHECKLISTE

Vor dem Starten der Arbeitsspindeln und der Achsbewegungen müssen folgende Punkte erfüllt sein:

1. Ordnungsgemäße Aufstellung, siehe Blatt 1.03-1.
2. Rostschutzmittel entfernt, siehe Blatt 1.08-1.
3. Ölbad aufgefüllt, siehe Blatt 1.09-1
4. Netzanschluß, siehe Blatt 1.10-1.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbereich

Verstellung des Kreuzsupports

- in der horizontalen Längsachse (X-Achse) mm 800
- in der Vertikalachse (Y-Achse) mm 450

Verstellung des Spindelstocks

- in der horizontalen Querachse (Z-Achse) mm 500

Arbeitsraum

Senkrecht-Aufspanntisch a)

- Aufspanfläche mm 435 x 500
- Anzahl der Führungs-Nuten 1

Arbeitsspindeln

- Werkzeugaufnahme ISO 40 b)
- Pinolenhub der Vertikal-Arbeitsspindel mm 80
- Spannkraft des Werkzeugspanners ISO-Typ B
Spannzapfen N 9 500
- MAHO-OTT Spannritze N 11 000 c)

Drehzahlen und Vorschübe

Arbeitsspindel-Drehzahlen, d)
direkt programmierbar U/min 63 - 3150

Vorschübe, direkt programmierbar e)

- in den Achsen X, Y, Z mm/min 0,1 - 1500

Eilgang

- in den Achsen: X m/min 4,5
- Y m/min 2,5
- Z m/min 4,5

Elektrische Ausrüstung

- Spannung V 220/380 e)
- Frequenz Hz 50/60 e)
- Gesamtanschlußwert der Maschine kVA 27,2 e)

TECHNISCHE DATEN

CNC-Steuerung g)

Auflösung der Linear-Wegmeßsysteme	mm	0,001
Meßwertanzeigen		Bildschirm
Anzahl der gleichzeitig gesteuerten Achsen		2
Anzahl der nacheinander gesteuerten Achsen		3

Gewicht und Raumbedarf

Gewicht der Maschine (mit Vertikalfräskopf, Starrer Tisch und Schaltschrank), ca.	kg	4 100
Raumbedarf (ohne Ausbaumaße)		
- Länge	mm	3 847
- Breite	mm	3 937
- Höhe	mm	2 047

Bemerkungen:

- a) Arbeitstische siehe Abschnitt 4 der Technischen Dokumentation.
- b) Für Werkzeugschaft nach DIN 69871, mit Anzugsbolzen ISO 7388, Typ B.
- c) Werkzeugspannung siehe Blatt 3.12-1; Werkzeugschäfte siehe Blatt 3.13-1 und 3.13-3.
- d) Durch ein von der Steuerung geschaltetes und zusätzlich manuell schaltbares Getriebe mit 18 Schaltstufen und Stufensprung 1,25.
- e) Kleinste Vorschubgeschwindigkeit in den Achsen X, Y, Z = 0,1 mm/min.
- f) Normalausführung.
- g) Die CNC-Steuerung wird in einer separaten Anleitung beschrieben.

MASCHINENÜBERSICHT-BEZEICHNUNG DER HAUPT-KOMPONENTEN

- 1 Kühlschmierstoffanlage/Spritzschutz.
- 2 Elektrische Anlage.
- 3 Vertikalfräskopf mit Vertikal-Arbeitsspindel.
- 4 Spindelstock mit Horizontal-Arbeitsspindel und Vorschubantrieb Z-Achse.
- 5 Meßsysteme
- 6 CNC-Steuerung
- 7 Zentralschmieranlage/Hydraulikanlage.
- 8 Kreuzsupport mit Senkrecht-Aufspanntisch und Vorschubantrieb X-Achse.
- 9 Maschinenständer mit Fuß und Vorschubantrieb Y-Achse.

HINWEIS: Beschreibung der Bedienelemente für die Arbeitstische siehe Abschnitt 4 des Bediener-Handbuchs.

BESCHREIBUNG DER MASCHINEN-KOMPONENTEN

Maschinenständer mit Fuß

- 1 Maschinenständer
- 2 Stahlflachführung
- 3 Spindelstockführung
- 4 Öffnung zum Transport der Maschine.
- 5 Schwenkarm für Bedienpult.
- 6 Vorschubantrieb Y-Achse.
- 7 Ständerfuß

Der Maschinenständer (1) mit Ständerfuß (7) ist das tragende Bauteil für die übrigen Baugruppen.

In den an der Vorderseite befindlichen Stahlführungen (2) gleitet der Vertikalschlitten des Kreuzsupports.

Die Gegenlaufflächen des Spindelstocks (3), an der Oberseite des Maschinenständers, sind mit dem gleichen Kunststoff-Gleitbelag beschichtet wie die Gegenlauffläche am Kreuzsupport.

In der oberen Hälfte des Ständers ist eine durchgehende Öffnung (4) vorhanden, die zur Aufnahme der Transportstange dient.

Im Ständerfuß (7) ist der Vorschubantrieb (6) für die Y-Achse untergebracht.

BESCHREIBUNG DER MASCHINEN-KOMPONENTEN

Kreuzsupport

- 1 Vertikalschlitten, Y-Achse.
- 2 Kugelrollspindel, Y-Achse.
- 3 Längsschlitten
- 4 Kugelrollspindel, X-Achse.
- 5 Zahnriemen, X-Achse.
- 6 Gleichstrommotor, X-Achse.
- 7 Stahlflachführung, Y-Achse.
- 8 Flachführung, X-Achse.
- 9 Prismaführung, X-Achse.

Die für die Werkstückbearbeitung notwendigen Längs- und Vertikalbewegungen werden vom Kreuzsupport ausgeführt.

Er setzt sich aus Vertikalschlitten (Y-Achse) (1) und Längsschlitten "Senkrechtaufspanntisch" (X-Achse) (3) zusammen.

Am Senkrechtaufspanntisch werden die Arbeitstische siehe Kapitel 4, angeflanscht.

Der Vorschubantrieb für Y-Achse ist im Ständerfuß eingaut (siehe Blatt 2.02-2).

Der Vertikalschlitten (1) wird in gehärteten Stahlflachführungen (7) am Ständer geführt. Die Hintergriffleisten sind mit einem Kunststoff-Gleitbelag beschichtet, der sehr gute Verschleiß- und Notlaufeigenschaften sowie gutes Dämpfungs- und Reibungsverhalten aufweist und ein gleichmäßiges Gleiten ermöglicht (Aufhebung des STICK - SLIP Effektes).

Der Längsschlitten (3) ist am Vertikalschlitten (1) in einer Flachführung (8) und einer Prismaführung (9) geführt. Die Hintergriffleiste ist ebenfalls mit dem Spezialgleitbelag beschichtet.

Alle Führungen sind gegen das Eindringen von Spänen, Schmutz und Kühlschmierstoffen mit Abstreifern ausgestattet und werden automatisch durch eine Zentralschmierung mit Schmiermittel versorgt.

Der Antrieb des Längsschlittens (X-Achse) erfolgt durch den Gleichstrommotor (6) über Zahnriemen (5) und Kugelrollspindel (4).

BESCHREIBUNG DER MASCHINEN-KOMPONENTEN

Spindelstock

- 1 Spindelstockgehäuse
- 2 Einbaugesetze
- 3 Keilrippenriemen
- 4 Hauptmotor
- 5 Zahnriemen
- 6 Gleichstrommotor Z-Achse.
- 7 Kugelrollspindel
- 8 Horizontal-Arbeits-spindel
- 9 Vertikalfräskopf-Antriebswelle

Der Spindelstock (1) ist mit einer Schwalbenschwanzführung ausgestattet und wird auf der Oberseite des Ständers geführt. Er nimmt auf seiner Stirnseite den Vertikalfräskopf oder den Gegenhalter für Horizontalfräsen auf (siehe auch Seite 3.05-1, 3.07-1 bis 3.09-1).

Die Schwalbenschwanzführung ist gegen das Eindringen von Spänen, Schmutz und Kühlschmierstoffen mit Abstreifer ausgestattet.

Die Gegenlaufflächen am Ständer sind mit dem gleichen Spezialgleitbelag beschichtet wie die Gegenlaufflächen am Kreuzsupport.

Der Drehstrom-Hauptmotor (4) ist oben am Spindelstock angebaut.

Das Drehmoment des Hauptmotors wird über einen Keilrippenriemen (3) und das im Spindelstock untergebrachte 18 stufigen-Einbaugesetze (2) auf die Arbeitsspindel (8) übertragen.

Die Arbeitsspindel (8) läuft in vorgespannten Präzisions-Spindellagern, die durch eine Lebensdauerfettfüllung wartungsfrei sind.

Ein im Spindelstock eingebauter Gleichstrommotor (6) bildet mit dem Zahnriemen (5) und der Kugelrollspindel (7) den Vorschubantrieb der Z-Achse.

BESCHREIBUNG DER MASCHINEN-KOMPONENTEN

Vertikalfräskopf

1	Spindelstock	5	Anschlag für Schnell-Rückstellung.
2	Fräskopfwagen	6	Fräskopfgehäuse
3	Führungsschienen	7	Pinolenverstelleinrichtung
4	Zwischenflansch	8	Vertikal-Arbeitsspindel

Der Vertikalfräskopf ist an der rechten Seite des Spindelstocks (1) über den Fräskopfwagen (2) in Laufschiene (3) verschiebbar angebracht. Dies erlaubt bei Nichtgebrauch des Abklappen und wegschieben aus dem Arbeitsraum.

Das Fräskopfgehäuse (6) ist auf dem Zwischenflansch (4) nach jeder Seite 90° schwenkbar. Eine schnelle Rückstellung in die exakte Vertikallage ist mittels Anschlagbolzen (5) möglich. Die Vertikal-Arbeitsspindel (8) ist über vorgespannte Präzisions-Spindellager in einer Pinole gelagert. Durch eine Lebensdauerfettfüllung ist diese Lagerung wartungsfrei. Die Pinole ist mittels Pinolenverstelleinrichtung (7) ausfahrbar.

Ausführliche Hinweise über Funktion und Handhabung auf den Blättern 3.07-1 bis 3.09-1.

BESCHREIBUNG DER MASCHINEN-KOMPONENTEN

Die Meßsysteme

Die Meßsysteme arbeiten berührungslos und wartungsfrei mit einer Auflösung von 0,001 mm. Abdeckungen schützen sie gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoffen.

Eine ausführliche Funktionsbeschreibung der Meßsysteme ist im Kapitel 5 zu finden.

Das Meßsystem der X-Achse ist oben im Kreuzsupport eingebaut.

Das Meßsystem der Y-Achse befindet sich an der linken Seite des Ständers.

Das Meßsystem der Z-Achse ist an der linken Seite des Spindelstocks angebaut.

Die bei Erwärmung der Arbeitsspindel entstehende Ausdehnung des Spindelstocks wird vom Meßsystem der Z-Achse kompensiert.

Dabei nimmt der am Spindelstock (1) befestigte Ausgleichsystem (2) den Maßstab (3) um den Wert der Spindelstockausdehnung mit und gewährleistet damit eine exakte Messung über die gesamte Betriebsdauer.

Meßsystem Z-Achse

- 1 Spindelstock
- 2 Ausgleichsystem
- 3 Maßstab Z-Achse.
- 4 Meßkopf

BESCHREIBUNG DER MASCHINEN-KOMPONENTEN

CNC-Steuerung 432 E/Grafik

Die CNC-Steuerung ist im Schaltschrank (5) untergebracht, während das Bedienfeld (4) zusammen mit dem Bildschirm (3) in einem Steuerpult aufgenommen sind. Dieses Steuerpult (2) ist drehbar in einem Schwenkarm (1) eingesetzt, der an der linken Seite der Maschine schwenkbar mit dem Ständer verbunden ist.

Aufbau, Funktion und Programmierung der Steuerung sind in der Bedienungsanleitung CNC 432/10-Grafik bzw. Programmieranleitung CNC 432 beschrieben.

CNC-Steuerung 432 E/Grafik

- 1 Schwenkarm
- 2 Steuerpult
- 3 Bildschirm
- 4 Bedienfeld

Elektrische Anlage

Der an der Maschinen-Rückseite angeordnete Schaltschrank (5) beinhaltet das Leistungsteil, das die Energie für die Antriebe der Maschine zur Verfügung stellt.

Es verarbeitet die von der CNC-Steuerung 432 E/Grafik kommenden Signale, regelt die Antriebe und schützt sie gegen Überstrom.

In der Schaltschranktür (8) ist der Hauptschalter (9) und das Anpaßteil (10) angeordnet.

- 5 Schaltschrank
- 6 Traforaum
- 7 Wärmetauscher
- 8 Schaltschranktür
- 9 Hauptschalter
- 10 Anpaßteil
- 11 CNC-Steuerung 432 E/Grafik

Am Anpaßteil befinden sich folgende Schalter:

- 12 Drehschalter (7S1), "Bremse Y-Achse zu/auf".
- 13 Drehschalter (19S1), "Maschinenkonstanten einlesen".
- 14 Drehschalter (19S2), "Testbetrieb".

HINWEIS:

Die Angaben in Klammern entsprechen den Bezeichnungen im Schaltplan.

BESCHREIBUNG DER MASCHINEN-KOMPONENTEN

Zentralschmieranlage

- 1 Zentralschmier-Aggregat
- 2 Öleinfüllschraube
- 3 Ölstandkontrolle
- 4 Hydraulik-Kompaktaggregat
- 5 Öleinfüllstutzen
- 6 Ölstandkontrolle

Zentralschmieranlage

Das Zentralschmieraggregat (1) ist an der hinteren linken Seite der Maschine, neben dem Schaltschrank angebaut. Es gewährleistet eine gleichmäßige Versorgung aller Gleitflächen und Kugelrollspindelmuttern der Maschine mit Öl.

Hydraulische Anlage

Die hydraulische Anlage besteht aus einem Kompaktaggregat und arbeitet mit einem Betriebsdruck von 120 bar. Das Kompaktaggregat (4) ist unter dem Zentralschmieraggregat (1) angeordnet und dient dem Lösen der Werkzeugspannung in den Arbeitsspindeln.

Kühlschmierstoffanlage/Spritzschutz

Die Kühlschmierstoffanlage ist mit ihren Hauptkomponenten Kühlschmierstoffbehälter und -Pumpe an der rechten Seite der Maschine angeordnet.

- 1 Kühlschmierstoffbehälter
- 2 Kühlschmierstoffpumpe
- 3 Kühlschmierstoffleitung
- 4 Spindelstock
- 5 Verstellbare Düse, Werkzeugkühlung
- 6 Spänewanne mit Spritzschutz-Aufsatz
- 7 Rücklaufleitung

Ausführliche Funktions- und Bedienungsanweisungen über diese Anlagen sind im Kapitel 3, Abschnitte 18, 20, 22 und 24 zu finden.

DIE BEWEGUNGSRICHTUNGEN

- X-Achse** Horizontale Längsbewegung des Kreuzsupports nach links "-" bzw. nach rechts "+".
- Y-Achse** Vertikalbewegung des Kreuzsupports nach oben "-" bzw. nach unten "+".
- Z-Achse** Horizontale Querbewegung des Spindelstocks nach vorn "-" bzw. nach hinten "+".
- B-Achse** Drehbewegung des Positioniertisches mit Uhrzeiger laufend "+" bzw. entgegen dem Uhrzeiger laufend "-".
- HINWEIS:** Die Achsen X', Y' und B' bestimmen die Bewegung des Werkstückes.

Das Koordinatensystem der Maschine ist gemäß DIN 66217 ausgelegt.

KOMMANDOSTATION (Maschine)

KOMMANDOSTATION - FUNKTION DER BEDIENELEMENTE (Maschine)

Nr.	Bedienelemente	Funktion
-S1-	Pilztaster	NOT-AUS. Alle Motoren der Maschine werden sofort stillgesetzt. a)
-3SH1- -3H1-	Leuchtdrucktaster Meldeleuchte	Maschine EIN.
-13S1-	Wahlschalter	Universal-Einbaurundtisch Klemmung (B-Achse) klemmen/lösen. b)
-19S3-	Schlüsselschalter	CNC-Steuerung Speicher Sperre b)

Bemerkungen:

- a) Nach seiner Betätigung ist der rote Pilztaster arretiert. Vor dem Wiedereingangsetzen der Maschine ist die Arretierung durch Rechtsdrehen des Pilztasters zu lösen.
- b) Nur in Funktion, wenn die Maschine mit Universal-Einbaurundtisch oder/und CNC-Steuerung Speicher Sperre geliefert wurde.

HANDBEDIENPULT

Zur Erleichterung beim Einrichten eines Werkstücks ist die CNC-Steuerung 432 zusätzlich mit einem Handbedienpult ausgestattet. Es erlaubt die Bedienung folgender Funktionen:

- Achsenwahl in Plus- oder Minus-Richtung für jede Achse Betriebsartenvorwahl (SINGLE, AUTOMATIC, MANUAL)
- Programmerrückstellung über PLAY-BACK
- Maschinenstart
- Vorschubregelung (Potentiometer)
- Spindel-Vorschub-HALT
- Vorschub-HALT
- Kühlmittel EIN-AUS
- Werkzeugspanner LÖSEN-KLEMMEN
- NOT-AUS

Sicherheitsaktivierung ist aus sicherheitstechnischen Gründen für die Aktivierung der Bedientastatur vom Handbedienpult erforderlich.

HINWEIS: Arbeiten mit dem Handbedienpult, siehe separate Bedienungsanleitung CNC 432/Grafik.

ACHTUNG: Bei "E" - Maschinen sind folgende Tasten nicht aktiviert:

GETRIEBEPLAN 13.70376

X-Achse

$i = 1:2.66$ Eitgang 4.5 m/min $n_M = 2000$ /min $z_1 = 18$ $z_2 = 48$ Meßlänge 510

- Motor**
- MDC 10.40
 - MDC 9.30
 - MDC 10.20
- Verstärker**
- STRM2-621-40/ZES
 - X TSS 11/108
 - Y TSS 11/106
 - Z TSS 11/047
- M_{dyn} = 8 Nm X-Achse
M_{dyn} = 24 Nm Y-Achse
M_{dyn} = 3.7 Nm Z-Achse

Z-Achse

$i = 1:2.66$ Eitgang 4.5 m/min $n_M = 2000$ /min $z_1 = 18$ $z_2 = 40$ Meßlänge 610

Y-Achse

$i = 1:3$ Eitgang 2.6 m/min $n_M = 1300$ /min $z_1 = 24$ $z_2 = 72$ Meßlänge 620

GETRIEBEPLAN - HAUPTGETRIEBE 13.67978

FUNKTION DER SICHERHEITSBREMSE FÜR VORSCHUBANTRIEB Y-ACHSE

Die Sicherheitsbremse am Vorschubantrieb vertikal (Y-Achse) verhindert durch sofortiges Blockieren des Antriebsrades, ein Absacken des Kreuzsupportes bei Überdehnung oder Reißen des Antriebszahnriemens.

- 1 Gerändelte Bremsscheibe am Antriebszahnrad der Y-Bewegung
- 2 Axial gefederter Bremsbolzen
- 3 Laufrolle
- 4 Schwinge
- 4.1 Anschlagschraube für Schwingen-Auslenkung
- 5 Lager- und Rückstellbolzen für Schwinge
- 6 Schenkelfeder
- 7 Zahnriemen

Funktionsdarstellung:

Normalzustand
Zahnriemen gespannt
(Bremsse gelöst)

Zahnriemen gerissen
(Bremsse eingefallen)

- A Richtung des permanenten Federzuges
- B Druckrichtung der Fellerfedern bei eingefallener Bremsse.

FUNKTIONSPRÜFUNG/PROBELAUF

Nach Aufstellen der Maschine und Anschließen an das elektrische Netz ist eine Funktionsprüfung der Maschine vorzunehmen.

In diesem Abschnitt sind maschinenbezogene manuelle Abläufe aufgeführt. Die Bedienung der Steuerung ist nur **auszugsweise** erläutert. Ausführliche Angaben sind der Bedienungsanleitung CNC 432/10-Grafik zu entnehmen.

- Hauptschalter am Schaltschrank einschalten und abwarten bis auf dem Bildschirm die **Einschalt-Diagnose** zur Identifizierung von Hardware-Fehlern abgelaufen ist. Ergibt diese Funktionsprüfung keinen Fehler, erscheint auf dem Bildschirm das MANUAL-Bild.
- Arretierung aller NOT-AUS Taster durch Drehen nach rechts lösen.
- Leuchttaster betätigen und danach CLEAR-Taste drücken, Vorgang innerhalb 5 Sekunden wiederholen.
- Bei betätigt gehaltenem Leuchtdrucktaster mit CLEAR-Taste die anstehenden Fehlermeldungen löschen.
- Referenzpunkte der einzelnen Achsen gemäß Bedienungsanleitung CNC 432/Grafik anfahren.
- TEACH IN-Taste drücken.
- Spindeldrehzahl unter Adresse "S" gemäß Bedienungsanleitung CNC 432/10-Grafik eingeben (z.B. $160 \text{ min}^{-1} = S 160$) und ENTER-Taste drücken.
- START-Taste drücken. Das Getriebe schaltet.

HINWEIS: Die Arbeitsspindel dreht sich erst nach Eingabe der Drehrichtung. "M3" = Rechtslauf, "M4" = Linkslauf der Arbeitsspindel.

Arbeitsspindel-Drehrichtung eingeben

- TEACH IN-Taste drücken.
- Drehrichtung unter Adresse "M" gemäß Bedienungsanleitung CNC 432/10-Grafik eingeben.
- ENTER-Taste und Taste drücken.

HINWEIS: Die Arbeitsspindel dreht sich gemäß der eingegebenen Drehrichtung. Wird einer der Steuerungsbefehle nicht korrekt ausgeführt, so ist der Service der Firma MAHO zu verständigen.

Arbeitsspindel stillsetzen über Steuerbefehl "M5"

- TEACH IN-Taste drücken.
- Stopbefehl "M5" gemäß Bedienungsanleitung CNC 432/10-Grafik eingeben.
- ENTER-Taste und Taste drücken, Arbeitsspindel stoppt.

FUNKTIONSPRÜFUNG/PROBELAUF

Stillsetzen mit Funktionstaste

- Taste drücken (Vorschub und Arbeitsspindel stoppt sofort). Wird danach die Taste betätigt, läuft die Arbeitsspindel wieder an.

Ausschalten des Systems

Das gesamte System wird mit dem Hauptschalter am Steuerschrank der Maschine ausgeschaltet.

Ausschalten über NOT-AUS Taster

In jedem Betriebszustand kann die Maschine durch Betätigung einer der NOT-AUS Tasten stillgesetzt werden.

NOT-AUS Taster sind am Bedienpult der Maschine und am Handbedienpult vorhanden.

NOT-AUS Taster entriegeln

ACHTUNG: Vor dem Entriegeln ist die aufgetretene Störung zu beheben.

- Betreffenden NOT-AUS Taster durch Drehen nach rechts entriegeln.
- Maschine erneut einschalten.

NOT-AUS Begrenzung der Maschinenschlitten

Bei Versagen der Software-Begrenzung übernimmt ein mechanischer Schalter mit zwei Nocken die NOT-AUS Funktion. Der jeweilige Schlitten wird abgebremst und Alarm am Bildschirm angezeigt.

Wiederinbetriebnahme nach NOT-AUS erfolgt entsprechend Anweisung auf Blatt 3.15-2.

MANUELLES SCHALTEN DER SPINDELDREHZAHLEN

Bei Ausfall der automatischen Drehzahl­schaltung können die Arbeitsspindel­drehzahlen manuell geschaltet werden:

- Sechskant-Schraubendreher 12 mm in die Schaltwelle (1), (3) und (5) des Hauptgetriebes einstecken und diese so nach links bzw. rechts drehen, daß in den Öffnungen (2), (4) und (6) die Farbpunkte gemäß Drehzahl-Tabelle erscheinen.

Kombination der Farbpunkte					
	Silber	Blau	Grün		
Drehzahlen, U/min.	63	Spindel-Leerlauf	500	Blau	Blau
	80		630	Blau	Rot
	100		800	Blau	Gelb
	125 x		1000	Rot	Blau
	160		1250	Rot	Rot
	200		1600	Rot	Gelb
	250 x		2000	Gelb	Blau
	315		2500	Gelb	Rot
	400		3150	Gelb	Gelb

HORIZONTAL-ARBEITSSPINDEL

- 1 Horizontal-Arbeitsspindel
- 2 Schaltwelle zum Stillsetzen der Horizontal-Arbeitsspindel bei Einsatz des Vertikalfräskopfes.

HINWEIS: Spindellagerung der Arbeitsspindel hat Lebensdauer-schmierung und ist dadurch wartungsfrei.

HORIZONTALFRÄSEN MIT GEGENHALTER

- Werkzeug aus der Vertikal-Arbeitsspindel entfernen (siehe Blatt 3.12-1).
- Vertikalfräskopf aus der Arbeitsstellung in die Ruhestellung bringen (siehe Blatt 3.08-1).
- Horizontal-Arbeitsspindel in Funktion setzen. a)
- Gegenhalter (5) mit Sechskantschrauben (7) am Spindelstock befestigen.
- Fräserdorn (6), mit Fräser und Ringen bestückt, in die Horizontal-Arbeitsspindel einsetzen und spannen (siehe Blatt 3.12-1).

HINWEIS: Führungsbuchse (2) noch nicht aufstecken!

- Fräserdorngegenlager (3) in die Schwalbenschwanzführung des Gegenhalters (5) einschieben.
- Führungsbuchse (2) in das Fräserdorngegenlager (3) einsetzen und auf den Fräserdorn (6) aufschieben.
- Spannmutter (1) aufschrauben und festziehen.
- Fräserdorngegenlager (3) mit Schrauben (4) klemmen.
- Der Abbau des Gegenhalters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. b)

a) Siehe Blatt 3.04-1 "Horizontal-Arbeitsspindel"

b) Das Umrüsten von Horizontal auf Vertikalarbeiten wird auf Blatt 3.07-1 beschrieben.

UMRÜSTEN VON HORIZONTAL- AUF VERTIKALBEARBEITUNG

- Spindelstock auf "Z 0" Tisch nach unten auf "Y 450" und horizontal auf "X 400" verfahren.
- Werkzeug aus der Horizontal-Arbeitsspindel entfernen (siehe Blatt 3.12-1).
- Klappe (11) in Spritzschutzrückwand öffnen, Rändelschraube (13) entfernen. Vertikalfräskopf aus seiner hinteren Ruhestellung bis zum Anschlag nach vorne ziehen.
- Horizontal-Arbeitsspindel außer Funktion setzen. a)
- Arbeitsspindel-Leerlauf (S0) einstellen (siehe Blatt 3.01-1).
- Schutzkappe (5) von Kupplungsteil (6) entfernen.
- Kupplungsteile (6) und (10) so verdrehen, daß sie in Eingriff gebracht werden können.
- Vertikalfräskopf auf die Zentrierbolzen (7) drücken und mittels Sechskantschrauben (9) mit dem Spindelstock verschrauben.

Schwenken des Vertikalfräskopfes

- Sechskantmuttern (2) am Gehäuseflansch (1) lösen. Vertikalfräskopf nach Skala in die erforderlichen Winkellage bringen.
- Zum schnellen Rückstellen in die Nulllage Anschlagbolzen (3) einrücken und Vertikalfräskopf bis auf Anschlag nach rechts verschwenken. Sechskantmuttern (2) festziehen.

a) Bedienelemente der Horizontal-Arbeitsspindel siehe Blatt 3.04-1.

ACHTUNG:

Bei mehr als + 30° geschwenktem Fräskopf ist der X-Weg eingeschränkt!

UMRÜSTEN VON VERTIKAL- AUF HORIZONTALBEARBEITUNG

- Spindelstock auf "Z 0", Tisch nach unten auf "Y 450" und horizontal auf "X 400" verfahren.
 - Werkzeug aus der Vertikal-Arbeitsspindel entfernen (siehe Blatt 3.12-1).
 - Klappe (11) in Spritzschutzrückwand öffnen.
 - Sechskantschrauben (9) entfernen.
 - Vertikalfräskopf vom Spindelstock (8) abdrücken (hierzu Ringschlüssel 19 mm auf Sechskant (4) stecken und nach vorne ziehen). a)
 - Vertikalfräskopf zur Seite schwenken und in seine hintere Ruhestellung schieben und mit Schraube (13) fixieren.
 - Horizontal-Arbeitsspindel in Funktion setzen. a)
 - Horizontalbearbeitung ohne Gegenhalter:
 - Schutzkappe (5) auf Kupplungsteil (6) stecken.
 - Werkzeug in die Horizontal-Arbeitsspindel einsetzen und spannen (siehe Blatt 3.12-1).
 - Horizontalfräsen mit Gegenhalter:
 - Siehe Blatt 3.05-1.
 - Die Schutzkappe (5) darf nicht aufgesteckt werden.
- a) Bedienelemente der Horizontal-Arbeitsspindel siehe Blatt 3.04-1.

VERTIKALFRÄSKOPF

- 1 Vertikal-Arbeitsspindel
- 2 Pinole (maximaler Hub = 80 mm).
- 3 Klemmschraube zum Klemmen der Pinole - Inbusschlüssel: 8 mm SW.
- 4 Schauglas für Ölkammer (Füllmenge ca. 0,06 l).
- 5 Öleinfüllschraube. a)
- 6 Blockierschraube zum Festsetzen der Pinole.
- 7 Pinolenverstellritzel mit Innensechskant.
- 8 Skalenring zum Ablesen der Pinolenverstellung (1 Teilstich = 1 mm).
- 9 Ablassschraube

Die Pinole kann zusätzlich zur normalen Klemmung auch festgesetzt werden. Dies erfolgt durch einen verzahnten Klemmblock, der durch rechtsdrehen der Blockierschraube (6) in die Zahnstangenverzahnung der Pinole (2) eingedrückt wird.

ACHTUNG: Nur im Bereich 0-40 mm Hub festsetzbar, in Abständen von je 3,125 mm Schritten möglich.

HINWEIS: Spindellagerung der Arbeitsspindel hat Lebensdauer-schmierung und ist dadurch wartungsfrei.

a) Bei ev. Demontage des Fräskopfs: Einfüllschraube (5) **vor** herausziehen des oberen Kegelradflansches entfernen.

AUTOMATISCHE WERKZEUGSPANNUNG

In beide Arbeitsspindeln der Maschine ist eine automatische Werkzeugspannung eingebaut.

Das Werkzeug wird in der Arbeitsspindel durch Federpakete permanent gespannt und hydraulisch gelöst.

Zum Festhalten des Werkzeugs in der Arbeitsspindel dient eine Spannzange, die in eine Ringnut am zylindrischen Teil des Werkzeugschafts eingreift. Diese Ringnut kann an vorhandenen Werkzeugen nachträglich angebracht werden. a)

Spannkraft der Werkzeugspannung ISO 40		
MAHO/OTT Spannritze	kN	11
ISO Typ B Spannzapfen	kN	9,5
Zeit für Lösen/Spannen	s	1

Werkzeugwechsel b)

- Arbeitsspindel durch Betätigen der Taste (38) **Spindel/Vorschub-Stop-taste** dem CNC-Bedienfeld stillsetzen.
- Taste (21) **TOOL UNCL**, Werkzeug lösen, betätigen.
- Altes Werkzeug aus der Arbeitsspindel entfernen.
- Neues Werkzeug in die Arbeitsspindel einsetzen zum Spannen des Werkzeugs, Taste (21) **TOOL UNCL** erneut betätigen.

ACHTUNG: Bis zum Abschluß des Spannvorganges muß das Werkzeug nachgeschoben werden, da sonst die Spannzange beschädigt werden kann.

- a) Nacharbeiten des Schaftes von Standard-Werkzeugen siehe Blatt 3.13-1.
- b) Anordnung und Funktion der CNC-Bedienelemente auf der Kommandostation, siehe Abschnitt 10.7 der Bedienungsanleitung CNC 432-Grafik.

NACHARBEITEN DES SCHAFTES VON STANDARD-WERKZEUGEN MAHO/OTT, ISO 40

Anbringen der Ringnut am Schaft eines Standard-Werkzeuges.

Prüfen der Ringnut mittels MAHO-Meßvorrichtung

- 1 Aufnahmebuchse
- 2 Prüfllehre

Siehe auch Blatt 3.12-1.

MANUELLES ZURÜCKSETZEN DER MASCHINENSCHLITTEN NACH ANFAHREN DER NOT-AUS NOCKEN

Wird infolge eines Schleppfehlers der normale Verfahrbereich der Achsen X, Y, Z überfahren, so erfolgt die Stillsetzung der Maschine durch "NOT-AUS" Begrenzungstaster. Im Bildschirm wird der Fehler " # 05" angezeigt.

Um die Maschine danach wieder zu starten, müssen die Schlitten von Hand zurückgesetzt werden. Dies erfolgt durch Verdrehen der Motorwellen um ca. 3-5 Umdrehungen, bis die NOT-AUS-Begrenzungstaster freiliegen.

Danach Fehler " # 05" löschen und Referenzpunkt neu anfahren.

ACHTUNG!

Vor dem Zurücksetzen der Y-Achse Schaltschranktür öffnen, Motorwelle mittels □-Steckschlüssel (2) festhalten, dann Drehschalter "Bremsen Y-Achse" (am Anpaßteil) auf "Lösen" stellen. Nach herausfahren aus dem NOT-AUS-Bereich Schalter wieder zurückstellen auf "Bremsen zu".

HINWEIS:

"Löschen von Fehlermeldungen", siehe Bedienungsanleitung der CNC-Steuerung.

Erforderliche Werkzeuge aus dem Normalzubehör:

- 1 Sechskantschraubendreher, 6 mm
- 2 □-Steckschlüssel, 10 mm

Die Wellen sind zugänglich:

X-Achse:

durch die Bohrung in der Abdeckung.

Y-Achse:

nach abnehmen der Abdeckung (4) und abschrauben der Kappe (3).

Z-Achse:

durch die Bohrung in der Abdeckhaube.

HINWEIS:

Rechtsdrehen bewirkt Verstellung in:

- X Tisch nach links
- Y Support aufwärts
- Z Spindelstock nach vorne.

HYDRAULIKPLAN

13.67956

DG 35
Druckschaltgerät
P_{ein}sch
110 bar

DG 35
Druckschaltgerät
P_{ein}sch
90 bar

- V = 2L
- V_{nutzbar} = 1.3L
- Öl CL 46 DIN 51 502
- Q = 2.1L/min
- P = 0.25KW
- n = 2810min⁻¹
- Anschlußgewinde R 1/4"

BAUGRUPPENÜBERSICHT - HYDRAULIKPLAN

14.67940

Plan-Nr.	Ident-Nr.	Benennung	Typenbezeichnung	Hersteller
0.1	27.69886	Hyd.-Ag.BWN 1x-HB H5	380-440V 50/60 Hz	HAWE
0.2	---	Druckbegrenzungs- ventil	A3/140	HAWE
0.3	27.68961	Druckschaltgerät	DG 35 1/4"	HAWE
0.4	27.65784	Hydraulikspeicher	SBO 160-0,35A1,2/ 112-0/1Po-80	Hydac
1.1	27.69887	Magnetventil	WN 1H-G24	HAWE
1.2	81.22224	Hydraulikleitung	AF4 2100 lang	Tecalemit
1.3	24.69762	Spannkopf	95.100.571.2.2	Ott
1.4	81.15103	Hydraulikleitung	AF4 1800 lang	Tecalemit
1.5	27.69738	Spannkopf	95.100.558.2.2	Ott
2.1	27.69887	Magnetventil	WN 1H-G24	HAWE
2.2	27.68961	Druckschaltgerät	DG 35 1/4"	HAWE
2.3	81.21110	Hydraulikleitung	AF4 3500 lang	Tecalemit
2.4	27.62792	Verschlußnippel	MD-006-2-WR 513	Walther
2.5	27.62791	Verschlußnippel	MD-006-0-WR 513	Walther
2.6	81.19234	Hydraulikleitung	AF6,3 2000 lang	Tecalemit
2.7	27.62520	Spannpatrone	95.110.016.3.0	Ott
2.8	27.62520	Spannpatrone	95.110.016.3.0	Ott
2.9	27.62520	Spannpatrone	95.110.016.3.0	Ott

HYDRAULIK

- 1 Hydraulikaggregat
- 2 Transparenter Behälter
- 3 2-Wegesitzventile -5Y1-, -14Y1- (-13Y1-) a)
- 4 Block-Kugelhahn (Betriebszustand: geschlossen.
Nur vor Eingriffen in das Hydraulik-System öffnen!)
- 5 Druckspeicher b)
- 6 Einfüllstutzen c)
- 7 Druckbegrenzungsventil
- 8 Ölsieb
- 9 Druckschaltgeräte -3F1-, -14F1- a)
- P Anschluß für Prüfmanometer d)

ACHTUNG: Beim Nachfüllen von Öl ist auf größte Sauberkeit zu achten.
Das Ölsieb ist dabei gründlich zu reinigen.

- a) Siehe Blatt 3.18-1 "Hydraulik-Plan".
- b) Siehe Blatt 7.50-5 "Wartung der Druckspeicher"
- c) Siehe Blatt 7.06-1 "Schmierstoffempfehlungen".
- d) Siehe Blatt 7.50-1 "Wartung der Hydraulik".

HYDRAULIKWirkungsweise (Hydraulikplan siehe Blatt 3.18-1)

Bei Betätigen des Leuchtdrucktasters -3SH1- auf der Kommandostation läuft die Pumpe des Hydraulikaggregats an und baut in wenigen Sekunden den erforderlichen Betriebsdruck auf. a)

Druckschaltgerät -3F1- schaltet nach Überschreiten des eingestellten Schaltdrucks von 110 bar über einen elektrischen Kontakt den Antrieb der Hydraulikpumpe ab. Meldeleuchte -3H1- auf der Kommandostation leuchtet auf und signalisiert das Anstehen des Betriebsdrucks der hydraulischen Anlage. a)

Sinkt der Druck im System unter den eingestellten Schaltdruck ab, so schaltet der elektrische Kontakt des Druckschaltgerätes -3F1- den Antrieb der Hydraulikpumpe wieder kurzzeitig ein. Meldeleuchte -3H1- erlischt für die Einschaltdauer des Pumpenantriebs.

Nach Wiederherstellung des Betriebsdrucks von ca. 110 bar schaltet das Druckschaltgerät -3F1- erneut den Antrieb der Hydraulikpumpe ab; Meldeleuchte -3H1- leuchtet wieder.

Das Druckbegrenzungsventil am Hydraulikaggregat ist auf 140 bar eingestellt und sichert die hydraulische Anlage gegen Überlastung.

Funktion des elektromagnetischen Wegesitzventils

Das Wegesitzventil -5Y1- steuert das hydraulische Lösen des Werkzeugs in den beiden Arbeitsspindeln der Maschine.

Das Wegesitzventil -13Y1- (-14Y1-) steuert das hydraulische Lösen der Tischklemmung von Universal-Einbaurundtisch (NC-Rundtisch).

- a) Anordnung und Funktion der Bedienelemente auf der Kommandostation siehe Blatt 2.04-1.

AUTOMATISCHE ZENTRALSCHMIERUNG - PLAN 11.70397

81.50193
Kreuzsupport Links
in Kreuzsupport kpl.

81.50191
Senkrechtaufspanntisch unten
in Senkrechtaufspanntisch kpl.

81.50192
Ständer rechts
in Maschinenkomplettierung

Schmierintervall
16 min.
Schmieröl
Esso Febis k 220

AUTOMATISCHE ZENTRALSCHEMIERUNG - PLAN 11.70397

Kreuzsupport und Senkrechtaufspanntisch

Spindelstock + Ständer

BAUGRUPPENÜBERSICHT - AUTOMATISCHE ZENTRALSMIERUNG-PLAN

Plan. Nr.	Benennung	Typenbezeichnung	Hersteller/Lieferant
0.1	Zahnradpumpenaggregat 110 V 50/60 Hz	122 345 300	Vogel
0.2	Einstellbare L-Verschr.	EVL-6PSR	Ermeto
0.3	Hydraulikleitung	AF4x1,25 WVN 715	Tekalan
1.1	Kolbenverteiler	345 422 222	Vogel
1.2	Kolbenverteiler	345 432 232	Vogel
1.3	Dosiereinheit	320 406-3	Vogel
1.4	Kunststoffrohr	4x0,85 WVN 715	Vogel
2.1	Kolbenverteiler	345 422 222	Vogel
2.2	Kolbenverteiler	345 432 232	Vogel
2.3	Dosiereinheit	320 403-3	Vogel
2.4	Dosiereinheit	320 406-3	Vogel
2.5	Kunststoffrohr	4x0,85 WVN 715	Vogel
2.6	Anschlußstück	404 006 K	Vogel
3.1	Kolbenverteiler	345 422 222	Vogel
3.2	Dosiereinheit	320 406-3	Vogel
3.3	Schwenkverschraubung	504 161	Vogel
3.4	Kunststoffrohr	4x0,85 WVN 715	Vogel
3.5	Kniestück	506 510K	Vogel
3.6	T-Stück	506 008	Vogel
3.7	Durchgangstück	406 004DK	Vogel

AUTOMATISCHE ZENTRALSCHMIERUNG

- 1 Zentralschmieraggregat
- 2 Befestigungsplatte
- 3 Öl-Einfüllöffnung mit eingebautem Sieb.
- 4 Transparenter Behälter.
- 5 Schwimmerschalter
- 6 Druckanschluß R 1/4".

ACHTUNG: Der in den Maschinenkonstanten unter MC 758, 759, 767 und 768 festgelegte Wert darf nicht verändert werden.

Pumpenlaufzeit bis Druckaufbau, plus 15 Sekunden Nachlaufzeit (MC 768 = 15).

Störmeldung erfolgt wenn 60 Sekunden nach Pumpenanlauf der Druckaufbau ausbleibt.

AUTOMATISCHE ZENTRALSCHMIERUNG

Wirkungsweise:

Die bewegungsabhängige automatische Zentralschmierung gewährleistet eine gleichmäßige Versorgung aller Gleitflächen und beweglichen Elemente der Maschine mit Öl.

Durch einen Schmierimpuls läuft die Pumpe des Zentralschmieraggregats (1) an und fördert so lange Öl in das Leitungssystem, bis sich der für die Ölversorgung erforderliche Druck aufgebaut hat. Nach Erreichen dieses Druckes schaltet ein Öldruckwächter die Pumpe wieder ab.

Schmierimpulse werden ausgelöst:

1. Mit jedem Maschinenstart, bei Betätigung der Leuchtdrucktaste -3SH1- auf der Kommandostation. a)
2. Bei gestarteter Maschine ohne daß eine Achsenbewegung erfolgt, nach jeweils 8 Std. (MC 767 = 480).
3. Wenn die Bewegung einer oder mehrerer Achsen, mit oder ohne Unterbrechung, länger als 16 min. dauert (MC 758 = 16).
4. Wenn eine Achsenbewegung anläuft und der letzte Schmierimpuls länger als 32 min. zurückliegt (MC 759 = 32).

Bei Ausfall der Schmierung bewirkt der Öldruckwächter die Abschaltung von Arbeitsspindel- und Vorschubantrieb. Im Bildschirm erscheint "INTERVENTION". Nach erneutem Start erscheint die Fehleranzeige "I 35" (Spindel- und Vorschub-Halt).

Wiederingangsetzen der Maschine nach Ausfall der Schmierung

- Ölstand im transparenten Behälter (4) kontrollieren und bei Bedarf über Einfüllöffnung (3) nachfüllen. b)
- Fehleranzeige "I 35" löschen (siehe Bedienungsanleitung CNC 432).
- Leuchtdrucktaste -3SH1- auf der Kommandostation betätigen. a)
Meldeleuchte -3H1- leuchtet auf.

Sollte jetzt noch die Fehleranzeige "I 117" erscheinen, baut die Zentralschmierpumpe keinen Druck auf.

- Hauptleitung zwischen Zentralschmieraggregat (1) und Ölverteiltern (siehe Blatt 3.20-1) auf Dichtheit prüfen. Ev. Leckstellen beseitigen.

NACH BEHEBEN DER STÖRUNGSURSACHE

- Arretierung des roten Pilztasters -S1- durch Rechtsdrehen lösen.
- Leuchtdrucktaste -3SH1- auf der Kommandostation betätigen. a)
Meldeleuchte -3H1- leuchtet auf.

a) Anordnung und Funktion der Bedienelemente auf der Kommandostation siehe Blatt 2.04-1.

b) Siehe Blatt 7.06-1 "Schmierstoffempfehlungen".

AUTOMATISCHE ZENTRALSCHMIERUNG - HYDRAULIKPLAN UND SCHAUBILD

Hydraulikplan

Pumpenfördermenge	l/min.	0,1
Max. Anschlußvolumen	cm ³	18

Schaltbild

- Ws Schwimmerschalter
- Ds Maximaldruckschalter
- Ms Maschinen-Hauptschalter

KÜHLSCHMIERSTOFFEINRICHTUNG

- 1 Kühlschmierstoffbehälter (Fassungsvermögen ca. 42 l). a)
- 2 Abnehmbares Abdecklbech.
- 3 Kühlschmierstoffpumpe -2M1- (Förderleistung 56 l/min bei 2°E/
50°C). b)
- 4 Verbindungsleitung zwischen Pumpe -2M1- und Spindelstock.
- 5 Hahn zum Einstellen der Kühlschmierstoffmenge.
- 6 Verstellbare Leitung mit Düse für die Kühlschmierstoffzufuhr zum Werk-
zeug. c)
- 7 Kühlschmierstoff-Rückführung von der Spänewanne.

HINWEIS:

- a) Zur Vermeidung von Schaumbildung ist der Kühlschmierstoffbehälter mög-
lichst voll zu halten.
- b) Die Kühlschmierstoffpumpe wird über Programm Code "M8" ein- und mit
"M9" auf dem CNC-Bedienpult ausgeschaltet (siehe separate Bedienungs-
anleitung CNC 432/Grafik).
- c) Kühlschmierstoffe siehe Blatt 7.07-1.

SPRITZSCHUTZ

Der Spritzschutz besteht aus einer Spänewanne (1), die am Senkrechtaufspanntisch fest angebracht ist und in X- und Y-Richtung mitfährt.

Auf dieser Wanne sind mittels Scharnieren zwei Rahmen mit Sicherheitsglas (2), abklappbar befestigen und durch Verriegelungen (3) miteinander verbunden. Die rechte Seitenwand (4) läßt sich ausklappen und nach unten versenken.

Die hinteren Spritzwände (5) sind fest am Kreuzsupport angebracht und fahren in Y-Richtung mit.

Zum Umrüsten von Horizontal- auf Vertikalarbeiten wird die Klappe (6) abgeschwenkt.

ACHTUNG: Das Umrüsten darf nur in unterer Endlage des Kreuzsupports (+Y) erfolgen. Bei Nichtgebrauch muß der Vertikalfräskopf exakt in seiner Ruhelage fixiert sein (siehe Blatt 3.08-1).

Zum Entleeren der Spänewanne ist die Bodenklappe (7) mittels Schaltschlüssel zu öffnen. Das Sieb an der Spänewanne nach Bedarf säubern. Zum Reinigen der Sicherheitsglasscheiben nur milde Haushaltsreinigungsmittel verwenden.

ACHTUNG: Wegen Kollisionsgefahr bei geschwenktem Fräskopf, kann nur mit reduziertem Weg in X-Achse gearbeitet werden.

STARRE WINKELTISCH

Anwendung:

Der starre Winkeltisch hat eine rechteckige Form und dient zur Aufnahme sperriger Werkstücke bei Bearbeitungen, die keine Winkeleinstellung des Werkstücks erfordern.

Der starre Winkeltisch wird mittels Nutensteinen und Sechskantschrauben auf dem Senkrecht-Aufspanntisch der Maschine verschraubt.

Technische Daten:

Aufspannfläche	mm	1200 x 626
Anzahl der T-Nuten, 14 H7		9
Abstand der T-Nuten	mm	63
Gewicht, ca.	kg	550
Maximale Tischbelastung (Gewicht von Werkstück und Spannmitteln), ca.	kg	800

STARRER WINKELTISCH - ARBEITSRAUM ABMESSUNGEN

UNIVERSAL-EINBAURUNDTISCH 81.58371, -2

Anwendung:

Der Universal-Einbaurundtisch dient zur Aufnahme schwerer und großer Werkstücke bei komplizierten räumlichen Bearbeitung, die eine hohe geometrische Präzision erfordern.

Zum Einstellen der Raumwinkel ist der Tisch um seine Quer- und Längsachse jeweils um $\pm 30^\circ$ schwenkbar und die Tischplatte um 360° drehbar.

Der Tisch ist für indirektes Teilen ausgestattet.

Die Tischplatte wird hydromechanisch geklemmt.

Technische Daten:

Aufspannfläche	mm	900 x 600
Zentrierbohrung	mm	30 H7 x 20 mm
Anzahl der T-Nuten, 14 H7		7
Abstand der T-Nuten	mm	63
Schwenkbarkeit um die Tisch-Querachse		$\pm 30^\circ$
Schwenkbarkeit um die Tisch-Längsachse		$\pm 30^\circ$
Drehbarkeit der Tischplatte		360°
Tischplattenklemmung hydr. lösbar	bar	90
Drehmoment geklemmt	Nm	2500
Querverstellung von Hand	mm	200
Drehgeber mit Digitalanzeige, Auflösung	°	0,001
Indirektes Teilen nach Skalenring:		
- Gesamtübersetzung des Teilgetriebes		120 : 1
- 1 Umdrehung des Handrads	°	3
- 1 Teilstrich des Skalenrings	'	20
Maximale Tischbelastung (Gewicht von Werkstück und Spannmitteln), ca.	kg	450
Gewicht, ca.	kg	500

UNIVERSAL-EINBAURUNDTISCH

- 1 Skala zum Ablesen des Schwenkwinkels der Konsole (1 Teilstrich = 20')
- 2 Klemmschrauben zum Festklemmen der Konsole auf der Aufspannplatte.
- 3 Aufspannplatte
- 4 Sechskantschrauben und Nutensteine zum Verschrauben der Aufspannplatte mit dem Senkrecht-Aufspanntisch der Maschine.
- 5 Meßuhr zur genauen Kontrolle der Winkellage 0° (Nulllage) der Konsole
- 6 Vierkant zum Schwenken der Konsole um die Tisch-Querachse.
- 7 Konsole
- 8 Klemmschrauben zum Festklemmen des Schwenkteils in der Konsole.
- 9 Vierkant zum Schwenken des Schwenkteils um die Tisch-Längsachse.
- 10 Meßuhr zur genauen Kontrolle der Winkellage 0° (Nulllage) des Schwenkteils.
- 11 Skala zum Ablesen des Drehwinkels der Tischplatte (1 Teilstrich = 20')
- 12 Tischplatte um 360° drehbar.
- 13 Skala zum Ablesen des Schwenkwinkels des Schwenkteils (1 Teilstrich = 10').
- 14 Schwenkteil.

UNIVERSAL-EINBAURUNDTISCH

- 16 Handrad (1 Umdrehung = 3°)
- 17 Skalenring (1 Teilstrich = 20')
- 18 Klemmhebel zum Festklemmen der Exzenterbuchse der Teilschnecke
- 19 Exzenterbuchse zum Außereingriff bringen der Teilschnecke der Einrichtung für das indirekte Teilen.

Arbeiten mit dem Universal-Einbaurundtisch:

ACHTUNG:

- Vor jedem Schwenken des Tisches um seine horizontale Querachse müssen alle Klemmschrauben (2) gelöst werden.
- Vor jedem Schwenken des Tisches um seine horizontale Längsachse müssen alle Klemmschrauben (8) auf beiden Seiten der Konsole gelöst werden.
- Ein genaues Rückstellen des Tisches in die Nullage mittels der beiden Meßuhren (5) und (10) ist nur dann gewährleistet, wenn die Meßstellen sauber gehalten werden.
- Beim indirekten Teilen muß das Handrad (16) stets in gleicher Richtung gedreht werden, damit jeglicher Einfluß des Teilgetriebe-Spiels auf die Teilgenauigkeit ausgeschaltet wird.
- Vor jedem Teilvorgang ist die Arbeitsspindel stillzusetzen.
- Die Nachstellarbeiten am Universal-Einbaurundtisch sind in Abschnitt 7 des Bediener-Handbuchs beschrieben.

UNIVERSAL-EINBAURUNDTISCH

Indirektes Teilen nach Skalaring oder Digitalanzeige:

- Arbeitsspindel stillsetzen.
- Klemmung der Tischplatte (12) lösen, Wahlschalter -13S1- auf $\leftarrow \parallel \rightarrow$ stellen. a)
- Klemmhebel (18) lösen und durch Drehen der Exzenterbuchse (19) nach rechts bis zum Anschlag die Teilschnecke in Eingriff bringen. Klemmhebel (18) wieder festziehen.
- Durch Rechtsdrehen des Handrads (16) den erforderlichen Drehwinkel der Tischplatte (12) nach Skalenring (17) einstellen (1 Umdrehung = 3° , 1 Teilstrich = $20'$).
- Tischplatte (12) wieder klemmen, Wahlschalter -13S1- auf $\rightarrow \parallel \leftarrow$ stellen. a)

Schmierung/Wartung:

Nach jeweils 200 Betriebsstunden sind die 6 Schmiernippel mit Gleitbahnöl "CGPL 220" abzusmieren.

- a) Anordnung und Funktion der Bedienelemente auf der Kommandostation siehe Blatt 2.04-1 und separate Bedienungsanleitung CNC 432, Abschnitt 10.7.

UNIVERSAL-EINBAURUNDTISCH - ARBEITSRAUM ABMESSUNGEN

WINKLEINSTELLUNGSANZEIGE FÜR B-ACHSE Universal-Einbaurundtisch

Für das Arbeiten mit der ROD-Meßeinrichtung sind die in den Technischen Zeichnungen allgemein üblichen Angaben von Winkelminuten und -sekunden in Dezimalwerte umzurechnen.

$$\text{Umrechnung: } \frac{\text{min.}}{60} + \frac{\text{sec.}}{3600} = 0, \dots \text{ } ^\circ$$

Die Winkelstellungsanzeige erfolgt im **Bildschirm** der CNC 432, mit einer Auflösung von 0,001°.

Beispiel 1: 18° 36' 24" = 18,606°

Beispiel 2: 63° 06' 49" = 63,113°

Beispiel 3: 203° 58' 03" = 203,967°

Ein fester Referenzpunkt im ROD-Meßsystem ermöglicht eine exakte Ausrichtung des Werkstückes und ein Wiederfinden des Werkstück-Referenzpunktes nach Arbeitsunterbrechung.

Vor dem 1. Arbeitsbeginn ist die Lage des Referenzpunktes - ausgehend von den parallel zur X-Achse oder Z-Achse ausgerichteten T-Nuten - zu ermitteln und separat zu notieren. a)

- Unter Maschinenkonstante "C 75" den Wert "0" eingeben. Damit sind Referenzpunkt und Nullpunkt identisch.
- Referenzpunkte X, Y, Z anfahren. Einbaurundtisch mit der Handkurbel auf den Referenzpunkt fahren bis die Anzeige "B-RP" erlischt. Der Text "READ-OUT" bleibt angezeigt.
- Tisch in gewünschte Stellung drehen. Zweckmäßig ist: T-Nuten parallel zur X-Bewegung.
- Den im Bildschirm unter "B" angezeigten Wert mit umgekehrter Vorzeichen in die Konstante "C 75" eingeben. Aus plus wird minus und umgekehrt. Somit wird der NP um den in der Konstante "C 75" eingegebenen Wert vom RP (Referenzpunkt) verschoben.
- Erneut Referenzpunkt X, Y, Z anfahren, Einbaurundtisch mit Handkurbel auf "0" fahren.
- Nach Stromausfall brauchen nur die Referenzpunkte X, Y und Z angefahren werden. Sollte B auch angewählt worden sein, muß dieser Referenzpunkt zuerst angefahren werden, da sonst für X, Y und Z keine Freigabe kommt.

a) Siehe separate Bedienungsanleitung CNC 432-Grafik.

LINEAR-WEGMESSYSTEM

Die Linear-Wegmeßsysteme

Die Maschine ist zum genauen Positionieren in den Achsen X, Y und Z mit drei digital-inkrementalen Linear-Wegmeßsystemen ausgestattet. a)

Die Auflösung dieser Meßsysteme, d. h. die kleinste noch erfaßbare absolute Weeinheit beträgt 0,001 mm.

Die Linear-Wegmeßsysteme sind voll verkapselt und direkt an den Geradführungen der Maschinenschlitten angeordnet. Hierdurch wird gewährleistet, daß die Meßwerte den tatsächlichen Stellungen zwischen Werkzeug und Werkstück entsprechen.

ACHTUNG: Die Linear-Wegmeßsysteme der Maschine bedürfen keiner Wartung.

Wirkungsweise des Linear-Wegmeßsystems

Ein Präzisions-Glasmaßstab, der als Maßverkörperung dient, bewegt sich beim Verfahren des Maschinenschlittens relativ zu einem fotoelektrischen Abtastkopf mit gegenüberliegender Lichtquelle. Dabei treten an diesem Abtastkopf periodische Lichtschwankungen auf, die von Silizium-Fotoelementen in Sinussignale umgewandelt werden.

Die Sinussignale werden zu Rechteckimpulsen geformt und elektronisch so ausgewertet, daß bei Maßstabverschiebung um 0,001 mm, d. h. um 1 Inkrement des Linear-Wegmeßsystems, jeweils 1 Vorwärts-Zählimpuls bzw. 1 Rückwärts-Zählimpuls entsteht. Durch vorzeichenrichtiges Auszählen dieser Impulse, von einem beliebig festlegbaren Bezugspunkt aus, wird der jeweilige Verfahrensweg bestimmt.

Zusätzlich ist der Präzisions-Glasmaßstab mit einer Referenzmarke versehen, die als absoluter Referenzpunkt des Linear-Wegmeßsystems dient.

a) Koordinatenachsen siehe Blatt 2.03-1.

HINWEISE ZU DEN LISTEN: "MASCHINENKONSTANTEN"
"FEHLERLISTE CNC 432"

Die Listen sind "Typenneutral" zusammengestellt, d.h. sie umfassen Maschinenkonstanten und Fehlercodes, die für alle MAHO-Maschinentypen und Ausstattungsversionen zutreffen.

BEISPIEL: Für die Baureihen "C" und "E" brauchen alle Angaben die sich auf "Palette/Palettenwechsel" beziehen, nicht beachtet werden.

Diese Listen dienen der allgemeinen Information. Für die Maschine verbindliche Daten sind den entsprechenden Listen der Elektroschaltpläne zu entnehmen, die sich im Schaltschrank der Maschine befinden.

Ebenfalls im Schaltschrank befindet sich in einer Klarsichtdose ein Lochstreifen mit den Maschinenkonstanten.

Maschinen- konstanten Nr.	Benennung	Eingabeeinheit	Kleinsten Wert	Groesster Wert
	Hardwarekonfiguration CNC -----			
8	Anzahl I/O-Karten		8	2
	#=1 I/O-Karte			
	1=2 I/O-Karten			
	2=3 I/O-Karten			
1	Anzahl der Drivemodule		8	
2	Gesamtspichergroesse der NC (RAM)	KByte	1	448
4	Handbedienpult		8	5
	#=kein Handbedienpult			
	1=Sicherheitstasten aktiv			
	2=Sicherheitstasten nicht aktiv			
	3=Sicherheitstasten aktiv (S-JOG)			
	4=Sicherheitstasten nicht aktiv (S-JOG)			
	5=Externer Override			
9	Grafikmodule		8	2
	#=keine Grafik, 1=2 Ebenen Modul, 2=8 Ebenen Modul			
	Maschinenkonfiguration -----			
10	Anzahl der Achsen		3	5
11	Ebenenwahl bei Netz-Ein		8	2
	#=G17 1=G18 2=G19			
14	Messsystemtyp 7#	Zoll 71-metrisch	70	71
16	Auswahl I/O-Konfiguration		1	6
	1=4#-32 MC 2=4#-32 MH, 3=3x32 18st. Getriebe, 4=3x32 MH,MC, 5=3x32 Kelchwechsler, 6=3x32 alle Maschinen ohne Eingang fuer Stellung links/mitte bei Getriebestufen			
18	Werkzeugwechsler #	n=1=Masch.Center, 2=Einarm Kelchwechsler, 3=Zweifarm Kelchwechsler	8	3
19	Softwareendschalter X,Y,Z auf Ausgaenge		8	1
	#=Aus, 1=Ein			
20	Verzoegerung Ausgaenge Werkzeugmagazin	x15ms	8	100
27	Anzahl der Werkzeuge		8	255
28	Anzahl der Werkzeugplaeze		8	255
29	Werkzeugstandzeitueberwachung		8	2
	#=nicht aktiv 1=bei abgelaufener Stand- zeit Programmstop 2=bei abgelaufener Standzeit Schwesterwerkzeug			
30	Werkzeugspanner		8	2
	#=Taste nicht aktiv			
	1=Spannerausgang setzen/ruecksetzen mit Tastendruck			
	2=Spannerausgang nur bei Tastendruck gesetzt			
31	Schnittleistungueberwachung		8	2
	#=nicht aktiv 1=bei erreichtem Grenz- wert Programm Stop 2=bei erreichtem Grenzwert Programm Stop und Schwesterwerkzeug bei erreichtem 1. Grenzwert			
32	Werkzeugbruchueberwachung		8	2
	#=nicht aktiv 1=bei Werkzeugbruch Programm Stop 2=bei Werkzeugbruch Programm Stop und Schwesterwerkzeug			
33	Werkzeugbruchtoleranz	Inkremete	8	999
34	Werkzeugeingabeposition in Bezug auf Werkzeugwechselposition, (Uhrzeigersinn)		8	255
39	Verzoegerungszeit fuer Klinke DIN Palette	s.1s	8	255
40	Maschine mit Palettenwechsler		8	7
	#=nein 1=M6# 2=M61 3=M62 4=M6#, M61,M62 5=M6# Bahnhof 6=DIN Palette M6#,M61,M62 7=DIN Palette mit Ausheben M6#,M61,M62			
41	Anzahl der Paletten		8	2
42	Externer Programmaufruf		8	2
	#=nicht aktiv 1=feste Zuordnung Programm- nummer zu Aufrufnr. 2=freie Zuordnung Programm- nr. zu Aufrufnr.			
43	Anzahl der externen Programmaufrufnummern		8	255
44	Bedingter Sprung G14		8	1
	#=nicht aktiv 1=aktiv (signalabhaengig)			
50	Maschine mit Schwenkfraeskopf #	=nein 1=MH 1000C ohne ROD 2=MH 800 C mit ROD 3=MH 1000 CA mit ROD	8	3
51	Maschine mit Analogspindeltrieb #	=nein 1=ja	8	1
61	Ausgabe M-Adresse		8	5
	#=Aus 1=Ausgabe BCD 4=dekodiert 5=dekodiert und BCD			
63	Ausgabe T-Adresse BCD		8	3
	#=Aus 1=Ausgabe untere 2 Dekaden 2=Ausgabe obere 2 Dekaden 3=Ausgabe untere und obere 2 Dekaden			
65	Ausgabe H-Adresse		8	3
	#=Aus 1=Ausgabe untere 2 Dekaden 2=Ausgabe obere 2 Dekaden 3=Ausgabe untere und obere 2 Dekaden			
67	Aktivierung M17/M18		8	1
	#=Aus 1=Ein			
	Softwarekonfiguration CNC -----			
80	Demo #	=Aus 1=Ein	8	1
81	Anzeigeart des Bildschirms		8	5
	#=Verfahrweg 1=Schleppabstand 2=Verfahrweg ohne Referenzpunkt 3=Schlepp- abstand ohne Referenzpunkt 4=Verfahrweg und Fehlerruecksetzen 5=Schleppabstand und Fehler- ruecksetzen			
82	Anzahl der Punktdefinitionen		8	255
83	Anzahl der E- Parameter		8	255
84	Anzeige Programmnummern		8	1
	#=mit Text 1=mit Information ueber Speicherbedarf			
85	Anzahl der Programme und Macros		16	1000
86	Softkey fuer Speichersperre		8	1
	#=nicht aktiv 1=aktiv			
87	Editieren/Einlesen Speicher Temperaturkompensation		8	1
	# = Sperren 1 = Freigabe			

Maschinen- konstanten Nr.	Benennung	Eingabeeinheit	Kleinstwert	Grosstwert
	Achsenkonfiguration *****			
	Anwahl 1.-Achse			
100	Funktion		#	2
	#=Aus 1-geschlossener Lageregelkreis			
101	2=offener Lageregelkreis			
	Zuordnung zu Maschinenkonstanten		1	6
	1=MC200-MC249			
	2=MC250-MC299			
	3=MC300-MC349			
	4=MC350-MC399			
	5=MC400-MC449			
	6=MC450-MC499			
103	Adressbezeichnung		65	9#
	X=88 Y=89 Z=90 A=65 B=66			
	Anwahl 2.-Achse			
105	Funktion (siehe MC100)		#	2
106	Zuordnung zu Platz und Maschinenkonstanten (siehe MC101)		1	6
108	Adressbezeichnung (siehe MC103)		65	9#
	Anwahl 3.-Achse			
110	Funktion (siehe MC100)		#	2
111	Zuordnung zu Platz und Maschinenkonstanten (siehe MC101)		1	6
113	Adressbezeichnung (siehe MC103)		65	9#
	Anwahl 4.-Achse			
115	Funktion (siehe MC100)		#	2
116	Zuordnung zu Platz und Maschinenkonstanten (siehe MC101)		1	6
117	Zuordnung		4	5
	4=Rundachse um X-Achse			
	5=Rundachse um Y-Achse			
118	Adressbezeichnung (siehe MC103)		65	9#
	Anwahl 5.-Achse			
120	Funktion (siehe MC100)		#	2
121	Zuordnung zu Platz und Maschinenkonstanten (siehe MC101)		1	6
122	Zuordnung		4	5
	4=Rundachse um X-Achse			
	5=Rundachse um Y-Achse			
123	Adressbezeichnung (siehe MC103)		65	9#
	Maschinenkonstantenblock 1.-Achse			
200	Zuordnung zu Drive-Modul		#	8
	#=nicht aktiv			
	1=Drive-Platine 1/Platz 1			
	2=Drive-Platine 1/Platz 2			
	3=Drive-Platine 2/Platz 1			
	4=Drive-Platine 2/Platz 2			
	5=Drive-Platine 3/Platz 1			
	6=Drive-Platine 3/Platz 2			
	7=Drive-Platine 4/Platz 1			
	8=Drive-Platine 4/Platz 2			
202	Messsystem Zahnrichtung -1=positiv		-1	+1
203	RM-Messsystem [Impulsvervielfachung #=1/1=2/2=4		#	2
205	Eingangsgeschwindigkeit	#,1 mm/min	#	32###
206	Vorschubgeschwindigkeit Triebbetrieb	#,1 mm/min	#	32###
210	Maschinencharakteristik fuer die dynamische	Incremente bei 10V	#	32###
	Schleppfehlerueberwachung #=nicht aktiv			
211	Dynamische Schleppfehlerueberwachung	X	#	1##
	Grenze fuer G0			
212	Dynamische Schleppfehlerueberwachung	X	#	1##
	Grenze fuer G1, G2 und G3			
213	Dynamische Schleppfehlerueberwachung		#	8
	Grenzfaktor waehrend der Bewegung			
215	Schleppabstand 1	Incremente bei 10V	128	32###
216	Knickpunkt	Incremente	#	32###
217	Schleppabstand 2	Incremente bei 10V	128	32###
218	geführte Beschleunigung und Verzoeigerung		#	4
	#=nicht aktiv 1=einfach 2=doppelt 3=einfach			
	mit Vorschub 4=doppelt mit Vorschub			
219	Hochlaufzeit bei gefuehrter Beschleunigung	ms	#	384#
	und Verzoeigerung			
220	Sollwertsprung bei gefuehrter Beschleunigung	#,1 mm/min	#	1#48575
	und Verzoeigerung			
221	In Position Verzoeigerungszeit	x15 ms	#	255
222	In Position Fenster	Incremente	#	255
223	Fenster Stillstandsueberwachung	Incremente	#	32###
224	Spielausgleich	Incremente	#	65###
230	Anfahrriichtung Referenzpunkt +1=positiv		-1	+1
231	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt	#,1 mm/min	#	32###
232	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt	#,1 mm/min	#	32###
	Schleichgang			
233	Referenzpunktverschiebung	Incremente	-99999999	99999999
234	In Gebietschalter f. Referenzpunkt		#	1
	#=nicht aktiv 1=aktiv			
235	Softwareendschalter + Richtung	Incremente	-99999999	99999999
236	Softwareendschalter - Richtung	Incremente	-99999999	99999999
237	Wechselposition 1 f. MG0/MG6	Incremente	-99999999	99999999
238	Wechselposition 2 f. MG0	Incremente	-99999999	99999999
240	Festtaster Position	Incremente	-99999999	99999999
242	Messtaster Kalibrierring Mittelpunkt	Incremente	-99999999	99999999

Maschinen- konstanten Nr.	Benennung	Eingabeeinheit	Kleinster Wert	Groester Wert
Maschinenkonstantenblock 3.-Achse				
258	Zuordnung zu Drive-Modul #nicht aktiv		#	8
	1=Drive-Platine 1/Platz 1; 2=Drive-Platine 1/Platz 2 3=Drive-Platine 2/Platz 1; 4=Drive-Platine 2/Platz 2 5=Drive-Platine 3/Platz 1; 6=Drive-Platine 3/Platz 2 7=Drive-Platine 4/Platz 1; 8=Drive-Platine 4/Platz 2			
252	Messsystem Zaehrichtung +I=positiv		-1	+1
253	RM-Messsystem Impulsvervielfachung #=1/1=2/2=4		#	2
255	Eilganggeschwindigkeit	#.1 mm/min	#	32####
256	Vorschubgeschwindigkeit Tippbetrieb	#.1 mm/min	#	32####
259	Maschinencharakteristik fuer die dynamische Schleppfehlerueberwachung #nicht aktiv	Incremente bei 10V	#	32####
261	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenze fuer G#	X	#	1##
262	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenze fuer G1, G2 und G3	X	#	1##
263	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenzfaktor waehrend der Bewegung		#	8
266	Schleppabstand 1	Incremente bei 10V	128	32####
267	Knickpunkt	Incremente	#	32####
268	Schleppabstand 2	Incremente bei 10V	128	32####
	gefuehrte Beschleunigung und Verzoegerung #nicht aktiv 1=einfach 2=doppelt 3=einfach mit Vorschub 4=doppelt mit Vorschub		#	4
269	Hochlaufzeit bei gefuehrter Beschleunigung und Verzoegerung	ms	#	384#
270	Sollwertsprung bei gefuehrter Beschleunigung und Verzoegerung	#.1 mm/min	#	1#48575
271	In Position Verzoegerungszeit	x15 ms	#	255
272	In Position Fenster	Incremente	#	255
273	Fenster Stillstandsueberwachung	Incremente	#	32####
274	Spielausgleich	Incremente	#	65####
280	Anfahrriichtung Referenzpunkt +I=positiv		-1	+1
281	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt	#.1 mm/min	#	32####
282	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt Schleichgang	#.1 mm/min	#	32####
283	Referenzpunktverschiebung	Incremente	-99999999	99999999
284	In Gebietschalter f. Referenzpunkt #nicht aktiv 1=aktiv		#	1
285	Softwareendschalter + Richtung	Incremente	-99999999	99999999
286	Softwareendschalter - Richtung	Incremente	-99999999	99999999
287	Wechselposition 1 f. M6#/M66	Incremente	-99999999	99999999
288	Wechselposition 2 f. M6#	Incremente	-99999999	99999999
290	Festtaster Position	Incremente	-99999999	99999999
292	Messtaster Kalibrierring Mittelpunkt	Incremente	-99999999	99999999
Maschinenkonstantenblock 3.-Achse				
308	Zuordnung zu Drive-Modul #nicht aktiv		#	8
	1=Drive-Platine 1/Platz 1; 2=Drive-Platine 1/Platz 2 3=Drive-Platine 2/Platz 1; 4=Drive-Platine 2/Platz 2 5=Drive-Platine 3/Platz 1; 6=Drive-Platine 3/Platz 2 7=Drive-Platine 4/Platz 1; 8=Drive-Platine 4/Platz 2			
302	Messsystem Zaehrichtung +I=positiv		-1	+1
303	RM-Messsystem Impulsvervielfachung #=1/1=2/2=4		#	2
305	Eilganggeschwindigkeit	#.1 mm/min	#	32####
306	Vorschubgeschwindigkeit Tippbetrieb	#.1 mm/min	#	32####
310	Maschinencharakteristik fuer die dynamische Schleppfehlerueberwachung #nicht aktiv	Incremente bei 10V	#	32####
311	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenze fuer G#	X	#	1##
312	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenze fuer G1, G2 und G3	X	#	1##
313	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenzfaktor waehrend der Bewegung		#	8
315	Schleppabstand 1	Incremente bei 10V	128	32####
316	Knickpunkt	Incremente	#	32####
317	Schleppabstand 2	Incremente bei 10V	128	32####
	gefuehrte Beschleunigung und Verzoegerung #nicht aktiv 1=einfach 2=doppelt 3=einfach mit Vorschub 4=doppelt mit Vorschub		#	4
319	Hochlaufzeit bei gefuehrter Beschleunigung und Verzoegerung	ms	#	384#
320	Sollwertsprung bei gefuehrter Beschleunigung und Verzoegerung	#.1 mm/min	#	1#48575
321	In Position Verzoegerungszeit	x15 ms	#	255
322	In Position Fenster	Incremente	#	255
323	Fenster Stillstandsueberwachung	Incremente	#	32####
324	Spielausgleich	Incremente	#	65####
330	Anfahrriichtung Referenzpunkt +I=positiv		-1	+1
331	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt	#.1 mm/min	#	32####
332	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt Schleichgang	#.1 mm/min	#	32####
333	Referenzpunktverschiebung	Incremente	-99999999	99999999
334	In Gebietschalter f. Referenzpunkt #nicht aktiv 1=aktiv		#	1
335	Softwareendschalter + Richtung	Incremente	-99999999	99999999
336	Softwareendschalter - Richtung	Incremente	-99999999	99999999
337	Wechselposition 1 f. M6#/M66	Incremente	-99999999	99999999
338	Wechselposition 2 f. M6#	Incremente	-99999999	99999999
340	Festtaster Position	Incremente	-99999999	99999999
342	Messtaster Kalibrierring Mittelpunkt	Incremente	-99999999	99999999

Maschinen- konstanten Nr.	Benennung	Eingabeeinheit	Kleinster Wert	Größter Wert
Maschinenkonstantenblock 4. -Achse				
358	Zuordnung zu Drive-Modul #nicht aktiv		#	8
	1=Drive-Platine 1/Platz 1; 2=Drive-Platine 1/Platz 2 3=Drive-Platine 2/Platz 1; 4=Drive-Platine 2/Platz 2 5=Drive-Platine 3/Platz 1; 6=Drive-Platine 3/Platz 2 7=Drive-Platine 4/Platz 1; 8=Drive-Platine 4/Platz 2			
352	Messsystem Zaehrichtung + =positiv		-1	+1
353	RH-Messsystem Impulservielfachung #=1/1=2/2=4		#	2
355	Eilganggeschwindigkeit	#.1 mm/min	#	320000
356	Vorschubgeschwindigkeit Tippbetrieb	#.1 mm/min	#	320000
358	Referenzpunktfahren #Konventionel	#.1 mm/min	#	320000
	groesser #=mit einfahren innerhalb Softwareendschalter Wert entspricht Tippgeschwindigkeit vor			
359	Referenzpunktfahren Position zum Einfahren innerhalb Softwareendschalter	Incremente	#	99999999
360	Maschinencharakteristik fuer die dynamische Schleppfehlerueberwachung #nicht aktiv	Incremente bei 10V	#	320000
361	Dynamische Schleppfehlerueberwachung	X	#	100
362	Grenze fuer G#	X	#	100
363	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenze fuer G1, G2 und G3	X	#	100
364	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenzfaktor waehrend der Bewegung		#	8
365	Schleppabstand 1	Incremente bei 10V	128	320000
366	Knickpunkt	Incremente	#	320000
367	Schleppabstand 2	Incremente bei 10V	128	320000
368	gefuehrte Beschleunigung und Verzoegerung #nicht aktiv 1=einfach 2=doppelt 3=einfach mit Vorschub 4=doppelt mit Vorschub		#	4
369	Hochlaufzeit bei gefuehrter Beschleunigung und Verzoegerung	ms	#	3840
370	Sollwertsprung bei gefuehrter Beschleunigung und Verzoegerung	#.1 mm/min	#	1048575
371	In Position Verzoegerungszeit	x15 ms	#	255
372	In Position Fenster	Incremente	#	255
373	Fenster Stillstandsueberwachung	Incremente	#	320000
374	Spielausgleich	Incremente	#	65000
380	Anfahrriichtung Referenzpunkt + =positiv		-1	+1
381	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt	#.1 mm/min	#	320000
382	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt Schleichgang	#.1 mm/min	#	320000
383	Referenzpunktverschiebung	Incremente	-99999999	99999999
384	In Gebietschalter f. Referenzpunkt #nicht aktiv 1=aktiv		#	1
385	Softwareendschalter + Richtung	Incremente	-99999999	99999999
386	Softwareendschalter - Richtung	Incremente	-99999999	99999999
387	Wechselposition 1 f. M#	Incremente	-99999999	99999999
388	Wechselposition 2	Incremente	-99999999	99999999
390	Festtaster Position	Incremente	-99999999	99999999
392	Messtaster Kalibrierring Mittelpunkt	Incremente	-99999999	99999999
Maschinenkonstantenblock 5. -Achse				
400	Zuordnung zu Drive-Modul #nicht aktiv		#	8
	1=Drive-Platine 1/Platz 1; 2=Drive-Platine 1/Platz 2 3=Drive-Platine 2/Platz 1; 4=Drive-Platine 2/Platz 2 5=Drive-Platine 3/Platz 1; 6=Drive-Platine 3/Platz 2 7=Drive-Platine 4/Platz 1; 8=Drive-Platine 4/Platz 2			
402	Messsystem Zaehrichtung + =positiv		-1	+1
403	RH-Messsystem Impulservielfachung #=1/1=2/2=4		#	2
405	Eilganggeschwindigkeit	#.1 mm/min	#	320000
406	Vorschubgeschwindigkeit Tippbetrieb	#.1 mm/min	#	320000
408	Referenzpunktfahren #Konventionel	#.1 mm/min	#	320000
	groesser #=mit einfahren innerhalb Softwareendschalter Wert entspricht Tippgeschwindigkeit vor			
409	Referenzpunktfahren Position zum Einfahren innerhalb Softwareendschalter	Incremente	#	99999999
410	Maschinencharakteristik fuer die dynamische Schleppfehlerueberwachung #nicht aktiv	Incremente bei 10V	#	1048575
411	Dynamische Schleppfehlerueberwachung	X	#	100
412	Grenze fuer G#	X	#	100
413	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenze fuer G1, G2 und G3	X	#	100
414	Dynamische Schleppfehlerueberwachung Grenzfaktor waehrend der Bewegung		2	8
415	Schleppabstand 1	Incremente bei 10V	128	320000
416	Knickpunkt	Incremente	#	320000
417	Schleppabstand 2	Incremente bei 10V	128	320000
418	gefuehrte Beschleunigung und Verzoegerung #nicht aktiv 1=einfach 2=doppelt 3=einfach mit Vorschub 4=doppelt mit Vorschub		#	4
419	Hochlaufzeit bei gefuehrter Beschleunigung und Verzoegerung	ms	#	3840
420	Sollwertsprung bei gefuehrter Beschleunigung und Verzoegerung	#.1 mm/min	#	320000
421	In Position Verzoegerungszeit	x15 ms	#	255
422	In Position Fenster	Incremente	#	255
423	Fenster Stillstandsueberwachung	Incremente	#	320000
424	Spielausgleich	Incremente	#	65000
430	Anfahrriichtung Referenzpunkt + =positiv		-1	+1
431	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt	#.1 mm/min	#	320000
432	Anfahrsgeschwindigkeit Referenzpunkt Schleichgang	#.1 mm/min	#	320000
433	Referenzpunktverschiebung	Incremente	-99999999	99999999
434	In Gebietschalter f. Referenzpunkt #nicht aktiv 1=aktiv		#	1
435	Softwareendschalter + Richtung	Incremente	-99999999	99999999
436	Softwareendschalter - Richtung	Incremente	-99999999	99999999
437	Wechselposition 1 f. M#	Incremente	-99999999	99999999
438	Wechselposition 2	Incremente	-99999999	99999999
440	Festtaster Position	Incremente	-99999999	99999999
442	Messtaster Kalibrierring Mittelpunkt	Incremente	-99999999	99999999

Maschinenkonstanten Nr.	Benennung	Eingabeeinheit	Kleinster Wert	Groesster Wert
Maschinenkonstantenblock Fraesspindelmotor				
558	Zuordnung zu Drive-Modul #nicht aktiv 1=Drive-Platine 1, Platz 1 2=Drive-Platine 1, Platz 2 3=Drive-Platine 2, Platz 1 4=Drive-Platine 2, Platz 2 5=Drive-Platine 3, Platz 1 6=Drive-Platine 3, Platz 2 7=Drive-Platine 4, Platz 1 8=Drive-Platine 4, Platz 2		#	3
551	Auflösung Dreangeber	Impulse/Umdr.	#	65000
552	Messsystem Zaehlrichtung, Wert entspricht in Position Fenster +=positiv		-255	+255
553	Messsystem Impulsvervielfachung #=1/1=2/2=4		#	2
555	Tippgeschwindigkeit	U/min	-9999	9999
515	Schleppfehler 1 Getriebestufe 1	Incremente b.9V	128	320000
516	Knickpunkt Getriebestufe 1	Incremente	#	320000
517	Schleppfehler 2 Getriebestufe 1	Incremente b.9V	128	320000
525	Schleppfehler 1 Getriebestufe 2	Incremente b.9V	128	320000
526	Knickpunkt Getriebestufe 2	Incremente	#	320000
527	Schleppfehler 2 Getriebestufe 2	Incremente b.9V	128	320000
535	Schleppfehler 1 Getriebestufe 3	Incremente b.9V	128	320000
536	Knickpunkt Getriebestufe 3	Incremente	#	320000
537	Schleppfehler 2 Getriebestufe 3	Incremente b.9V	128	320000
545	Schleppfehler 1 Getriebestufe 4	Incremente b.9V	128	320000
546	Knickpunkt Getriebestufe 4	Incremente	#	320000
547	Schleppfehler 2 Getriebestufe 4	Incremente b.9V	128	320000
558	Referenzpunktverschiebung 2	1/1000 Grad	-999999999	999999999
559	Referenzpunktverschiebung 3	1/1000 Grad	-999999999	999999999
560	Funktion orientierter Spindelstop #nicht aktiv 1=mechanisch 2=mit Drehgeber 3=mit Drehgeber und Bestimmung Referenzpunktverschiebung		#	3
561	Kennlinienneigung	U/min/15ms	#	255
562	In Position Verzögerungszeit	* 15 ms	#	65000
563	M19 Markerimpulsuchdrehzahl	U/min	1	362
564	M19 Drehzahl	U/min	1	362
565	M19 Drehzahl aus Stillstand += M3 Drehrichtung -= M4 Drehrichtung	U/min	-362	362
566	Referenzpunktverschiebung 1	1/1000 Grad	-999999999	999999999
567	Stillstandsfenster	Incremente	#	32000
568	M19 mit D-Adresse #aus: 1=ja #nein 1=ja		#	1
569	M19 mit Bolzen #nein 1=ja		#	1
570	Autom. Getriebebeschaltung #ohne autom. Getriebebeschaltung, geöffneter Lageregelkreis 1=mit autom. Getriebebeschaltung, geöffneter Lageregelkreis 2=ohne autom. Getriebebeschaltung, geschlossener Lageregelkreis 3=mit autom. Getriebebeschaltung, geschlossener Lageregelkreis		#	3
571	max. Spindeldrehzahl in Getriebestufe 1	U/min	-9999	9999
572	max. Spindeldrehzahl in Getriebestufe 2	U/min	-9999	9999
573	max. Spindeldrehzahl in Getriebestufe 3	U/min	-9999	9999
574	max. Spindeldrehzahl in Getriebestufe 4	U/min	-9999	9999
579	Fraesspindeldrehzahlreihe bei 18-stufigem Getriebe #nicht aktiv 1=32-1600 2=40-2000 3=50-2500 4=63-315 5=80-400 6=100-500 7=125-630		#	7
580	max. Sollwertspannung	mV	-10000	10000
581	min. Sollwertspannung	mV	-10000	10000
582	Sollwertspannung bei Getriebewechsel	mV	-10000	10000
588	Fraesspindelkontakt Pausenzeit	*50 ms	#	255
591	Fraesspindelkontakt Impulszeit	*50 ms	#	255

Maschinenkonstanten-Nr.	Benennung	Eingabeeinheit	Kleinstwert	Groesstwert
allgemeine Maschinenkonstanten				
785	Dezimalpunkt der Weginformation und Koordinaten		#	4
786	Dezimalpunkt der Vorschubwerte		#	4
787	Betriebsart Zoll/metrisch bei Netz einschalten #=Zoll 7:metrisch		78	71
718	Zwischenkreis oder Gerade bei tangentialen Uebergangen. Errechneter Wert kleiner als MC Wert, es wird Ausgleichsgerade gefahren Errechneter Wert groesser als MC Wert, es wird Ausgleichskreis gefahren	Incremente	#	9999999
711	Rundungswinkel fuer G41, G42	Grad	#	180
712	Zielpunktfenster bei Kreisprogrammierung mit IJK	Incremente	#	9999999
714	Vergroesserung/Verkleinerung #=Faktor ohne Werkzeugachse 1=% ohne Werkzeugachse 2=Faktor mit Werkzeugachse 3=% mit Werkzeugachse		#	3
715	Dezimalpunkt des Faktors fuer Vergroesserung/Verkleinerung		#	6
728	Werkzeugeberlappung bei Taschenfräsen	X	#	180
723	Abstand zum Lochgrund fuer Spindelreduzierung bei Gewindeschneiden (G84)	Incremente	#	9999999
724	Umkehrzeit von Links- auf Rechtslauf und umgekehrt bei Gewindeschneiden (G84)	*15 ms	#	255
731	Eingänge Open Loop #=nicht aktiviert 1=aktiviert		#	1
748	max. Vorschubgeschwindigkeit	#,1mm/min	1	320000
741	Vorschubgeschwindigkeit bei Testbetrieb	#,1mm/min	#	320000
745	Vorschubbeeinflussung max. Wert	X	180	150
746	Vorschubbeeinflussung min. Wert	X	#	50
747	Drehzahlbeeinflussung max. Wert	X	180	150
748	Drehzahlbeeinflussung min. Wert	X	50	180
758	Geschwindigkeit Handrad	#,1mm/min	#	320000
751	Handrad, Zuordnung zu Drive-Modul #=nicht aktiv 1=Drive-Platine 1, Platz 1 2=Drive-Platine 1, Platz 2 3=Drive-Platine 2, Platz 1 4=Drive-Platine 2, Platz 2 5=Drive-Platine 3, Platz 1 6=Drive-Platine 3, Platz 2 7=Drive-Platine 4, Platz 1 8=Drive-Platine 4, Platz 2		#	8
752	Messsystem Impulsvervielfachung Handrad #=1/1=2/2=4		#	2
758	Zeitintervall Schmierung waehrend Bewegung	min	#	99999999
759	Zeitintervall Schmierung bei Anfang der Bewegung	min	#	99999999
768	Schmierung #=nicht aktiv 1=wegabhaengig 2=bewegungsabhaengig		#	2
761	Weg: 1.-Achse	mm	#	99999999
762	Weg: 2.-Achse	mm	#	99999999
763	Weg: 3.-Achse	mm	#	99999999
764	Weg: 4.-Achse	mm	#	99999999
765	Weg: 5.-Achse	mm	#	99999999
766	Weg: 6.-Achse	mm	#	99999999
767	Zeitintervall Schmierung wenn Maschine steht	min	#	99999999
768	Ansteuerzeit Pumpe	s	#	1800
778	2) serielle Datenein- ausgabe (data i/o) #=local V24, kein V11 1=local V11, kein V24 2=local V24, DNC V11 3=local V11, DNC V24		#	3
771	1) 2) Ein- Ausgabecode (data i/o) #=ASCII 1=ISO 2=EIA 3=5 Spurcode		#	3
772	1) 2) autom. Codeerkennung (data i/o) #=nicht aktiv mit RTS/CTS 1=aktiv mit RTS/CTS 2=nicht aktiv mit XON/XOFF 3=aktiv mit XON/XOFF		#	3
773	1) 2) Nachgesendete Zeichen nach Einlesen Stop (data i/o)		#	128
775	1) 2) V24, Anzahl Stopbits #=1 Stopbit 1=2 Stopbits		5	1
776	1) 2) V24, Baudrate auslesen	Baud	110	9600
777	1) 2) V24, Baudrate einlesen	Baud	110	9600
782	1) Ein- Ausgabecode (DNC) #=ASCII 1=ISO		#	1
784	1) Nachgesendete Zeichen nach Einlesen Stop (DNC)		1	128
785	1) V11, Anzahl Stopbits #=1 Stopbit 1=2 Stopbits		#	1
786	1) V11 Baudrate ein- auslesen	Baud	110	9600
798	1) DNC Blockpruefung #=kein Test 1=keine Kontrolle Blockpruefung 2=Echo von DNC Telegramm 3=Zeichen auf Bildschirm		#	5
791	1) max. Zeichenanzahl DNC	byte	#	128
792	1) Wartezeit auf DNC-Antwort	s	#	128
793	1) Anzahl Wiederholungen einer Botschaft		#	12
794	1) Betriebsart Datenuebertragung bei Netz einschalten #=data i/o 1=local		#	1
795	1) Umschaltzeit Empfangen und Senden	ms	#	1800
796	1) Satznummernueberpruefung #=ein, 1=aus		#	1
797	1) Remote-Betrieb und FMS Werkzeugspeicher #=aus 1=ein		#	1

Maschinenkonstanten Nr.	Benennung	Eingabeeinheit	Kleinster Wert	Groesster Wert
902	Eingabe Temperaturkompensation #aus		#	1
903	Maximale Temperatur Sensor A	Grad C	#	99
904	Minimale Temperatur Sensor A	Grad C	#	99
905	Maximale Temperatur Sensor B	Grad C	#	99
906	Minimale Temperatur Sensor B	Grad C	#	99
907	Maximale Temperatur Sensor C	Grad C	#	99
908	Minimale Temperatur Sensor C	Grad C	#	99
909	Einnahme Intervall Temp. Sensor A	min	#	256
910	Einnahme Intervall Temp. Sensor B	min	#	256
911	Einnahme Intervall Temp. Sensor C	min	#	256
912	Verzoegerungszeit Sensor A	min	#	256
913	Verzoegerungszeit Sensor B	min	#	256
914	Verzoegerungszeit Sensor C	min	#	256
915	Maximaler Kompensationswert		#	999
916	Anzahl Temperaturdaten		#	99
917	Kompensationsintervall	* 50ms	#	65535
918	Anzahl Sensoren		1	3
919	Datenlaenge	bit	#	16
920	Anzahl Temperatortabellen		#	1
921	#1 / 1=2			
930	Einschaltverzoegerung 4. Achse	ms	#	255
931	Ausschaltverzoegerung 4. Achse	ms	#	255
932	Einschaltverzoegerung 5. Achse	ms	#	255
933	Ausschaltverzoegerung 5. Achse	ms	#	255
940	Messtaster, Zuordnung zu Drive-Modul		#	8
	#=nicht aktiv			
	1=Drive-Platine 1. Platz 1			
	2=Drive-Platine 1. Platz 2			
	3=Drive-Platine 2. Platz 1			
	4=Drive-Platine 2. Platz 2			
	5=Drive-Platine 3. Platz 1			
	6=Drive-Platine 3. Platz 2			
	7=Drive-Platine 4. Platz 1			
	8=Drive-Platine 4. Platz 2			
841	Messtastertyp		#	1
	#=induktiv 1=infrarot			
842	Blaszeit Reinigungsluft	x100 ms	#	384#
843	Messvorschub	Incremente/min	#	999999999
844	Abstand zum Messpunkt, ab dem mit Messvorschub gefahren wird	Incremente	#	999999999
845	Abstand zum Messpunkt, bis zu dem mit Messvorschub gefahren wird	Incremente	#	999999999
846	Aufloesung Messsystem Rotationsachse	Incremente/Grad	-999999999	999999999
847	Breite des Festtasters	Incremente	#	999999999
848	Radius des Kalibrierrings	Incremente	#	999999999
850	Kollisionserkennung waehrend GF		#	1
	#=ein 1=aus			

1) Diese Maschinenkonstanten koennen nach Anwahl von Softkey "OPER-MC" geaendert werden. Referenzpunktfahren ist nicht erforderlich.

2) Diese Werte der Maschinenkonstanten muessen beim Einlesen der Maschinenkonstanten ueber Lochstreifen vorher von Hand eingegeben werden.

System Fehler

- #01 Systemprogramm Fehler
- #02 Rechenfehler
- #03 Temperatur in der NC ist ueber 55 Grad Celsius
- #05 Not-Aus Meldung von der Werkzeugmaschine
- #06 Softwarefehler (Division durch Null)
- #07 Softwarefehler (over flow)
- #08 Softwarefehler (unerwarteter Interrupt)
- #09 Softwarefehler (debug)

X-Achsen Fehler

- X01 Voralarm Lineares Messsystem
- X02 Alarm Messsystemfehler
- X03 Stromversorgung des Messsystems defekt
- X04 max. Schleppabstand ueberschritten
- X05 Software Endschalter angefahren
- X06 Errechnete Geschwindigkeit der Achse zu gross, vorgegeben durch Eilganggeschwindigkeit in NC
- X07 Stillstandueberwachung hat angesprochen
- X08 errechnete Geschwindigkeit der Achse zu gross vorgegeben durch Vorschubgeschwindigkeit in NC
- X09 Dyn. Schleppabstand ueberschritten

Gleiche Fehlerbeschreibung bei Y,Z,U,V,S,-Achse

Spindel Fehler

- S01 Voralarm Messsystem
- S02 Alarm Messsystemfehler
- S03 Stromversorgung des Messsystems defekt
- S04 max. Schleppabstand ueberschritten
- S05 In Position Fenster nicht erreicht (M19)

Handrad Fehler

- W1 Voralarm Messsystem
- W2 Alarm Messsystemfehler
- W3 Stromversorgung des Messsystems defekt

Programmierfehler

- P01 Ungueltiges Wort in einem Block programmiert
- P02 Erforderliche Adresse fehlt z.B. bei G04X
- P03 Ungueltige G-Funktion
- P04 Kein Vorschub programmiert
- P05 Rotationsachse und G02,G03 programmiert
- P06 Werkzeugachse gespiegelt (G73) und es wurde ein Zyklus aufgerufen (G79)
- P07 Programmierte Parameter zu gross
- P08 G14,G29 Satznummern im Teilprogramm oder Macro nicht vorhanden
- P09 G22 gesuchtes Macro-Programm mehr als 8x geschachtelt,G14 mehr als 3x geschachtelt
- P10 G22 Macro-Programm mehr als 8x geschachtelt,G14 mehr als 3x geschachtelt
- P11 G22 Ruecksprung aus dem Macro nicht moeglich (Weil der Satz G22 geloescht wurde)
- P12 G14, G29 wurde in Teach in programmiert
- P13 Kreisbewegung bei G43/G44 programmiert
- P14 G79 programmiert aber kein Zyklus definiert
- P15 Zyklus mit G79 aufgerufen aber kein M3,M4,M13 oder M14 programmiert
- P16 Aufgerufene Punkte sind nicht definiert
- P17 Programmierte Achse ist nicht vorhanden
- P18 Lesefehler im aktiven Programm (NC-Systemfehler)
- P19 Bei Aufruf von G43,G44 sind Ist-Positionen und programmierte Positionen identisch
- P20 Werkzeugradius groesser als programmierter Radius (G41,G42,G87,G88,G89)
- P21 E-Parameter durch # dividiert
- P22 Bei G14 Sprungangfang und Ende vertauscht (Satznummer ueberpruefen)
- P23 Bei G87,G88,G89 kein Werkzeugradius programmiert
- P24 I-Wert bei G87,G89 kleiner 1% bzw. groesser 100% eingegeben
- P25 Bei M3,M4,M13,M14 kein S programmiert
- P26 Werte der Maschinenkonstanten ausserhalb des zulassigen Bereichs
- P27 Programmierte T-Nummern sind in NC nicht vorhanden oder T-Nummern wurden mit falschem M aufgerufen (z.B.M6, M46,T5# bei Magazin mit 24 Werkzeugen)
- P28 Aufgerufene E-Parameter sind nicht definiert
- P29 E-Parameter Rechenbereich zu gross
- P30 NC auf Metrisch, es wurde ein Zollprogramm eingelesen (G78/G71)
- P31 NC auf Zoll, es wurde ein metrisches Programm eingelesen (G78/G71)
- P32 Programmierte Drehzahl ausserhalb des Bereichs
- P33 Wiederholung J wurde #. programmiert bei G14, G29, G77
- P34 4. Achse ist keine Linearachse
- P34 Programmierfehler im naechsten Satz bei G41, G42 und G11
- P35 Programmierter Endpunkt nicht auf dem Kreis
- P36 Kollision des Messtasters waehrend Eilgang innerhalb des Messzyklusses
- P37 Messziel wurde nicht gefunden
- P38 Die gemessenen Differenzwerte sind groesser als die vorgegebene Toleranz in G49
- P39 Keine richtigen Differenzwerte oder Toleranz in G5#
- P40 Messzyklus programmiert, aber Messtaster ueber Maschinenkonstante nicht aktiviert
- P41 G23: keine Programmnummer angegeben
- P42 G23: programmiertes Satz nicht gefunden
- P43 G23: programmiertes Programm nicht gefunden
- P44 G23: Editieren muss fuer Aufruf beendet werden
- P45 G23: Editieren muss fuer Ruecksprung beendet werden
- P47 M3/M4 programmiert waehrend Messtaster aktiv
- P48 Bei aktiver Rotation ist Funktion nicht gestattet
- P49 Warnung, Werkzeugradius groesser als programmierter Radius (G41,G42,G87,G88,G89)
- P50 M66 programmiert im Remote-Betrieb

 Daten Ein- und Auslesefehler

- D01 Einlesen von Werkzeugkorrekturen oder Maschinenkonstanten bei Abarbeiten eines Programms
- D02 Keine Satznummer eingelesen
- D03 Programmnummer die ausgelesen werden soll nicht gefunden
- D04 Lesefehler (NC-Systemfehler)
- D05 Satz enthält mehr als 80 Zeichen
- D06 Satznummer bereits belegt
- D07 Vorwarnung Programmspeicher voll
- D08 Programmspeicher voll
- D09 Ungültige N.T.E oder P Nummer programmiert (zulässiger Bereich ueberschritten)
- D10 Programmnummer bereits belegt
- D11 Programmnummer nicht gesucht (bei Auslesen)
- D12 Keine Programmnummer programmiert (N9###-N999999)
- D13 Ungültige RAM-Speichergroesse eingegeben
- D14 Bei G41, G42 Lesefehler im naechsten Satz (NC-Systemfehler)
- D18 Speichergroesse in MC2 zu klein eingegeben
- D19 Nach = Zeichen falsche Adresse oder Daten (z.B. E1=N)
- D20 ungueltige G-Funktion
- D25 Die Anzahl der Aufrufnummern ist grosser als in MC43 eingegeben
- D26 Die gleiche Aufrufnummer ist bereits im PE-Speicher
- D27 Werkzeug ist bereits ein Schwesterwerkzeug
- D28 Die Aufrufnummer ist nicht im PE-Speicher
- D29 Keine Aufrufnummer zugeordnet
- D30 Adresse bereits vorhanden
- D31 Ungueltiges Zeichen
- D32 Paritaetsfehler
- D33 Wortlaengenfehler
- D34 Ein- bzw. Auslesen wurde unterbrochen
- D35 Programmnummer kleiner N9### eingegeben
- D36 Speicheranwahl beim Programmeinlesen fehlt (z.B. XPM) oder ist falsch
- D37 Nach einem Wort ist ein ungueltiges Zeichen programmiert (z.B. N9##1 XPM)
- D38 Adresse ohne Daten
- D39 Satznummer, T-Nummer oder Maschinenkonstantennummer nicht am Satzanfang geschrieben
- D40 Reihenfolge der programmierten Zeichen ungueltig (z.B. X123=V345)
- D41 Ein-Auslesegeraet nicht bereit
- D42 Sauratefehler
- D43 Ungueltiger Speicher angewaehlt (z.B. IOM)
- D44 Eingelesene Adresse wird an der Maschine nicht verwendet (z.B. N1## Q2#)
- D45 Minus-Zeichen bei einer Adresse programmiert, in der kein Minus-Zeichen stehen darf (z.B. S-1##)
- D46 In einer Adresse mehrere = Zeichen (z.B. E1=E2=E3=)
- D47 Programmnummer die eingelesen werden soll nicht gefunden
- D48 NC auf Metrisch, es wurde ein Zollprogramm eingelesen (G7#/G71)
 NC auf Zoll, es wurde ein metrisches Programm eingelesen (G7#/G71)
- D49 Speichersperre waehrend DATA I/O
- D50 Speicherbereich in Benutzung waehrend DATA I/O
- D51 Anzahl der Programme ist grosser als in MC85 eingegeben
- D52 Temperaturspeicher voll
- D53 Werkzeugnummer schon vorhanden
- D52 Kein freier Platz im Werkzeugmagazin oder uebergrosses Werkzeug unmittelbar neben normalen oder uebergrossen Werkzeug
- D63 Leerplatz neben einem uebergrossen Werkzeug darf nicht belegt werden
- D80 DNC nicht synchronisiert
- D81 Verbindung unterbrochen
- D83 Falsche Paritaet
- D84 Ende Wartezeit
- D85 Blockpruefzeichen ist falsch
- D86 DNC-Rechner kann angefordertes Programm nicht senden
- D1## DNC-Computer nicht betriebsbereit
- D1#1 Das angeforderte Programm ist nicht im Speicher des Leitrechners vorhanden

Schnittstellenfehler

- I01 Schnittstelle nicht an Spannung
- I10 Werkzeugbruch wurde erkannt
- I11 Warnung,Werkzeugstandzeit wurde ueberschritten
- I12 Werkzeugstandzeit wurde ueberschritten
- I13 Warnung, 1. Schwellwert wurde ueberschritten (Schnittleistungueberwachung)
- I14 Werkzeugwechsel eines Werkzeuges, dessen 1.Schwellwert ueberschritten wurde (Schnittleistungueberwachung)
- I15 2. Schwellwert wurde ueberschritten (Schnittleistungueberwachung)
- I16 Uebernahmesignal fuer Messwert des Werkzeugs fehlt
- I17 Der Werkzeugmesswert ist Null
- I18 maximaler Messwert ueberschritten
- I19 2.Messwert grosser wie 1.Messwert
- I20 Es ist schon eine Aufrufnummer zu diesem Freigabesignal angeboten, bzw. es wurde zuerst die zweite Aufrufnummer und dann die erste Aufrufnummer angeboten.
- I21 Start eines externen Programms ohne Aufrufnummer
- I22 Extern aufgerufenes Programm wird gerade gesendert
- I23 Der Aufrufnummer ist keine Programmnummer zugeordnet
- I24 Der Aufrufnummer ist eine Programmnummer zugeordnet, die nicht im Programmspeicher ist.
- I27 Endschafter Greifer offen / Greifer geschlossen beide I-Signal
- I28 Anzahl der Paletten stimmt nicht mit dem Wert in MC41 ueberein
- I29 Rueckmeldung Palettenwechsel ausgefuehrt fehlt
- I30 Endschafter orientierter Spindelstop Ein/Aus beide I-Signal
- I31 Endschafter Werkzeuggreifer auf/zu beide I-Signal
- I32 Endschafter Werkzeugwechsler vorne/hinten beide I-Signal
- I33 Endschafter Werkzeugwechsler links/rechts beide I-Signal
- I34 Werkzeugspanner geloeset
- I35 Eingang Spindel und Vorschub Halt I-Signal
- I36 Kabinenfenster nicht zu (Ausserhalb M6#)
- I37 Endschafter Kabinenfenster offen/geschlossen beide I-Signal
- I38 Programm Start und keine Palette auf dem Tisch
- I39 Endschafter Palettenklemmung geklemmt/geloeset beide I-Signal
- I40 Endschafter Palettenwechsler Innen/aussen beide I-Signal
- I41 Palettenwechsler nicht aussen ausserhalb M6#
- I42 NC-Start obwohl Schwenkfraeszyklus nicht beendet ist
- I43 Endschafter Schwenkfraeskopf Getriebebestellung waagrecht/senkrecht beide I-Signal
- I44 Endschafter Schwenkfraeskopf Indexierung auf/zu beide I-Signal
- I45 Keine Einlesefreigabe von IPC oder Intern von NC
- I46 Endschafter Wechselarm rechts I-Signal
- I47 Endschafter Wechselarm links I-Signal
- I48 Endschafter Wechselarm vorne I-Signal
- I49 Endschafter Werkzeuggreifer offen I-Signal
- I50 Zaehlpulsfehler des Werkzeugmagazins
- I51 Werkzeugmagazin nicht in Position oder Magazin nicht synchronisiert oder beide Zaehlpulse werden nicht I-Signal

- 152 wechsellara nicht in linker oder rechter Position
- 153 Werkzeuggreifer geschlossen waerrend --Suchlauf
- 154 Werkzeuggreifer geschlossen aussenhalb von M66
- 155 Werkzeugwechsler nicht hinten aussenhalb M66
- 156 wechsellara nicht hinten bei M66
- 157 Synchronisationsfehler Werkzeugmagazin
- 158 Ungueltiger Werkzeugplatz im Speicher
- 159 Endschalter Werkzeugspanner gespannt I-Signal
- 160 Ungueltige Drehzahl programmiert (bei 18stufigem Getriebe)
- 161 Falsche Drehzahlreihe in Maschinenkonstante angewaehit (bei 18-stufigem Getriebe)
- 162 Getriebestufe nicht in definierter Position
- 163 Endschalter Orientierter Spindelhalt Ein #-Signal
- 164 Endschalter Orientierter Spindelhalt Aus #-Signal
- 165 Spindel-Halt waehrend Vorschub n-ist-n-soll #-Signal. Frasespindel hat programmierte Drehzahl nicht erreicht. Eingang n(n-w)n hat I-Signal
- 166 Beim Infrarot Messtaster ist die Messtrecke unterbrochen
- 167 MC 56#-# oder 3 waehrend automatischen Werkzeugwechsel
- 168 Rueckmeldung n ist = n soll #ehit
- 169 Palettenwechsel mit M61/M62 und Endschalter Palette in linker/rechter Position I-Signal, bzw. Palettenwechsel mit M6# und Endschalter Palette in linker und rechter Position I-Signal waehrend Palette geladen
- 17# Palettenwechsler nicht freigegeben
- 171 Endschalter Palette in linker oder rechter Position beide #-Signal
- 172 Palettenwechsler, Fenster offen/geschlossen beide #-Signal
- 173 Palettenwechsler, nicht aussen
- 174 Palettenwechsler, nicht innen
- 175 Palettenwechsler, Klemmungsfehler
- 176 Palettenklemmung nicht geloest
- 177 Palettenklemmung nicht geklemmt
- 178 Endschalter Palette linke Pos. Fehler
- 179 Endschalter Palette rechte Pos. Fehler
- 18# Fraeskopf Getriebebestellung nicht senkrecht oder waagrecht
- 181 Fraeskopf steht nicht waagrecht
- 182 Fraeskopf steht nicht senkrecht
- 183 Fraeskopfindexierung nicht offen
- 184 Fraeskopfindexierung nicht zu
- 185 Fraeskopfklemmung nicht geloest
- 186 Fraeskopfklemmung nicht geklemmt
- 187 Keine Rueckmeldung Spindel steht
- 188 Pinole nicht in Endlage
- 189 X oder Z-Achse nicht in Wechselposition
- 19# Gegenhaelter oder Mehrfachfraeskopf montiert
- 191 Werkzeugspanner nicht geloest
- 192 Vorgelege Drehzahlschaltung auf Mittelstellung
- 193 Schwenkfraeskopf Schwenkzyklus nicht beendet
- 194 Fraeskopf Getriebebestellung nicht waagrecht
- 195 Fraeskopf Getriebebestellung nicht senkrecht
- 196 Endschalter Fraeskopf senkrecht und waagrecht bei #-Signal
- 197 Keine Freigabe Fraeskopf schwenken
- 198 Fraeskopfklemmung geloest/geklemmt beide I-Signal
- 11# Rueckmeldung Zentralschmierung Druckschalter nicht #-Signal
- 111 Rueckmeldung Zentralschmierung Druckschalter fuer 1. Achse nicht I-Signal
- 112 Rueckmeldung Zentralschmierung Druckschalter fuer 2. Achse nicht I-Signal
- 113 Rueckmeldung Zentralschmierung Druckschalter fuer 3. Achse nicht I-Signal
- 114 Rueckmeldung Zentralschmierung Druckschalter fuer 4. Achse nicht I-Signal
- 115 Rueckmeldung Zentralschmierung Druckschalter fuer 5. Achse nicht I-Signal
- 116 Rueckmeldung Zentralschmierung Druckschalter fuer 6. Achse nicht I-Signal
- 117 Werkzeugmagazin nicht freigegeben (Kelchwechsler)
- 118 Werkzeugwechsel nicht freigegeben (Kelchwechsler)
- 119 M-Funktion nicht freigegeben (Kelchwechsler)
- 11# Werkzeugspanner loesen nicht freigegeben (Kelchwechsler)
- 111 Werkzeugspanner spannen nicht freigegeben (Kelchwechsler)
- 112 keine Rueckmeldung M6 (Kelchwechsler)
- 113 Klinke nicht offen linke Palette
- 114 Klinke nicht geschlossen linke Palette
- 115 Klinke nicht offen rechte Palette
- 116 Klinke nicht geschlossen rechte Palette
- 117 Fehler Zentralschmierung
- 112# Falsche Synchronisierung (Temperaturkompensation)
- 1121 Falsche Paritaet(Temperaturkompensation)
- 1122 Kurzschluss detektiert von Geber (Temperaturkompensation)
- 1123 Temperatur Sensor A zu hoch/niedrig
- 1124 Temperatur Sensor B zu hoch/niedrig
- 1125 Temperatur Sensor C zu hoch/niedrig
- 1126 Drahtbruch detektiert von Geber (Temperaturkompensation)
- 1127 Fehlerhafter BCD-Wert (Temperaturkompensation)
- 113# Programmierte T-Nummer nicht im Magazin bei M66
- 1131 Programmierte T-Nummer nicht im Magazin bei T-Programmierung
- 1132 Werkzeug gesperrt wegen Standzeit, Schnittkraft oder Bruch bei M66
- 1133 Werkzeug gesperrt wegen Standzeit, Schnittkraft oder Bruch waehrend Bearbeitung (Warnung)
- 114# Pinole eingefahren #-Signal
- 1141 Pinole ausgefahren #-Signal
- 1142 Pinole Klemmung geloest #-Signal
- 1143 Pinole Klemmung geloest I-Signal
- 1144 Pinole Indexierung offen #-Signal
- 1145 Pinole Indexierung offen I-Signal
- 1146 1. Arm unten I-Signal
- 1147 1. Arm unten #-Signal
- 1148 1. Arm oben I-Signal
- 1149 1. Arm oben #-Signal
- 115# 3. Arm unten #-Signal
- 1151 3. Arm oben I-Signal
- 1152 3. Arm oben #-Signal
- 1153 Werkzeugreihe links und rechts beide I-Signal
- 1154 Werkzeugreihe links #-Signal
- 1155 Werkzeugreihe rechts #-Signal
- 1156 Werkzeugspanner geloest waagrecht #-Signal
- 1157 Werkzeugspanner geloest waagrecht I-Signal
- 1158 Werkzeugspanner geloest senkrecht #-Signal
- 1159 Werkzeugspanner geloest senkrecht I-Signal
- 116# Tuerkontakt geschlossen I-Signal
- 117# Fehler Klemmung loesen 4. Achse
- 1171 Fehler Klemmung loesen 5. Achse
- 1172 Fehler klemmen 4. Achse
- 1173 Fehler klemmen 5. Achse

Grafikfehler

- *****
- G1 Programmierfehler Fenster
- G2 Programmierfehler Rohhaltkontur
- G2# Kommunikationsfehler

Geometrie Programmierfehler

- P57 Gerade mit Punkt nicht gestattet
- P58 Gerade mit Winkel nicht gestattet
- P59 Gerade mit Winkel und Punkt nicht gestattet
- P60 Gerade mit Berührungspunkt nicht gestattet
- P61 Gerade mit Schnittpunkt nicht gestattet
- P62 Fase nicht gestattet
- P63 Kreis mit Endpunkt nicht gestattet
- P64 Kreis mit Mittelpunkt nicht gestattet
- P65 Kreis mit Berührungspunkt nicht gestattet
- P66 Kreis mit Schnittpunkt nicht gestattet
- P67 Kein Schnittpunkt zweier Geraden
- P68 Kein Schnittpunkt Gerade-Kreis
- P69 Kein Schnittpunkt Gerade-Kreis
- P70 Kein Berührungspunkt Kreis-Gerade-Kreis
- P71 Keine Rundung möglich Gerade-Kreis
- P72 Keine Rundung möglich Kreis-Kreis
- P73 R-Rundung zu gross zwischen zwei schneidenden Kreisen
- P74 Berührungspunkt nicht möglich zwischen Gerade und schneidendem Kreis
- P75 R-Rundung zu gross zwischen Gerade und schneidendem Kreis
- P76 Rundung nicht gestattet
- P77 Unterdefinierter Satz
- P78 Satz nicht gestattet
- P79 Anfangspunkt der Gerade ist Kreismittelpunkt
- P80 K1= J1= oder R1= nicht gestattet
- P81 Fehler im ersten Geometriesatz
- P82 Fehler nach Gerade
- P83 Fehler nach Gerade-Fase
- P84 Fehler nach Gerade-Fase-Berührungsgerade
- P85 Fehler nach Gerade-Fase-Berührungsgerade-Rundung
- P86 Fehler nach Gerade-Rundung
- P87 Fehler nach Gerade-Rundung-Berührungsgerade
- P88 Fehler nach Gerade-Rundung-Berührungsgerade-Rundung
- P89 Fehler nach Gerade-Berührungsgerade
- P90 Fehler nach Gerade-Berührungsgerade-Rundung
- P91 Fehler nach Schnittgerade
- P92 Fehler nach Schnittgerade-Rundung
- P93 Fehler nach Berührungsgerade
- P94 Fehler nach Berührungsgerade-Rundung
- P95 Fehler nach Schnittkreis
- P96 Fehler nach Schnittkreis-Berührungsgerade
- P97 Fehler nach Schnittkreis-Berührungsgerade-Rundung
- P98 Fehler nach Schnittkreis-Rundung
- P99 Fehler nach Schnittkreis-Rundung-Berührungsgerade
- P100 Fehler nach Schnittkreis-Rundung-Berührungsgerade-Rundung
- P101 Fehler nach Berührungskreis
- P102 Fehler nach Berührungskreis-Berührungsgerade
- P103 Fehler nach Berührungskreis-Berührungsgerade-Rundung
- P104 Fehler nach Berührungskreis-Rundung
- P105 Fehler nach Berührungskreis-Rundung-Berührungsgerade
- P106 Fehler nach Berührungskreis-Rundung-Berührungsgerade-Rundung
- P107 Fehler nach Kreis
- P108 Fehler nach Kreis-Rundung
- P109 Fehler nach Kreis-Rundung-Berührungsgerade
- P110 Fehler nach Kreis-Rundung-Berührungsgerade-Rundung
- P111 Schwesterwerkzeug im Teileprogramm oder
- P112 Temperaturspeicher nicht gesperrt

Speicher Fehler

- M01 Checksum Fehler MC-Speicher (RAM-Speicher)
- M02 Checksum Fehler Werkzeugspeicher (RAM-Speicher)
- M03 Checksum Fehler Hintergrundspeicher Maschinenkonstanten (RAM-Speicher)
- M21 Checksum Fehler EPROM 1-4
- M22 Checksum Fehler EPROM 5-8
- M23 Checksum Fehler EPROM 9-12
- M60 Checksum Fehler Werkstattprogramm und Macroprogramm Speicher (RAM-Speicher)

Bedienungsfehler

- O01 Aendern eines Programms oder Macros waehrend der Bearbeitung
- O02 Keine Satznummer eingeben
- O03 Gesuchte Satznummer nicht gefunden bzw. T- oder P- Suchen im TM-Speicher nicht gelungen
- O04 Lesefehler (MC-Systemfehler)
- O05 Mehr als 80 Zeichen in einem Satz programmiert
- O06 Satznummer bereits belegt
- O07 Vorwarnung Programmspeicher voll
- O08 Programmspeicher voll
- O09 Ungueltige N,T,E oder P Nummer programmiert (zulaessiger Bereich ueberschritten)
- O10 Programmnummer bereits belegt
- O11 Programmnummer nicht gesucht
- O12 Keine Programmnummer eingegeben (N9999-N9999999)
- O14 Bei G41,G42 Lesefehler im naechsten Satz (MC-Systemfehler)
- O15 Bei Playback vier Achsen in einem Satz abgespeichert
- O17 Bei Satzsuchlauf in Teach In/Playback wurde M30 gefunden
- O18 Speichergroesse in MC2 zu klein eingegeben
- O19 Nach = Zeichen falsche Adresse oder Daten (z.B. E1=N) eingegeben
- O20 Ungueltige G-Funktion in Playback programmiert
- O21 Umschalten auf Teach In, wenn ein Satz mit G11 aktiv ist, oder mehrere Punkte in einem Satz abgearbeitet werden.
- O22 Mehrere gleiche Platznummern in Werkzeugspeicher
- O23 MC-Konstanten ausserhalb des zulaessigen Bereichs
- O24 M3/M4 programmiert waehrend Messtaster aktiv ist, bzw. Messtasterkollision ausserhalb des Messzyklus
- O25 Die Anzahl der Aufrufnummern ist groesser als in MC42 eingegeben
- O26 Gleiche Aufrufnummer ist bereits im PE-Speicher
- O27 Werkzeug ist bereits ein Schwesterwerkzeug
- O28 Die Aufrufnummer ist nicht im PE-Speicher
- O29 Keine Aufrufnummer zugeordnet
- O30 Gleiche T-Nummer im TM-Speicher
- O31 T-Nummer < 3 Dekaden
- O49 Programm wurde ueber Softkey lock gesperrt
- O50 Speicherbereich ist in Benutzung
- O51 Anzahl der Programme ist groesser als in MC85 eingegeben
- O52 Temperaturspeicher voll
- O60 T-Nummer existiert
- O61 T-Nummer < 3 Dekaden
- O62 Uebergrosses Werkzeug unmittelbar neben normalem oder uebergroessem Werkzeug
- O63 Leerplatz neben einem uebergroessem Werkzeug darf nicht belegt werden

WINKELFRÄSKOPF

Anwendung:

Der Winkelfräskopf wird in Verbindung mit dem Vertikalfräskopf für Fräs- und Bohrarbeiten an schwer zugänglichen Werkstückpartien verwendet.

Technische Daten:

Bestell-Nr.	Frässpindel-Innenaufnahme	Frässpindel-Außenaufnahme
C 03.01	MK 1	----
C 03.02	ISO 30	∅ 27 h6 x 38 mm

Schwenkbarkeit des Winkelfräskopfes um seine senkrechte Achse ° 360

Kleinster verwendbarer Scheibenfräser-Druchmesser mm 80

ACHTUNG! Bei Einsatz des Winkelfräskopfes ist die max. zulässige Drehzahl auf 2000 $\frac{1}{min}$ begrenzt.

WINKELFRÄSKOPF

Ambau:

- Pinole (8) des Vertikalfräskopfs (7) ca. 7 mm ausfahren und mit Klemmschraube (9) leicht klemmen.
- Winkelfräskopf (10) nach Paßstift (5) am Vertikalfräskopf ausrichten und mit Sechskantschrauben (4) festschrauben.
- Pinole (8) langsam weiter ausfahren und dabei Frässpindel (2) von Hand leicht drehen, bis die Mitnehmersteine (6) der Vertikal-Arbeitsspindel im Mitnehmerfansch des Vertikalfräskopfs (10) einrasten.
- Pinole (8) vorsichtig bis auf Anschlag zustellen, ca. 1 mm zurückfahren und mit Klemmschraube (9) klemmen.

Aufnahme des Werkzeugs:

- Zum Einspannen von Scheibenfräsern auf dem Fräserdorn (14) Paßfeder (15), Fräserdornring (13) und kurze Spannschraube (12) verwenden.
- Zum Einspannen von Schaftfräsern im Spindelkonus (1) kurze Spannschraube (12), Fräserdornringe (13) und Paßfeder (15) entfernen und lange Anzugschrauben (10) verwenden.

Einstellen des Raumwinkels:

- Vertikalfräskopf (7) in die erforderliche Winkellage verschwenken. a)
- Klemmschrauben (17) leicht lösen.
- Winkelfräskopf (10) nach Skala (3) in die erforderliche Winkellage verschwenken (Einstellgenauigkeit 6').
- Klemmschrauben (17) festziehen.

Schmierung/Wartung

- Nach jeweils 500 Betriebsstunden sind Spindellagerung und Kegelräder durch Schmiernippel (11) mit Spezialfett "Klüber-Isoplex NBU 15" nachzuschmieren.
- Nach jeweils 1000 Betriebsstunden Spindelkonus (1) und die Mitnehmersteine auf Beschädigungen zu prüfen.

a) Schwenken des Vertikalfräskopfs siehe Blatt 3.07-1.

SCHNELLAUF-FRÄSSPINDEL

Anwendung:

Die Schnellauf-Frässpindel kann in der Horizontal-Arbeitsspindel und in der Vertikal-Arbeitsspindel der Maschine eingesetzt werden.

Technische Daten:

Aufnahme in der Arbeitsspindel der Maschine	ISO	40
Frässpindel-Innenaufnahme	ISO	30
Übersetzung des Planetengetriebes		1 : 4
Drehzahlbereich	U/min	320-8000 a)

Verdrehsicherung:

- Das Gehäuse der Schnellauf-Frässpindel wird gegen Verdrehen mittels Haltebügel (1) und Haltestange (2) gesichert.
- Die Haltestange ist mit Mutter (3) im erforderlichen Abstand im Längsschlitz des Haltebügels zu befestigen.

ACHTUNG! a) Max. Arbeitsspindel-Drehzahl 2000/min. einstellen!

NC-POSITIONIERTEILAPPARAT

Anwendung

Der NC-Positionierteilapparat dient der Bearbeitung von Werkstücken unterschiedlichster Form, die mittels Backenfutter, Planscheibe, Spannzangen oder unmittelbar im Innenkegel der Spindel aufgenommen werden.

Der NC-Positionierteilapparat ist so aufgebaut, daß die Positionierbewegung der Spindel als 4. Achse von der Steuerung übernommen wird. Winkelmessung erfolgt direkt an der Rundachse mit $0,001^\circ$ Auflösung. Als Antrieb dient ein Gleichstrommotor.

ACHTUNG:

- Nur **Positionierbetrieb** möglich!
- Horizontaler Einsatz auf dem Starren Tisch oder dem Universal-Einbaurundtisch.
- Vertikaler Einsatz direkt am Senkrechtaufspanntisch.

HINWEIS:

Bei Einsatz des NC-Positionierteilapparates auf dem Einbaurundtisch entfällt die Digitalanzeige für den Einbaurundtisch im Bildschirm der Steuerung. Es wird dafür die Winkelstellung der Spindel von Positionierteilapparat angezeigt.

Zum NC-Positionierteilapparat (1) gehören: Zusatzschaltschrank (2), inclus. Hydraulikaggregat, sowie Handbedienpult (3). Diese Teile sind im Lieferumfang enthalten.

NC-POSITIONIERTEILAPPARAT

Technische Daten

Spindelaufnahme

- Innen, direkt	ISO	50
mit Reduzierhülse	ISO	40
- Außen, Kurzkegel nach DIN 55 022	Größe	5
- Spindelklemmung, hydromechanisch, Haltemoment an der Spindel	Nm	500
- Werkstückspannung in der Spindel hydromechanisch, spannkraft	kN	11
- Drehzahl der Spindel (Positioniergeschwindigkeit) .	U/min	20
- Drehmoment an der Spindel	Nm	150
- Positioniergenauigkeit	Winkel sec.	10

Größter Abstand Spindelnase - Zentrierspitze:

- Beim Spannen mit Reitstock	mm	500
- Spitzenhöhe ohne Gegenhalter, Reitstock am Tisch aufgesetzt	mm	200
- Spitzenhöhe mit Reitstock am Gegenhalter	mm	125
- Spitzenweite mit Gegenhalter	mm	400
- Gewicht, ca.	kg	100

Arbeitsraum-Maße nach Anleitungs-Blatt 6.04-5.

HINWEIS:

Die Lagerung und der Antrieb der Spindel haben Lebensdauer-Fettschmierung und sind somit wartungsfrei. Die Zusatzhydraulik ist sinngemäß der Hinweis für "Hydraulik" auf den Seiten 7.03-1 und 7.21-1 zu behandeln.

NC-POSITIONIERTEILAPPARAT

ACHTUNG: Anbau und Erstinbetriebnahme darf nur durch autorisiertes MAHO-Personal erfolgen!

Horizontalanbau

- Teilapparat (1) mit der Grundplatte (1.1) auf den Arbeitstisch aufsetzen und mit Sechskantschrauben (1.2) befestigen.
- Bei Einsatz des Reitstockes (1.3) direkt auf dem Tisch, muß Zwischenplatte (1.4) verwendet werden.
- Zusatzschaltschrank (2) oben auf den Maschinenschaltschrank setzen und verschrauben. Verbindungsleitungen zur Maschinenelektrik anschließen.
- Versorgungsleitung (2.1) mittels Führungsbügel (2.2) über die Spritzschutzwand (4) legen.
- Referenzpunkte (X, Y, Z und 4. Achse) anfahren, Probelauf durchführen.

HINWEIS: Vor Bearbeitungsbeginn muß die Parallelausrichtung des Teilapparates zur X-/resp. Y-Achse, mit Hilfe Prüfdornes (6) kontrolliert und erforderlichenfalls korrigiert werden.

Vertikalanbau

- Arbeitstisch abbauen.
- Teilapparat (1) mit Grundplatte (1.1) am Senkrechtaufspanntisch (5) anbringen und verschrauben.
- Bei Bedarf Gegenhalter (1.5) aufsetzen und mit Schrauben (1.6) klemmen.
- Reitstock (1.3) ohne die Zwischenplatte (1.4) am Gegenhalter befestigen.

HINWEIS: Arbeitsraum-Abmessungen siehe Blatt 6.04-5.

NC-POSITIONIERTEILAPPARAT

Werkstückspannung

- Das Spannen und Lösen der Werkstücke in der Teilkopfspindel erfolgt durch Betätigen der Leuchtdrucktaster und am Handbedienpult (3).
- Zum Festhalten von Werkstücken mit vorbereitetem Steilkegel ISO 40/50 ist ein entsprechender Adapter "A" oder "B" zu verwenden.

Aufnahme von Backenfutter oder Planscheibe auf der Teilkopfspindel

- Zweibackenfutter Dreibackenfutter oder Planscheibe auf den kurzen Außenkegel der Teilkopfspindel (1.7) aufsetzen.
- Sechskantschrauben (7) zusammen mit Spannstücken (8) in die Gewindebohrungen des Spannmittels eindrehen und festziehen.

Spann-Adapter:

Ausführung A = ISO 40
MAHO/OTT (14.46623C)

Ausführung B = ISO 50
MAHO/OTT (14.466225C)

NC-POSITIONIERTEILAPPARAT

Arbeitsraum-Abmessungen

1. Horizontalanbau

X 0 / Y 450

Y 56

NC-POSITIONIERTISCH

Dieser Positioniertisch ist als Aufsatzeinheit ausgeführt. Die Positionierbewegung der Tischplatte wird als 4. Achse von der Steuerung übernommen. Die Winkelmessung erfolgt direkt an der Rundachse mit 0,001° Auflösung. Als Antrieb dient ein Gleichstrommotor.

ACHTUNG:

- Nur Positionierbetrieb möglich!
- Bei Einsatz des NC-Positioniertisches auf dem Einbaurundtisch entfällt die Digitalanzeige im Bildschirm der Steuerung für den Einbaurundtisch. Es wird dafür die Winkelstellung der Tischplatte angezeigt.
- Einsatz des NC-Positioniertisches auf dem Starren Tisch, in horizontaler Aufspannung.

HINWEIS:

Zum NC-Positioniertisch (1) gehört ein Schaltschrank (2) incl. Hydraulikaggregat, der im Lieferumfang enthalten ist.

Technische Daten

Aufspannfläche	mm	∅ 500
Höhe	mm	185
Zentrierbohrung x Tiefe	mm	∅ 30 H7x20
Anzahl der T-Nuten 14 H7		7
Abstand der T-Nuten	mm	63
Tischplattenklemmung nur hydr. lösbar		
Drehmoment geklemmt	Nm	2000
- Schneckengetriebe-Übersetzung	i	120
- max. Drehzahl der Tischplatte (Positioniergeschwindigkeit)	U/min	16
Drehmoment an der Tischplatte	Nm	350
Auflösung des Meßsystems	°	0,001
Positioniergenauigkeit	Winkelsek.	10
Werkstückgewicht max.	kg	300
Gewicht, ca.	kg	130

Festlegung der +/- Richtung nach DIN 66 217.

Arbeitsraum-Maße nach Blatt 6.06-3.

NC-POSITIONIERTISCH

ACHTUNG:

Anbau und Erstinbetriebnahme darf nur durch autorisiertes MAHO-Personal erfolgen!

Anbau des NC-Positioniertisches

- Tisch (1) etwa mittig auf dem Starren Tisch platzieren und mit Schrauben (1.1) befestigen. a)
- Zusatzschaltschrank (2) oben auf den Maschinenschaltschrank setzen und verschrauben. Verbindungsleitungen zur Maschinenelektrik anschließen.
- Versorgungsleitung (2.1) mittels Führungsbügel (2.2) über die Spritzschutzwand (3) legen.
- Referenzpunkte (X, Y, Z und 4. Achse) anfahren, Probelauf durchführen.

HINWEIS:

Das Arbeiten mit dem NC-Positioniertisch erfolgt gemäß Bedienungs- und Programmieranleitungen für die Steuerung CNC 432/10-Grafik.

Schmierung/Wartung

- Das Schneckengetriebe läuft in einem Ölbad, dessen Füllungsstand nach jeweils 200 Betriebsstunden am Schauglas (1.2) zu prüfen ist. Bei Bedarf an Schraube (1.3) Getriebeöl CLP
HLP
46 nachfüllen.
- Ölwechsel nach jeweils 2000 Betriebsstunden vornehmen. Gesamtfüllmenge ca. 1 l.
- Die Kohlebürsten am Gleichstrommotor (1.4) und Tachogenerator (1.5) sind nach jeweils 1000 Betriebsstunden, gemäß Anweisungen auf den Seiten 7.60-1 bis 7.60-3 zu überprüfen und erforderlichenfalls auszutauschen.
- Die Zusatz-Hydraulik ist sinngemäß der Hinweise für "Hydraulik" auf den Seiten 7.03-1 und 7.21-1 zu behandeln.

a) Siehe auch Blatt 6.06-3.

NC-POSITIONIERTISCH

Arbeitsraum-Abmessungen

KÜHL- UND LÜFTUNGSANLAGE KH 09

Kühlaggregat am Schaltschrank

An der rechten Tür des Schaltschranks ist das Kühlaggregat angebaut.

- 1 Luftfilter der Lüftungsanlage, Servocontroller.
- 2 Abnehmbarer Deckel, Filtermattenhalter.
- 3 Ventilator, Kühlung Servocontroller.
- 4 Schaltschrank
- 5 Grüne Signallampe - Betrieb.
- 6 Rote Signallampe - Störung.
- 7 Bodenblech Filtermattenhalter.
- 8 Ventilator, Kühlaggregat.
- 9 Kühlaggregat.

Das Kühlaggregat führt die beim normalen Betrieb entstehende Wärme im Schaltschrank nach außen ab. Das Gerät arbeitet ohne Zu- und Abluft des zu klimatisierenden Schaltschrank-Innenraumes.

KÜHLLUFT- UND LÜFTUNGSANLAGE KH 09

- M1 Ventilator
- M2 Verdichter (Kompensator)
- M3 Ventilator Kühlung
- F1 Reglerthermostat
- F2 Hochdruckschalter (Pressostat)
- C1 Kondensator zu M1
- C2 Kondensator zu M2
- C3 Kondensator zu M3
- H1 Betriebslampe grün
- H2 Störmeldung rot
- e1 Thermischer Wicklungsschutz
- TR45 Zusatzthermostat-Überwachung der Schaltschranktemperatur

Das gesamte Kühlsystem ist gegen Überdruck und Überhitzung geschützt.

Wird die Temperatur von 45°C im Schaltschrank überschritten, so wird die Maschine über NOT-AUS abgeschaltet und die Störung über eine rote Signallampe sowie am Störstellenmelder und im Bildschirm der Maschine angezeigt.

Bei starker Verschmutzung der Filtermatte leuchtet die rote Signallampe auf. Gleichzeitig wird am Störstellenmelder der entsprechende Fehler angezeigt.

KÜLLUFT- UND LÜFTUNGSANLAGE KH 09

Filtermatte am Kühlaggregat reinigen

- Befestigungsschraube (2) abdrehen und Gitter (1) nach unten klappen.
- Gitter (4) und Filtermatte (3) herausnehmen.

Reinigen

Ausklopfen oder ausblasen mit Druckluft bzw. ausspülen in Wasser (bis 40°C) unter Zusatz von Feinwaschmitteln, anschließend trocknen.
In Extremfällen mit Waschbenzin reinigen.

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

HINWEIS: Beim Einbau ist darauf zu achten, daß die mit Bindemitteln verfestigte Seite nach innen kommt.

WICHTIGE HINWEISE

Schmierung der Maschine:

- Schmierung und Kühlschmierung der Maschine sind auf folgenden Blättern des Bediener-Handbuchs zusammengefaßt:

7.02-1	MASCHINENSCHMIERPLAN
7.03-1	SCHMIERVORSCHRIFTEN
7.06-1	SCHMIERSTOFFEMPFEHLUNGEN
7.07-1	KÜHLSCHMIERSTOFFE
- Die Schmierung der Zusatzeinrichtungen ist separat in Abschnitt 6 des Bediener-Handbuchs beschrieben.
- Die Bezeichnung der Schmierstoffe und die Kennzeichnung der Schmierstellen in dem Bediener-Handbuch erfolgen nach der neuen deutschen Norm DIN 51 502 (November 1979).
- Der Bezeichnung der flüssigen Schmierstoffe liegt die ISO-Viskositätsklassifikation nach der Mittelpunktviskosität bei 40°C zugrunde, die in DIN 51 519 (Juli 1976) festgelegt ist.
- Maschinenschmierplan (Blatt 7.02-1) und Schmiervorschrift (Blatt 7.03-1) lehnen sich an DIN 8659 (Entwurf, Dezember 1978) an.
- **An der Maschine** sind die Ölschmiernippel mit roten, die Fettschmiernippel mit gelben Kennzeichnungsscheiben gekennzeichnet. Zusätzlich sind an den Schmiernippeln und Einfüllstellen Kennzeichnungsschilder nach DIN 51502 angebracht.

Schmierstoffe:

- Wichtige Voraussetzung für Betriebssicherheit und Lebensdauer der Maschine ist die Verwendung geeigneter Schmierstoffe.
- Die Maschine wird befüllt geliefert.
 - a) Die Schmierstoffe der Erstbefüllung (siehe Blatt 7.06-1) sollten unbedingt auch weiterhin verwendet werden. Wenn dies aus Betriebsorganisatorischen Gründen nicht möglich ist, dürfen nur Produkte nach Schmierstoff-Auswahltabelle, Blatt 7.06-2, zum Einsatz gelangen.

Wartungsarbeiten:

- Separat von Schmierung und Kühlschmierung sind alle übrigen Wartungsarbeiten ab Blatt 7.20-1 des Bediener-Handbuchs zusammengefaßt.
- Die Wartungsarbeiten sind in den angegebenen Intervallen gewissenhaft durchzuführen.
- Die Intervalle ergänzen sich, d.h. wenn die Arbeiten für 1000 h fällig sind, müssen auch die Arbeiten für 40 h durchgeführt werden. Dasselbe gilt für die anderen Intervalle.
- Abschnitt 9 des Bediener-Handbuchs enthält ausführliche Ausbauanweisungen der Haupt-Komponenten.

- a) Ausnahme: Ölbad für Antriebsrad der Horizontal-Arbeitsspindel, siehe Blatt 1.09-1!

MASCHINENSCHMIERPLAN

SCHMIERVORSCHRIFTEN

Interv. in Betr. Std.	Nr. im Plan	Tätigkeits-symbol	Auszuführende Arbeit	Menge	Siehe Blatt
8	1		Füllhöhe im Kühlschmierstoffbehälter prüfen (möglichst voll halten).	----	3.22-1
40	11		Ölstand im Zentralschmieraggregat kontrollieren, bei Bedarf nachfüllen.	----	3.20-3
200	12		Ölstand im Hydraulikaggregat kontrollieren.	----	3.18-3
	11		Öl in das Zentralschmieraggregat nachfüllen.	max. 2 l	3.20-3
	9		Ölstand im Hauptgetriebe (bei Stillstand) kontrollieren.	----	----
	10		Ölstand für Antriebsrad kontrollieren, bei Bedarf an (6) auffüllen, wenn über max. Markierung, an (7) absenken.	----	----
	1		Kühlschmierstoff wechseln. Behälter reinigen.	ca. 70 l	3.22-1 7.07-4
500	5		Ölstand für Kegeltrieb im Vertikalfräskopf kontrollieren.	----	----
	4		Pinole im Vertikalfräskopf mit Öl abschmieren (2 Nippel, rote Kennzeichnung).	2-3 Hübe	----
2000	2,3		Ölbad für Kegeltrieb im Vertikalfräskopf erneuern.	ca. 0,06 l	3.09-1
	12		Hydrauliköl wechseln, Sieb reinigen.	max. 2,7 l	3.18-3
	6,7		Ölbad des Antriebsrads der Horizontal-Arbeitsspindel erneuern.	ca. 0,7 l	----
	8,13		Öl im Hauptgetriebe wechseln, Getriebe spülen.	ca. 1,2 l	9.01-1

SCHMIERSTOFFEMPFEHLUNGEN

Schmierstelle		Schmierstoffübersicht a)		
Nr. im Plan	Benennung	Erstbefüllung Schmierstoff	Stoffart/Bezeichnung/Viskositätsbereich in cSt bei 40°C Analysendaten	Symbol
12 4 6 8	Hydraulikaggregat Pinole des Vertikalfräskopfs Antriebsrad der Horizontal-Arbeitsspindel Hauptgetriebe	Aral-Sumuroil CM 46 (CMU)	Schmieröl/CLP 46-HLP 46/41,4-50,6	CLP HLP 46
11 -	Zentralschmieraggregat Universal-Einbaurundtisch	Esso-Febis K 220	Bettbahnöl/CGLP 220/198-236	CG LP 220
1	Kühlschmierstoffeinrichtung	Siehe Blatt 7.07-1	Kühlschmierstoff/ ----	S

a) Siehe Blatt 7.01-1 "Wichtige Hinweise".

Nur bei Verwendung dieser Schmierstoffarten ist ein sicherer Betrieb der Maschine gewährleistet.

Wir empfehlen, möglichst bei der Schmierstoffsorte der Erstbefüllung, bzw. einer einmal nach Betriebserfordernissen gewählten, gleichwertigen Sorte zu bleiben.

EINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN IN NACHFOLGENDER TABELLE EMPFOHLENE SCHMIERSTOFFEN KANN NICHT ÜBERNOMMEN WERDEN.

Jeder der nachfolgend genannten Schmierstoff-Hersteller unterhält einen schmiertechnischen Dienst, der bei allen Schmierungsfragen Auskunft und Beratung erteilen kann.

Bei intensiven Einsatz von Kühlschmierstoff - in Form von Emulsion - muß dessen Verträglichkeit mit dem an der Maschine verwendeten Gleitbahnöl beachtet werden, siehe Blatt 7.07-1 bis 7.03-3.2

SCHMIERSTOFF - AUSWAHLTABELLE Ausgabe 02/86

 = Erstbefüllungsorte

Ölsorte	Schmierstoff-Kennzeichnung nach DIN 51 502		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> CLP HLP 46 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> CG LP 220 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> S </div> Kühl- schmier- stoff a)
Hersteller			
ARAL	Sumurol CM 46	Aral-Deganit BW 220	Sarol EP Sarol 3965
AVIA	AVILUB RL 46 AVILUB HLPD 46	AVILUB RSL 220-S	AVILUB - Metacon ASBF
BP	Energol HL 46 Energol HLP 46	Maccurat 220 D Energol HP-C 220	(Cutora HX - Fedaro M)
Castrol	Vario HDX HYSPIN AWS 46	MAGNA BDX 220	Clearedge EP 2840 Hysol CB - Syntilo R
elf	POLYTELYS 46 ELFOLNA 46	MOGLIA 220	(Sarelf EP 34)
ESSO	NUTO H 46 TERESSO 46	FEBIS K 220	Kutwell 30 Kutwell 40
FINA	FINA HYDRAN CN 6	FINA ARTAC EP 220	(FINA VULSOL BST)
Fuchs	RENOLIN MR 15	RENEP 5	RATAK DURANT 20 RATAK TM 14/21
Klüber	LAMORA 46	LAMORA SUPER- POLADD 220	(BELIOT-MS 250)
Mobil	D.T.E - Oil Medium Mobil D.T.E 25	Bettbahnöl 220 (Vactra 4)	Mobilmet 120 Mobilmet 150 EX 66/122 CF 1
ÖMV	HTU 46 HLP 46	G 220	---
Shell	Shell Tellus Oel C 46 Shell Tellus Oel 46	Tonna-Oel T 220	Shell-Dromus Oel BX Shell-Dromus Oel EP Shell - A 44
TEXACO	Rando Oil 46, HDB - 46	Way lubricant 220	Soluble Oil BS EP Soluble Oil E
WISURA	Dynex 46 Tempo 46	Bettbahnöl 220 S	(Tralumet) (WM 2998)
Zeller + Gmelin	GWA 2 ISO 46 DHG 46 ISO	T 12 EP ISO 220	(Zubora 2000) (Zubora 722 EP)

KÜHLSCHMIERSTOFFE - DATENBLATT

Auswahlkriterien in Anlehnung an VKIS-Arbeitsblatt 3 - Sept. 83

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE RICHTWERTE

6.1 des Kühlschmierstoff-Konzentrats:

Eigenschaft	Meßgröße	Prüfmethode	Richtwerte
Gesamtmineralölanteil	Vol. %	DIN 51 417E	> 35
Wasseranteil	Vol. %	DIN 51 582	ist anzugeben
Dichte	g/cm ³ /20°C	DIN 51 757	0,93-1,06
Kinematische Viskosität, bei 40°C	mm ² /S (cSt)	DIN 51 366	20 - 120
bei 20°C	mm ² /S (cSt)	DIN 51 562 DIN 53 015	50 - 300
Brechungszahl	n _D 20°C	DIN 51 423	ist anzugeben
Flammpunkt	+ °C	DIN 51 376	> 130
Stockpunkt	- °C	DIN 51 583	10 - 15
EP-Zusätze Massenanteil %	Mass. % P S CI	DIN 51 363 DIN 51 400 DIN 51 577	ist anzugeben
Sulfatasche	Mass. %	DIN 51 575	
Konservierungsmittel			Art und Menge sind anzugeben
Silikone	%		ist anzugeben
Borgehalt			ist anzugeben
IR-Spektrum			ist anzugeben

6.2 des wassergemischten Kühlschmierstoffs (Emulsion):

Eigenschaft	Einsatz- konzentr.	Meßgröße	Prüfmethode	Richtwerte
pH-Wert mit a) NW 12(120d.H.) b)	2 % 10 %		DIN 51 369	8 - 9,4
Wärmeleitfähigkeit	5 %	kcal/mh°C		> 0,45

KÜHLSCHMIERSTOFFE - DATENBLATT

Auswahlkriterien in Anlehnung an VKIS-Arbeitsblatt 3 - Sept. 83

Eigenschaft	Einsatzkonzentr.	Meßgröße	Prüfmethode	Richtwerte
Elektrische Leitfähigkeit	5 %	uS/cm	DIN 38 404	ist anzugeben
Korrosionsschutzvermögen	5 %		DIN 51 360/1	RO, SO c)
Korr-Grad	5 %		DIN 51360/2	0
Korrosionswirkung auf Kupfer - Verfärbung - Belagbildung - Gehalt an Cu-Ionen	2,5 %	mg/dm ³	VKIS-Arbeitsblatt Nr. 7 (DIN 51 759)	keine
				keine
				max. 50
Beständigkeit (mit 3g NaCl/l)	5 %		DIN 51 367	< 95%
Schaumverhalten, bei NW 12	5 %			Vereinbaren mit Hersteller
Klebe- und Rückstandsverhalten	5 %		VKIS-Arbeitsblatt Nr. 9	nicht klebend
Rücklöslichkeit				leicht relösl.
Verhalten gegenüber Elastomere Normstab S2 nach DIN 53504: - Prüfmaterial SRE-WBR 28	2 %	Volumenänd. in % (Vol.) Veränderung d. Shore-A-Härteeinheit (ShA) nach 100h/70°C	VDA-Prüfblatt 521-01 (DIN E 53 538/3)	Vol. Sh-A-
	10 %			+ 0,5 %
	2 %			+ 0,15 %
	10 %			
Gehalt an säureabscheidbaren Anteilen	2 %	Mass.	DIN 51 368	ist anzugeben
	10 %			ist anzugeben
EP-Effekt			VKIS-Arbeitsblatt Nr. 6	
Reibverschleiß nach Reichert	5 %	N7cm ²		ist anzugeben

Erläuterungen:

Siehe nachfolgendes Blatt 7.07-2.2.

KÜHLSCHMIERSTOFFE - DATENBLATT

Auswahlkriterien in Anlehnung an VKIS-Arbeitsblatt 3 - Sept. 83

Erläuterungen:

- a) Der pH-Wert ist ein Maß für die Alkalität. pH-Wert 7,0 = neutral, z. B. reines Trinkwasser. Emulsionen mit niedrigerem pH-Wert als 7,0 werden als "sauer" bezeichnet, die Rostschutzwirkung ist dann sehr gering. Höhere pH-Werte (max. 10,0) verbessern die Rostschutzwirkung.
- Ein pH-Wert größer als 9,4 führt bereits zu Auswaschungen der gleitenden Maschinenelemente und zu Hautschäden des Bedienungspersonals.
- b) Mit "NW12" wird "Normal-Wasser" von 12° d.H. (4,3 mval.) x) bezeichnet. 10° d.H. bedeutet: 10g Kalziumoxyd auf 100 Liter Wasser. d. H. ist die Abkürzung für "deutsche Härte", z. B.:

weiches Wasser	= weniger als 6° d.H.	x)
mittelhartes Wasser	= 6 - 12° d.H.	
hartes Wasser	= mehr als 12° d.H.	

Die Härte des Leitungswassers ist beim zuständigen Wasserwerk zu erfragen.

- c) R0 = kein Rost; S0 = keine Schwarzfleckigkeit.
- x) Internationale Bezeichnung ist "mval." (Summe aller gelösten Mineralstoffe), Umrechnung = $\frac{\text{d.H.}}{2,8}$

KÜHLSCHMIERSTOFF - EMPFEHLUNGEN Stand Juli '86

Nachfolgend aufgeführte Kühlschmierstoffe (ausgenommen die mit "●" gekennzeichneten) wurden **labortechnisch**, in Anlehnung an DIN 51 599 - Bestimmung des Demulgiervermögens nach dem Rührverfahren - untersucht und positiv bewertet.

Weil sich die Anwendungsbedingungen unserer Kenntnis und Kontrolle entziehen, können wir bezüglich des Einsatzes der Produkte keine Gewähr bieten.

EINE RECHTSVERBINDLICHKEIT KANN AUS DER EMPFEHLUNGSLISTE NICHT ABGELEITET WERDEN!

Wenn aus produktionstechnischen Gründen andere als die aufgelisteten Sorten eingesetzt werden sollen, müssen diese den Auswahl-Kriterien nach Blatt 7.07-2 bis 7.07-2.2 entsprechen.

Hersteller	Bezeichnung	Mineralöl- anteil %	geeignetes Mischungsverhältnis	
			Konzentrat : Wasser	in %
ACMOS	ACMOSIT 64-02	30	1:20 - 1:30	5 - 3
Aral ●	Emulsol 230	72	1:20 - 1:50	5 - 2
	Sarol EP	37	1:10 - 1:30	10 - 3
	Sarol 3965	25	1:10 - 1:50	10 - 2
AVIA ● (Bant- leon)	AVILUB - HSK-EP	50	1:10 - 1:40	10 - 2,5
	AVILUB - Metacon ASBF	35	1:20 - 1:50	5 - 2
Bellucco & Co.	Sintolin E1/MH	70	1:20 - 1:30	5 - 3
	Sintolin CB 1/MH		1:20 - 1:30	5 - 3
BP	Olex SB 5580 CF	40	1:20 - 1:40	5 - 2,5
	Fedaro M	75	1:5 - 1:30	20 - 3
Blaser ●	Blasocut 2000 Univ.	62	1:3 - 1:20	33 - 5
	Blasocut 4000 Strong	43	1:3 - 1:20	33 - 5
Castrol	Clearedge EP 2840	42	1:20 - 1:30	5 - 3
	Hysol CB	48	1:25 - 1:50	4 - 2
	Syntilo R (TLS 984 in USA)	40	1:20 - 1:40	5 - 2,5
Chemie Linz AG	Hardocor S 305			
Cincinnati-Milacron	Cimperial 22	56	1:10 - 1:30	10 - 3
	Cimcool MB 602	37	1:10 - 1:40	10 - 2,5

KÜHLSCHMIERSTOFF - EMPFEHLUNGEN Stand Juli '86

Hersteller Bezeichnung		Mineralöl- anteil %	geeignetes Mischungsverhältnis Konzentrat : Wasser in %	
CMT - Raunheim	Aquasol 6-58	52	1:20 - 1:40	
	● Universal 6-58	36	1:10 - 1:30	
Consulta- Chemie	Rondocor Kompakt	44	1:20 - 1:50	
	Rondocor 6459			
Curtis	S-6	53	1:5 - 1:20	
	S-12	--	1: - 1:	
	S-21	25	1:10 - 1:20	
elf	● Sarelf E P34	30	1:20 - 1:50	
ESSO	Bohroel BS 30			
	● Kutwell 40	83	1:10 - 1:40	
FINA	● VULSOL BST	40	1:20 - 1:50	
Fuchs	RATAK DURANT 20		1:10 - 1:40	
	RATAK RESIST 31		1:10 - 1:40	
	RATAK TN 14/21	45	1:10 - 1:30	
Henkel	● P3-Multan 92-9	35	1:7 - 1:20	
Houghton Chemie	● ISOCUT 100	ca. 50	1:10 - 1:40	
	● ISOCUT Spezial	ca. 45	1:20	
Jokisch	● W2 OP	32	1:7 - 1:20	
	Kompakt W3 CF	39	1:10 - 1:20	
Klüber Lubrica- tion	● ZELIOT MS 250	20	1:5 - 1:20	
Kocher	Kocher - F 14	55	1:20 - 1:30	
	Kocher - F 17	48	1:20 - 1:30	
	Kocher - F100	60	1:20 - 1:30	
	Kocher - PKT 5	56	1:10 - 1:30	

KÜHLSCHMIERSTOFF-EMPFEHLUNGEN Stand Juli '86

Hersteller	Bezeichnung	Mineralöl- anteil %	geeignetes Mischungsverhältnis Konzentrat : Wasser	in %
Lionoil (Master Chemical Corp.)	TRIM SOL	45	1:10 - 1:30	10 - 3
	• Trim SOL Silicone free	45	1:10 - 1:30	10 - 3
Lubricor	M 735	50	1:10 - 1:20	10 - 5
	• B 421	20	1:20 - 1:30	5 - 3
Mobil	Mobilmet 120	30	1:10 - 1:50	10 - 2
	Mobilmet 150	33	1:10 - 1:20	10 - 5
	Mobil EXD 16/122 CF		1: - 1:	
	Mobilmet 220	25	1:20 - 1:30	5 - 3
MKU	Betronol EPV 1530	54	1:15 - 1:30	7 - 3
Oemeta	HD 52	30	1:10 - 1:30	10 - 3
	KR 586	60	1:10 - 1:30	10 - 3
	UNIMET SG 4	41	1:10 - 1:40	10 - 2,5
Optimol	• CUTO W 200	78	1:10 - 1:30	10 - 3
Petrat	• PRIMOL chlorfrei BKA/1	70	1:10 - 1:30	10 - 3
	• PRIMOL chlorfrei BK/84	60	1:10 - 1:30	10 - 3
	• PRIMOL chlorfrei BK/601 EP	60	1:10 - 1:25	10 - 4
Shell	Shell-Dromus Oel BX	80	1:10 - 1:20	10 - 5
	Shell-Dromus Oel EP	45	1:12 - 1:20	8 - 5
	Shell-Dromus Oel D	35	1:12 - 1:30	8 - 3
Texaco	Soluble Oil BS EP	ca. 40	1:10 - 1:30	10 - 3
	Soluble Oil E	ca. 65	1:10 - 1:30	10 - 3
	Solube oil HDE	ca.	1: - 1:	-

KÜHLSCHMIERSTOFF-EMPFEHLUNGEN Stand Juli '86

Hersteller	Bezeichnung	Mineralöl- anteil %	geeignetes Mischungsverhältnis	
			Konzentrat : Wasser	in %
WISURA ●	Tralummat	ca. 52	1:20 - 1:30	5 - 3
	Tralustar	ca. 44	1:10 - 1:20	10 - 5
	WM 2998	ca. 40	1:20 - 1:30	5 - 3
Zeller + Gmelin ●	Zubora 2000 EP	ca. 58	1:10 - 1:40	10 - 2,5
	Zubora 722 EP	ca. 33,5	1:10 - 1:30	10 - 3
	Zubora SM	ca. 73	1:10 - 1:30	10 - 3

ANWENDUNGS-HINWEISE FÜR WASSERMISCHBARE KÜHLSCHMIERSTOFFE

- Nur fertiggemischte Emulsion in den Behälter füllen!

MISCHEN:

- Kaltes Leitungswasser in sauberen Behälter füllen und entsprechende Menge Konzentrat in dünnem Strahl dem Wasser unter ständigem Rühren zuzumischen. **Nie umgekehrt!**
- **Kein** enthärtetes Wasser verwenden. Ideale Wasserhärte 7 - 20° dH.
- Emulsion nicht in verzinkten Behältern aufbewahren. Angesetzte Emulsion nie mit anderen Fabrikaten mischen.
Mischtemperatur: Konzentrat mind. + 10° C
Wasser max. + 30° C

ÜBERWACHUNG:

- Periodische Kontrolle der Konzentration mittels Handrefraktometer oder Säuretrennung. Faktor Refraktometerablesung: 1,0
- Zu hohe Konzentration abmagern durch Zugabe einer sehr mageren Emulsion/Lösung (**nie reines Wasser zugeben!**).
- Messung des pH-Wertes mit Indikatorpapier oder elektrometrisch. Sollwert: pH 8,3 - 9,0.
- Kontinuierliches oder periodisches Entfernen des aufschwimmenden Lecköls.
- Verschmutzte Emulsion kann filtriert oder dekantiert und wieder eingesetzt werden.
- Bei entsprechend starker Verschmutzung (je nach Bakterien-Resistenz), Kühlschmierstoff wechseln und System reinigen.
- Zusatzmittel wie Bakterizide, Rosthemmer, Antischaum usw. dürfen **nicht** verwendet werden.

BEFÜLLUNG BEI SCHMIERSTOFFWECHSEL

- Den bisherigen Kühlschmierstoff vollständig aus dem System entfernen.
- Behälter und Maschine von Späneschlamm und Ablagerungen befreien.
- Durchspülen mit heißem Sodawasser (2 kg auf 50 l Wasser).
- Sodawasser entfernen und mit sauberem Leitungswasser nachspülen.
- Systemreiniger nur bei stark verseuchten Systemen anwenden.

ENTFERNEN DER MASCHINENVERKLEIDUNGEN

Zur Durchführung von Wartungs- und Nachstellarbeiten ist teilweise ein Entfernen der Maschinenverkleidungen erforderlich.
 Zur Abnahme von Verkleidung ○ = Schrauben .../... entfernen.

① = 1.1/1.2	④ = 2.1/4.1
② = 2.1/2.2	⑤ = 1.2/5.1
③ = 3.1/3.2	⑥ = 6.1

HINWEIS:

Zum Entfernen der Schrauben (2.2) Abdeckung ① abnehmen und Spindelstock auf ca. "Z 50" verfahren!

WARTUNGSPLAN

Siehe Blatt 7.21-1 und 7.22-1 "Übersicht über die Wartungsarbeiten".

ÜBERSICHT ÜBER DIE WARTUNGSARBEITEN AN MECHANIK UND HYDRAULIK

Inter- vall in Betr.- Std.	Nr. im Plan	Auszuführende Arbeit	Siehe Blatt
8	3	Siebfilter für Kühlschmierstoff-Rücklauf am Arbeitstisch und in der Spänewanne reinigen.	3.24-1
40	—	Reinigen der gesamten Maschine vornehmen. Endschalter und alle Partien an Abdeckungen von beweglichen Maschinenelementen besonders sorgfältig reinigen. Keine Druckluft verwenden!	-----
	2	Plexiglasscheiben am Spritzschutz reinigen. Nur Haushaltsspülmittel ohne Salmiakzusatz verwenden!	-----
200	6	Einstellmaß der Spannzange der automatischen Werkzeugspannung beider Arbeitsspindeln prüfen, nachstellen.	7.35-1
500	11	Schaltdruck des Druckschaltgeräts -3F1- prüfen, nachstellen.	7.50-1
	4, 19	Spiel an den Führungen von Spindelstock und Kreuzsupport prüfen, Keilleisten nachstellen.	7.30-1
	—	Alle Schlauchanschlüsse der Hydraulik und der Kühlschmierstoffeinrichtung auf Dichtheit prüfen. Verschraubungen nachziehen und defekte Schläuche austauschen.	3.18-1 3.22-1
1000	5, 18	Aufnahmekegel beider Arbeitsspindeln auf Beschädigungen prüfen.	-----
	10	Verschleiß des Keilrippenriemens für den Hauptantrieb feststellen. Riemenspannung prüfen, nachstellen.	7.34-1
	8	Funktion der automatischen Arbeitsspindel-Drehzahl-schaltung prüfen.	3.03-1
	1, 13	Verschleiß der Zahnriemen an den Vorschubantrieben feststellen. Erforderlichenfalls Riemenspannung korrigieren.	7.33-1
	16	Führungsbahnen an Spindelstock, Ständer und Kreuzsupport sowie Führungsbahnabstreifer auf Beschädigung prüfen.	7.31-1
	17	Kupplungsteile an Spindelstock-Stirnseite und Vertikalfräskopf auf Beschädigungen prüfen.	3.07-1
	9	Hauptgetriebe-Geräuschprüfung vornehmen. Erforderlichenfalls Hauptgetriebe ausbauen.	9.01-1

ÜBERSICHT ÜBER DIE WARTUNGSARBEITEN AN ELEKTRIK UND ELEKTRONIK

Inter- vall in Betr.- Std.	Nr. im Plan	Auszuführende Arbeit	Siehe Blatt
8	20	Außenreinigung der Kommandostation vornehmen. Keine Druckluft verwenden! Keine scharfen Reinigungsmittel einsetzen. zu empfehlen: z.B. "Ethanol".	-----
200	--	Funktion der NOT-AUS-Abschaltung und aller Endschalter für die Achsenbegrenzungen prüfen.	-----
500	--	Erdungsklemmen an den Motoren und im Schaltschrank auf festen Sitz prüfen, nachziehen.	-----
	--	Schraubkappen der Sicherungen im Schaltschrank auf festen Sitz prüfen, nachziehen.	-----
1000	7,12 14	Kohlebürsten an Gleichstrommotoren und Tachogeneratoren für Vorschubantrieb auf Abnutzung prüfen, austauschen.	7.60-1
	--	Bremse des Hauptmotors auf Verschleiß prüfen, nachstellen.	7.61-1
	--	Dichtung der Schaltschranktür auf Beschädigungen prüfen.	-----
	15	Innenreinigung des Schaltschranks vornehmen. Keine Druckluft verwenden!	-----
	--	Kabel- und Schlauchverschraubungen am Schaltschrank auf festen Sitz prüfen, nachziehen.	-----
	--	Kontakte an Relais und Schützen im Schaltschrank auf Abbrand untersuchen.	-----
	--	Sämtliche Schraubklemmen an den Klemmleisten, Schützen Relais und Sicherungen im Schaltschrank auf festen Sitz prüfen, nachziehen.	-----

SONDERWERKZEUGE FÜR WARTUNG UND INSTANDSETZUNG

Lfd. Nr.	Darstellung	Benennung	Bemerkungen
1		Abzugstange mit Gewinde "M5"	Seite 7.35-1
2		Steckschlüssel 5 mm und 6 mm	Seite 7.35-1
3		Füll und Prüfvorrichtung, Druckspeicher	Seite 7.50-6 7.50-7 7.50-8
4		Abzieher, Tachoanker	Seite 7.60-1 7.60-5

NACHSTELLEN DER KEILLEISTEN in der X-, Y- und Z-Achse

Das Führungsspiel an den Achsen X, Y und Z (Kreuzsupport, Senkrechtaufspanntisch und Spindelstock) ist werksseitig auf 0,003 - 0,005 mm eingestellt. Wenn nach einer angemessenen Einlaufzeit eine erhebliche Vergrößerung dieses Wertes festgestellt wird, ist ein Nachstellen erforderlich.

Das Ein- und Nachstellen des Spiels an den Geradfürungen erfolgt mittels Keilleisten mit der Steigung 1 : 100. Hierbei bewirkt ein Kürzen der Abstimmbuchse um 0,1 mm eine Spielverminderung von 0,001 mm. a)

Die Keilleisten dürfen nicht zu stramm sitzen. Nach dem Kürzen und Wiedereinbau der Abstimmbuchsen müssen sich Senkrecht-Aufspanntisch, Kreuzsupport und Spindelstock gleichmäßig und ruckfrei verfahren lassen.

Nachstellvorgang in X- und Z-Achse

- Innensechskantschraube (1) herausdrehen.
- Abstimmbuchse (2) herausnehmen um den erforderlichen Betrag kürzen und wieder einsetzen.
- Innensechskantschraube (1) einschrauben und festziehen.

Nachstellvorgang in Y-Achse

- Innensechskantschrauben (3) und (4) herausschrauben, Platte (5) entfernen, Abstimmbuchse (1) herausnehmen.

Die Keilleisten sind zugänglich

X-Achse: nach entfernen des rechten Faltenbalges (10). Hierzu Schrauben (6) und (7) entfernen, Innensechskantschrauben (8) lösen, ev. Führungsbolzen (9) abschrauben.

Y-Achse: nach Abnehmen von Schuppenabdeckung (11) und Abstreifer (12).

Z-Achse: nach Abnehmen der hinteren Abdeckung (3) am Ständer (siehe Blatt 7.10-1).

a) Koordinatenachsen und Bewegungsrichtungen siehe Blatt 2.03-1.

WARTUNG DER FÜHRUNGSBAHNABSTREIFER

Die Abstreifer müssen in 1000 h-Intervallen auf ihre Funktion überprüft werden.

Überprüfung der Abstreifer

- Abstreifer demontieren.
- Abstreifer reinigen.

HINWEIS: Falls Späne unter der Abstreiflippe eingedrückt sind, ist der Abstreifer zu erneuern.

- Abstreifer neu oder gereinigt montieren, dabei gut an die Bahnen andrücken.
- Gleitbahnöl dünn auf die Führungsbahn ca. 50 mm breit auftragen. Ölfilm durch Schlittenbewegung ca. 30 mm abstreifen. a)
Der Abstreifer ist dann in Ordnung, wenn er auf der ganzen Führungsbahn das Öl abstreift.

a) Das in der Zentralschmierung eingesetzte Öl ist zu verwenden (siehe Blatt 7.06-1 "Schmierstoffempfehlungen").

- Vermischungen von Ölen sind unbedingt zu vermeiden.

AUSWECHSELN DER ZAHNRIEMEN FÜR VORSCHUBANTRIEB

Vorschubantrieb X-Achse

- Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten.
Als Sicherheit gegen versehentliches Wiedereinschalten können im Schaltschrank die Hauptsicherungen entfernt werden.
- Schrauben (3) entfernen und Abdeckhaube (1) abnehmen.
- Innensechskantschrauben (6) lösen, Motor (7) in Pfeilrichtung kippen.
- Zahnriemen (4) von den Riemenscheiben (2 und 5) abheben.
- Neuen Zahnriemen (4) auf die Riemenscheiben (2 und 5) legen.
- Motor (7) so verschieben, daß Zahnriemen (4) mäßig gespannt wird. Innensechskantschrauben (6) wieder festziehen.
- Abdeckhaube (1) wieder anbringen.

AUSWECHSELN DER ZAHNRIEMEN FÜR VORSCHUBANTRIEB

Vorschubantrieb Y-Achse

- Kreuzsupport in obere Endlage verfahren und unterbauen.
 - Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten.
Als Sicherheit gegen versehentliches Wiedereinschalten können im Schaltschrank die Hauptsicherungen entfernt werden.
 - Maschinenverkleidungen (3) und (4) und Deckel (1) entfernen (siehe Blatt 7.10-1).
 - Andruckrolle der Sicherheitsbremse (10) zurücksetzen; hierzu Deckel (2) abnehmen, Bolzen (3) mit Schlüssel SW 17 mm nach links verdrehen und gegen zurückschnappen sichern.
a)
 - Schrauben (4) und (6) entfernen (für Schrauben (6) Steckschlüssel mit Kardan-Gelenk verwenden), Motor (7) schräg nach hinten kippen.
 - Zahnriemen (8) durch obere Öffnung (12) aus dem Ständerfuß herausziehen.
 - Neuen Zahnriemen (8) einführen, auf die Zahnriemenscheibe (11) auflegen und in Richtung Motor innen an den Führungsrollen (9) vorbei auslegen.
 - Motor (7) vorsichtig einführen, dabei Zahnriemen (8) mit Zahnriemenscheibe (5) aufnehmen.
b)
 - Zahnriemen durch Verschieben des Motors (7) mäßig spannen. Schrauben (4) und (6) festziehen.
 - Andruckrolle der Sicherheitsbremse (10) an dem Zahnriemen (7) anlegen; zu diesem Zweck Bolzen (3) loslassen. Deckel (1), (2) und Maschinenverkleidung (3) und (4) anbringen.
- a) Funktionsbeschreibung der Sicherheitsbremse für die Y-Achse siehe Blatt 2.11-1.
b) Wartung der Zahnriemen siehe Blatt 7.33-5.

AUSWECHSELN DER ZAHNRIEMEN FÜR VORSCHUBANTRIEB

Vorschubantrieb Z-Achse

- Spindelstock auf "Z 490" verfahren.
- Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten.
Als Sicherheit gegen versehentliches Wiedereinschalten können im Schalt-
schrank die Hauptsicherungen entfernt werden.
- Schrauben (1.1 und 1.2) entfernen. Abdeckhaube ① abnehmen (siehe Blatt
7.10-1).
- Schrauben (2 und 4) lösen.
- Motor (1) verkanten, Zahnriemen (5) abheben.
- Neuen Zahnriemen (5) auf beide Riemenscheiben auflegen.
- Motor (1) in Ausgangslage bringen, Schrauben (2 und 4) **leicht anziehen**
nach Prüfen der Riemenspannung festziehen.
- Abdeckhaube ① wieder anbringen.

MONTAGE UND WARTUNG DER ZAHNRIEMEN FÜR DEN VORSCHUBANTRIEB

Wartung

Zahnriemen bedürfen keiner besonderen Wartung.

Da bei Betrieb des Zahnriemenantriebs keinerlei bleibende Dehnung auftritt, muß ein richtig gespannter Zahnriemen nicht mehr nachgespannt werden. Keinesfalls sind Pflegemittel wie Fett oder Wachs zu verwenden.

Nach jeweils 1000 Betriebsstunden:

- Verschleiß des Riemens feststellen.

Betriebsstörungen

Erkennungsmerkmal	Ursache	Behebung
Übermäßiger Verschleiß an den Zahnflanken des Riemens.	Zu geringe oder zu starke Riemen- spannung.	Spannung erhöhen oder verringern.
Übermäßiger Verschleiß am Zahngrund des Riemens.	Zu starke Riemen- spannung.	Spannung verringern
Abscheren von Riemenzähnen.	Zu geringe Riemen- spannung.	Spannung erhöhen.
Übermäßige Laufgeräusche.	Zu starke Riemen- spannung.	Spannung verringern
Starke Erwärmung.	Zu geringe Riemen- spannung.	Spannung erhöhen.

MONTAGE UND WARTUNG DES KEILRIPPENRIEMENS FÜR DEN HAUPTANTRIEB

Montage

- Abstand zwischen den Riemenscheiben ausreichend verringern, damit der Keilrippenriemen mühelos und ohne Spannung aufgelegt werden kann.
- Keilrippenriemen auflegen.
- Scheibenrillen der Riemenscheiben zum Fluchten bringen.
- Motorwelle genau parallel zum Spindelstock ausrichten.
- Zulässige Parallelitätsabweichung für die Achsen des Riementriebs: max. $+ 1^\circ$.
- Keilrippenriemen ausreichend vorspannen.
Zu diesem Zweck die oberen Muttern auf den Stehbolzen der Motorbefestigung lösen und die unteren Muttern gleichmäßig nachstellen.

ACHTUNG!

Hierbei muß ständig darauf geachtet werden, daß die Scheibenrillen fluchten und die Wellen parallel ausgerichtet sind.

- Obere Muttern auf den Stehbolzen der Motorbefestigung festziehen.
- Nach kurzem Betrieb unter Last Riemen Spannung kontrollieren und erforderlichenfalls nachstellen.

Kontrolle der Riemen Spannung:

Die Vorspannung des Keilrippenriemens beeinflusst den Riemenverschleiß, die Laufruhe und den Wirkungsgrad des Antriebs sowie die Lebensdauer der Lager. Es empfiehlt sich, eine genaue Kontrolle der Riemen Spannung wie folgt vorzunehmen:

- Auf Höhe der halben Trumlänge Schublehre ohne Druck ansetzen und Maß "A" feststellen.
- Riemenstränge mit Schublehre zusammendrücken, bis fester Widerstand spürbar wird.
- Das dabei erhaltene Maß "B" feststellen.
- Ein neuer Keilrippenriemen ist richtig gespannt, wenn die Differenz zwischen "A" und "B" ca. 3,5 - 4 mm beträgt. a)

- a) Wird ein bereits eingelaufener Riemen wieder verwendet, soll die Differenz A-B ca. 5-6 mm betragen.

MONTAGE UND WARTUNG DES KEILRIPPENRIEMENS FÜR DEN HAUPTANTRIEB

Wartung:

Keilrippenriemen bedürfen keiner besonderen Wartung.

ACHTUNG: Keinesfalls sind Pflegemittel wie Fett oder Wachs zu verwenden.

Nach jeweils 1000 Betriebsstunden:

- Riemen Spannung prüfen (siehe Blatt 7.34-1).
- Verschleiß des Riemens feststellen.

Betriebsstörungen:

Erkennungsmerkmal	Ursache	Behebung
Übermäßiger Verschleiß der Riemenrippen.	Zu geringe Riemen- spannung. Scheibenrillen fluchten nicht, Wellen sind nicht parallel ausge- richtet.	Spannung erhöhen. Riemenscheiben und Wellen sorgfältig ausrichten.
Einseitiger Verschleiß der Riemenrippen.	Scheibenrillen fluchten nicht, Wellen sind nicht parallel ausge- richtet.	Riemenscheiben und Wellen sorgfältig ausrichten.
Übermäßige Laufgeräusche.	Zu starke Riemen- spannung.	Spannung verringern.
	Scheibenrillen fluchten nicht, Wellen sind nicht parallel ausge- richtet.	Riemenscheiben und Wellen sorgfältig ausrichten.
Starke Erwärmung.	Häufiger oder länger andauernder Riemenschlupf.	Spannung erhöhen.

NACHSTELLEN DER SPANNZANGEN DER AUTOMATISCHEN WERKZEUGSPANNUNG

Der Nachstellvorgang ist für Vertikal- und Horizontalarbeitsspindel unterschiedlich. Das Einstellmaß darf nur in "Lösestellung" gemessen, resp. eingestellt werden!

Voraussetzung:

1. Leuchtdrucktaster -3SH1- auf der Kommandostation betätigt (Maschine EIN). a)
2. Taste **TOOL UNCL** (21) am Bedienfeld der Steuerung betätigt (Werkzeugspanner gelöst). b)
3. Werkzeug aus der Arbeitsspindel entfernt.

Einstellvorgang an der Spannzange:

- Gewindestück (1) mit 5 mm-Innensechskantsteckschlüssel lösen, bis fester Anschlag spürbar ist.
- Abzugstange "M5" in Sicherungsstück (2) einschrauben und bis zum Anschlag herausziehen. Abzugstange entfernen.
- Spannzangenhalter (3) mit 6 mm-Innensechskantsteckschlüssel soweit hinein- oder herausdrehen, bis das Einstellmaß "A" erreicht ist.
- Sicherungsstück (2) durch geringfügiges Links- oder Rechtsdrehen mit der Abzugstange "M5" im 12-Kant (4) einrasten und ganz hineindrücken.
- Gewindestück (1) mit 5 mm-Innensechskantsteckschlüssel bis zum Anschlag festziehen.
- Einstellmaß "A" prüfen, ggf. berichtigen.

Gelöster Zustand

5 $\square$ auf Klemmung.
 24 $\leftarrow$
 6 $\square$ rausdrehen!

NACHSTELLEN DER SPANNZANGEN DER AUTOMATISCHEN WERKZEUGSPANNUNG

	A	
Spannzange	MAHO/OTT	ISO 7388 Typ B
ISO 40	91,4	82,7

- Werkzeug in Arbeitsspindel einsetzen und Taste **TOOL UNCL** (21) drücken (Werkzeug wird gespannt).
- Taste **TOOL UNCL** (21) drücken (Werkzeugspanner wird gelöst) und Werkzeug aus der Arbeitsspindel entfernen.

HINWEIS:

Wenn das Werkzeug beim Entfernen aus der Arbeitsspindel an der Spannzange streift, muß der Spannzangenhalter (3) weiter herausgedreht werden. In diesem Fall darf vom Einstellmaß "A" um max. 0,5 mm abgewichen werden.

- a) Anordnung und Funktion der Bedienelemente auf der Kommandostation siehe Blatt 2.04-1 und Abschnitt 10.7 der Bedienungsanleitung CNC 432-Grafik.
- b) Automatische Werkzeugspannung siehe Blatt 3.12-1.

NACHSTELLARBEITEN AM UNIVERSAL-EINBAURUNDTISCH

Prüfen des Flankenspiels der Teilschnecke

- Tischplatte klemmen, Spannmuttern (15) festziehen.
- Klemmhebel (18) lösen und durch Drehen der Exzenterbuchse (19) nach rechts bis zum Anschlag die Teilschnecke in Eingriff bringen. Klemmhebel (18) wieder festziehen.
- Mit mäßigem Kraftaufwand Handrad (16) drehen. Hierbei darf sich Skalenring (17) um maximal 1,5 Teilstriche in beiden Richtungen verdrehen. Anderenfalls ist das Flankenspiel der Teilschnecke nachzustellen.

Nachstellen des Flankenspiels der Teilschnecke

- Gewindestift (20) lösen.
- Gewindestift (21) durch Linksdrehen um ca. 10° zurückstellen.
- Gewindestift (20) wieder festziehen.
- Klemmhebel (18) lösen und durch Drehen der Exzenterbuchse (19) nach rechts ganz bis zum Anschlag die Teilschnecke weiter einschwenken. Klemmhebel (18) wieder festziehen.
- Erneut Flankenspiel der Teilschnecke prüfen.

Verdreht sich Skalenring (17) bei Drehen am Handrad (16) noch immer um mehr als 1,5 Teilstriche in beiden Richtungen, so ist das axiale Lagerspiel der Teilschnecke nachzustellen.

NACHSTELLARBEITEN AM UNIVERSAL-EINBAURUNDTISCH

Nachstellen des axialen Lagerspiels der Teilschnecke

- Senkschraube (22) herausdrehen und Handrad (16) abnehmen.
- Skalaring (17) abziehen.
- Gewindestift (23) lösen.
- Durch Nachstellen der Schlitzmutter (24) axiales Lagerspiel beseitigen.
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

Nachstellen des verstellbaren Klemmhebels

- Aus konstruktiven Gründen ist der Schwenkwinkel des Klemmhebels (18) begrenzt.
- Läßt sich infolge von Verschleiß der Klemmhebel (18) nicht mehr bis in die Stellung verschwenken, in der die erforderliche Klemmwirkung erreicht wird, so muß er nachgestellt werden.
- Zum Nachstellen Hebelgriff gegen die Kraft einer Feder in axialer Richtung zurückziehen; hierbei rastet der Hebelgriff aus einer Kerbverzahnung am Klemmhebel aus.
- Hebelgriff in günstige Winkellage verschwenken.
- Beim Loslassen rastet der Hebelgriff wieder in die Kerbverzahnung ein.

WARTUNG DER HYDRAULIK

Betriebsstörungen

Erkennungsmerkmal	Ursache	Behebung
Hydraulikpumpe läuft nicht an. Meldeleuchte -3H1- leuchtet nicht. a)	Druckschaltgerät -3F1- defekt. b)	Defektes Druckschaltgerät austauschen.
Werkzeugspannung löst nicht.	Schaltdruck am Druckschaltgerät -3F1- zu niedrig eingestellt. b)	Schaltdruck einstellen.
Pumpenantrieb schaltet sich in kurzen Abständen ein. Meldeleuchte -3H1- erlischt in kurzen Abständen a)	Druck im System fällt zu rasch ab. Rückschlagventil am Druckbegrenzungsventil defekt.	Funktionsprüfung des Wegesitzventils vornehmen. Verschmutztes Ventil reinigen, defektes Ventil austauschen. Leitungsverschraubungen auf Dichtheit prüfen, nachziehen. Defektes Rückschlagventil austauschen.
Pumpenantrieb schaltet nicht mehr ab. Meldeleuchte -3H1- leuchtet nicht. a)	Druckschaltgerät -3F1- defekt. b)	Defektes Druckschaltgerät austauschen.

ACHTUNG:

Bei Störungen im Hydrauliksystem ist der MAHO-Service anzufordern! **Auf keinen Fall darf selbst eingegriffen werden!**

Die Einstellschrauben an Druckbegrenzungsventil (7) und Druckschaltgerät (9) sind vom Hersteller plombiert. Sie dürfen nur von autorisierten Service-Personal neu eingestellt werden.

Ein kompletter Austausch der Elemente ist jedoch zulässig.

- a) Anordnung und Funktion der Bedienelemente auf der Kommandostation siehe Blatt 2.04-1.
- b) Siehe Blatt 3.18-3 "HYDRAULIK".

WARTUNG DER HYDRAULIK

Austausch des Rückschlagventils am Druckbegrenzungsventil

- Roten Pilztaster -S1- auf der Kommandostation betätigen.
- Block-Kugelhahn (4) öffnen und dadurch die hydraulische Anlage vollständig entlasten.
- Am Druckbegrenzungsventil (7) Schrauben (7.3) herausdrehen. Druckbegrenzungsventil abnehmen.
- Siebeinsatz (7.5) herausnehmen, Rückschlagventil (7.4) herausschrauben.
- Neues Rückschlagventil (7.4) einschrauben.
Unbedingt darauf achten, daß der kleine Sechskant nach innen gerichtet ist!
- Siebeinsatz (7.5) reinigen und wieder einsetzen.
- Druckbegrenzungsventil wieder mit Schrauben (7.3) befestigen.
- Block-Kugelhahn (4) schließen.
- Arretierung des roten Pilztasters -S1- durch Rechtsdrehen lösen. Durch Betätigen des Leuchtdrucktasters -3SH1- Hydraulik wieder einschalten.

Funktionsprüfung und Austausch der Wegesitzventile:

- Leuchtdrucktaster -3SH1- auf der Kommandostation betätigen.
- Am Wegesitzventil die Handbetätigung fest drücken und ca. 10 Sekunden gedrückt halten. Wird hierdurch die Hydraulikpumpe auf "FÖRDERN" geschaltet (verändertes Laufgeräusch) so ist das Wegesitzventil verschmutzt oder defekt.
- Zum Reinigen eines verschmutzten Wegesitzventils mehrmals in kurzen Abständen die Handbetätigung drücken. Bleibt dieser Versuch erfolglos, muß das Ventil ausgetauscht werden.

WARTUNG DER HYDRAULIK

Wegesitzventil auswechseln:

- Hydraulische Anlage drucklos machen.
- Befestigungsschrauben (3.1) heraus-schrauben und Anschlußkappe (3.2) abziehen.
- Innensechskantschrauben (3.3) am auszuwechselnden Ventil (3) heraus-schrauben und Ventil (3) auswechseln.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

HINWEIS: Beim Einbau auf richtige Lage bzw. richtigen Sitz der O-Ringe (3.4) achten. **Nur neue O-Ringe verwenden!**

- Funktion des neuen Ventils prüfen.

WARTUNG DER DRUCKSPEICHERDruckspeicher Stickstoffdruck prüfen, auswechseln:Allgemeines, Sicherheitsbestimmungen

1. Die in dieser Anlage eingesetzten Druckspeicher unterliegen der Druckbehälterverordnung vom 01.07.1980 und gehören zur Prüfgruppe II. Die "Technischen Regeln Druckbehälter (TRB 003, 004, 005)" und die Unfallverhütungsvorschrift Druckbehälter (VBG 17) sind zu beachten und einzuhalten.
2. Die Bedienung und Wartung dieser Druckspeicher darf nur dafür geeigneten und zuverlässigen Personen übertragen werden. Sie müssen vom Betreiber der Anlage in die oben aufgeführten Bestimmungen eingewiesen sein.
3. Die im Abschnitt 1. mit seinen Unterabschnitten aufgeführten Arbeitsanweisungen sind unbedingt einzuhalten.
4. Beim Austausch von Druckspeichern ist sicherzustellen, daß die neuen Druckspeicher das gleiche Nennvolumen und den gleichen zulässigen Betriebsüberdruck ausweisen wie der alte Druckspeicher.
5. Jeder Druckspeicher ist vor seiner Erstinbetriebnahme einer Abnahmeprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen.

Gemäß § 32 Druckbeh.V. sind Sachkundige Personen, die mit der Konstruktion und dem Betrieb der zu prüfenden Anlage vertraut sind, Berufserfahrung haben, aufgrund ihrer Fachausbildung über entsprechenden Sachverstand verfügen, die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit besitzen, hinsichtlich der Prüftätigkeit keinen Weisungen unterliegen und als Sachkundige eingesetzt sind.

Die Abnahmeprüfung besteht aus:

- Ordnungsprüfung
- Prüfung der Ausrüstung
- Prüfung der Aufstellung

WARTUNG DER DRUCKSPEICHER

1. Stickstoffdruck prüfen:

Füll- und Prüfvorrichtung für Druckspeicher - Sonderwerkzeug Nr. 3 - (siehe Blatt 7.23-1)

HINWEIS: Die Angaben im Abschnitt "ALLGEMEINES, SICHERHEITS-BESTIMMUNGEN" sind zu beachten und einzuhalten.

1.1 Türe vor Hydraulikanlage öffnen, bzw. Verkleidungen entfernen.

1.2 Blockkugelhahn am Hydraulik-Kompakttaggregat öffnen und hydraulische Anlage drucklos machen, Manometer sinkt auf "0".

1.3 Schutzkappe vom Druckspeicher abnehmen.

1.4 Ablasschraube (3) am Sonderwerkzeug Nr. 3 bis zum Anschlag einschrauben.

1.5 Sonderwerkzeug Nr. 3 ohne Schlauch (7) auf den Druckspeicher schrauben.

ACHTUNG: Es ist darauf zu achten, daß der O-Ring (4) in seiner Nut liegt.

HINWEIS: Das Rückschlagventil (6) ist nur wirksam, wenn der Schlauch (7) nicht angeschlossen ist.

WARTUNG DER DRUCKSPEICHER

- 1.6 Knebelschraube (1) in den Sechskant der Gaseinfüllschraube des Druckspeichers einrasten und Sechskant ca. 4 bis 5 Umdrehungen herausdrehen, bis das Manometer (5) den im Druckspeicher vorhandenen Stickstoff-Fülldruck anzeigt.

HINWEIS: Der Soll-Fülldruck ist auf dem Druckspeicher eingestempelt. Wenn der angezeigte Fülldruck unter dem Soll-Fülldruck liegt, so ist Stickstoff gemäß Abschnitt "STICKSTOFF NACHFÜLLEN" nachzufüllen.

- 1.7 Gaseinfüllschraube des Druckspeichers mit der Knebelschraube (1) wieder fest einschrauben.

- 1.8 Ablassschraube (3) am Sonderwerkzeug Nr. 3 öffnen. Der im Sonderwerkzeug vorhandene Stickstoff entweicht.

- 1.9 Sonderwerkzeug vom Druckspeicher abschrauben und Schutzkappe aufsetzen.

2. Stickstoff nachfüllen:

Sonderwerkzeug Nr. 3

- 2.1 Arbeiten gemäß Abschnitt "STICKSTOFFDRUCK PRÜFEN" bis Arbeitsschritt 1.6 durchführen.

- 2.2 Sonderwerkzeug Nr. 3 über den Füllschlauch (7) mit der Stickstoffflasche verbinden.

VORSICHT: Der Fülldruck der Stickstoffflasche beträgt 200 bar. Soll ein Druckspeicher mit einem zulässigen Betriebsüberdruck ≤ 200 bar gefüllt werden, so ist auf die Stickstoffflasche eine Druckminderarmatur zu schrauben.

Für Druckspeicher, zulässiger Betriebsdruck ≤ 200 bar:

- 2.3 Absperrventil (9) schließen, Flaschenventil (11) öffnen, mit Druckminderventil (8) den Soll-Fülldruck des Druckspeichers am Manometer (10) einstellen.

- 2.4 Absperrventil (9) langsam öffnen und Stickstoff solange in den Druckspeicher strömen lassen, bis das Manometer (5) im Sonderwerkzeug Nr. 3 den Soll-Fülldruck anzeigt.

- 2.5 Temperatenausgleich im Druckspeicher abwarten. Stellt sich nach erfolgtem Temperatenausgleich ein höherer Druck als der Soll-Fülldruck ein, so ist dieser mit der Ablassschraube (3) auf den Soll-Fülldruck abzulassen.

- 2.6 Gaseinfüllschraube des Druckspeichers mit der Knebelschraube (1) wieder fest einschrauben.

- 2.7 Ablassschraube (3) am Sonderwerkzeug Nr. 3 öffnen, der im Sonderwerkzeug vorhandene Stickstoff entweicht.

- 2.8 Druckminderarmatur von der Stickstoffflasche abschrauben.

WARTUNG DER DRUCKSPEICHER

2.9 Sonderwerkzeug Nr. 3 vom Druckspeicher abschrauben und Schutzkappe aufsetzen.

3. Druckspeicher auswechseln:

HINWEIS: Die Angaben in Abschnitt "ALLGEMEINES, SICHERHEITSBESTIMMUNGEN" sind zu beachten und einzuhalten.

3.1 Maschine mit Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten.

3.2 Blockkugelhahn am Hydraulik-Kompaktaggregat öffnen und hydraulische Anlage drucklos machen, Manometer sinkt auf "0".

3.3 Sechskantmutter (2) lösen und Druckspeicher (1) vom Verbindungsstück (3) abnehmen.

3.4 Druckspeicher auswechseln.

3.5 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

ACHTUNG: Vor der Erstinbetriebnahme ist der neue Druckspeicher einer Abnahmeprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen.

WARTUNG DER GLEICHSTROMMOTORE FÜR DEN VORSCHUBANTRIEB Indramat MDC 10 X- und Z-Achse

Aus- Einbauanleitung für Tachoanker

ACHTUNG:

Bei allen Arbeiten am Tachoanker ist darauf zu achten, daß keine Beschädigung der Wicklung verursacht wird. Desweiteren ist es nicht zulässig die Feldmagnete des Tachos im Joch zu lösen, da dadurch eine Verschiebung der neutralen Zone auftritt, die in einfacher Weise nicht korrigierbar ist.

Werden Tachoanker mit eingeschlagener Serie-Nr. ab 3051 mit Tachos der Serien-Nr. bis 3050 gewechselt, müssen wegen geänderter Tachopolung die Anschlußdrähte rot und blau auf der seitlich angeordneten Leiterplatte getauscht werden.

1. Ausbau des Tachoankers

- 1.1 Deckel (1) abnehmen, Haube (2) abziehen.
- 1.2 Tachokohlebürste (3) entfernen und dabei einzeln kennzeichnen, damit eine spätere Montage in dem gleichen Köcher und der gleichen Einbaulage vorgenommen werden kann. Siehe hierzu Blatt 7.60-2.
- 1.3 Abziehvorrichtung (4) mittels Schrauben (5) auf Tachoanker (6) befestigen. a)
- 1.4 Tachoanker (6) unter Abstützung gegen die Motorwelle (7) von dieser abziehen (Drehen der Schraube (8) im Uhrzeigersinn).

2. Einbau des Tachoankers

- 2.1 Neuen (!) Toleranzring (9) auf die Motorwelle (7) aufschieben (jeder **Toleranzring ist nur 1x verwendbar**).
- 2.2 Vorrichtung (4) ohne Schraube (8) auf neuen Tachoanker befestigen und diesen auf die Motorwelle stecken. Schraube (10) in Motorwelle drehen.
- 2.3 Anker durch Rechtsdrehung der Mutter (11) bis zum Anschlag aufziehen.
- 2.4 Kohlebürsten (3) unter Beachtung der auf Blatt 7.60-2 beschriebenen Vorschriften wieder einsetzen.

a) Sonderwerkzeug Nr. 4, siehe Blatt 7.23-1.

WARTUNG DER GLEICHSTROMMOTORE FÜR DEN VORSCHUBANTRIEB

Indramat MDC 10
X- und Z-Achse

Überprüfung und Austausch von Kohlebürsten

Die Kohlebürsten an Motor und Tacho unterliegen einem Verschleiß. Sie sind deshalb regelmäßig auf Leichtgängigkeit, Verschleiß und auf rundum gleiche Federspannung zu prüfen und bei Annäherung an die nachstehend dargestellten Verschleißgrenzen auszutauschen. Ablagerungen von Bürstenstaub im Kollektorraum sind nach Entfernen aller Kohlebürsten mit trockener Druckluft auszublasen. Dies darf jedoch nur am abgebauten Motor erfolgen!

Es ist zu beachten daß jede entnommene Kohlebürste stets wieder im gleichen Köcher und in der gleichen Lage zu montieren ist.

Auf festen und ordnungsgemäßen Sitz der Verschlusskappen auf den Köchern ist zu achten, damit ein einwandfreier Kontakt des Federtellers zum Köcher gewährleistet ist. Der Austausch der Kohlebürsten ist nur satzweise zulässig. Es dürfen nur die Originalqualität verwendet werden.

Motorkohlebürsten 106-57-42155
(4 Stück/Satz)

Tachokohlebürsten 105-251-4207
(4 Stück/Satz)

Wartungszeitraum bei Betrieb an	Motorkohlebürsten	Tachokohlebürsten
Werkzeugmaschinen	6 Monate	6 Monate

WARTUNG DER GLEICHSTROMMOTORE FÜR DEN VORSCHUBANTRIEB

Indramat MDC 10
X- und Z-Achse

Reinigen

- Ausspülen in Wasser (bis ca. 40°C, evtl. Zusatz von Feinwaschmitteln) oder - in Extremfällen - in Benzin.
- Auch Auskopfen oder Ausblasen mit Preßluft möglich!
- Auswringen vermeiden!
- Bei Ausspritzen mit Wasser scharfen Wasserstrahl vermeiden!

BEIM AUSTAUSCH BEACHTEN

Staubluftseite offene Struktur - Reinigungsseite geschlossene mit Bindemittel verfestigte Struktur.

Bestellbezeichnung:

Filtermatte Type P15/500, 100 ø (Viledon).

WARTUNG DER GLEICHSTROMMOTORE FÜR DEN VORSCHUBANTRIEB

Indramat MDC 9
Y-Achse

- Die Gleichstrommotore bedürfen keiner besonderen Wartung.
- Die Wälzlager haben Lebensdauerschmierung und müssen nicht nachgeschmiert werden.
- Es ist lediglich eine Inspektion der Kohlebürsten auf Leichtgängigkeit und Verschleiß nach jeweils 1000 Betriebsstunden durchzuführen.
- Jede Kohlebürste ist wieder im gleichen Köcher und in der gleichen Lage zu montieren.
- Bei Abnutzung auf die dargestellten Maße müssen die Kohlebürsten satzweise ausgewechselt werden.
- Ablagerungen von Bürstenstaub im Kollektorraum sind nach Entfernung aller Kohlebürsten mit trockener Druckluft auszublasen.

ACHTUNG:

Die Gleichstrommotore dürfen nicht auseinandergebaut werden, da es hierbei zu einer Teilentmagnetisierung kommen kann. Eine Nachmagnetisierung muß im Herstellerwerk des Motors erfolgen.

Inspektion und Austausch der Kohlebürsten:

- Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten. Als Sicherheit gegen versehentliches Wiedereinschalten können im Schaltschrank die Hauptsicherungen entfernt werden.
- Abschlußdeckel (1) und Abdeckring (2) am Motor abnehmen.
- Verschlusskappen (3/4) und (5) abschrauben.
- Kohlebürsten (6) und (7) herausziehen und falls erforderlich auswechseln.
- Verschlusskappen (3) und (5) festziehen, damit einwandfreier Kontakt des Federtellers zum Köcher gewährleistet ist.

HINWEIS:

Die maschinenseitig liegenden Kohlebürsten sind nach Abbau des Motors zugänglich (siehe Blatt 9.08-2).

Motorkohlebürsten (4 Stück/Satz)
Best. Nr. 27.58348

Tachokohlebürsten (4 Stück/Satz)
Best. Nr. 27.58349

max. zul. Abnutzung

WARTUNG DER GLEICHSTROMMOTORE FÜR DEN VORSCHUBANTRIEB

Indramat MDC 9
Y-Achse

ACHTUNG:

Bei allen Arbeiten am Tachoanker ist darauf zu achten, daß keine Beschädigung der Wicklung verursacht wird. Desweiteren ist es nicht zulässig die Feldmagnete des Tachos im Joch zu lösen, weil dadurch eine Verschiebung der neutralen Zone auftritt, die in einfacher Weise nicht korrigierbar ist.

Austausch des Tachoankers:

- Deckel (1) abnehmen.
- Haube (2) abziehen.
- Tachokohlebürste (3) entfernen und dabei einzeln kennzeichnen, damit eine spätere Montage in dem gleichen Köcher und der gleichen Einbaulage vorgenommen werden kann.
- Abziehvorrichtung (4) mittels Schrauben (5) auf dem Tachoanker (6) befestigen. a)
- Tachoanker (6) unter Abstützung gegen die Motorwelle (7) von dieser abziehen.
- Schraube (8) im Uhrzeigersinn drehen.
- Tachoankersegmente mit ölfreiem Reinigungsmittel reinigen.

a) Sonderwerkzeug Nr. 4, siehe Blatt 7.23-1.

WARTUNG DER GLEICHSTROMMOTORE FÜR DEN VORSCHUBANTRIEB

Indramat MDC 9
Y-Achse

Einbau des Tachoankers:

- **Neuen (!)** Toleranzring (9) auf die Motorwelle (7) aufschieben. a)
- Vorrichtung (4) ohne Schraube (8) auf dem Tachoanker befestigen und diesen auf die Motorwelle stecken. Schraube (10) in Motorwelle drehen.
- Anker durch Rechtsdrehung der Mutter (11) bis zum Anschlag aufziehen.
- Kohlebürsten (3) wieder einsetzen. b)

Hinweise:

- a) Jeder Toleranzring ist nur einmal verwendbar.
- b) Jede Kohlebürste muß wieder im gleichen Köcher und in der gleichen Lage montiert werden.

WARTUNG VON DREHSTROMMOTOREN (Hauptmotor)

- Die Drehstrommotoren bedürfen keiner besonderen Wartung.
- Die Wälzlager haben Lebensdauerschmierung und müssen nicht nachgeschmiert werden.
- Die Wartung beschränkt sich auf das Reinigen der Motorgehäuse und das Nachstellen der Bremse.

Reinigen des Motorgehäuses

- Kühlluftwege reinigen, insbesondere die Zwischenräume am Fuß der Kühlrippen.
- Jede Ansammlung von Staub und sonstigen Rückständen verhindert den freien Durchgang der Kühlluft und begünstigt eine übermäßige Erwärmung.
- Staubansatz und Schmutz am besten mittels Staubsauger entfernen.

Nachstellen der Bremse:

Der Verschleiß der Bremsbeläge ist nach **1 000 Betriebsstunden** zu überprüfen. Falls erforderlich muß der Luftspalt neu eingestellt werden.

- Lüfterhaube (1) und Sicherungsring (2) abnehmen.
- Lüfter (3) abziehen, Staubschutzring (4) abnehmen.
- Kontrolle des Luftspaltes "a" (siehe Tabelle) mit Fühlerlehre an **mindestens 3 Stellen** des Umfanges vornehmen.
- Innensechskantschrauben (5) ca. 1/2 Umdrehung lösen.
- Einstellhülsen (6) ca. 1/3 Umdrehung nachstellen und rechtsdrehend in Spulengehäuse (7) einschrauben.
- Innensechskantschrauben (5) festziehen, Luftspalt "a" prüfen. Erforderlichenfalls Einstellung wiederholen.
- Abgebaute Teile (4, 3, 2, 1) wieder anbringen.

Luftspalt	Maschinen-Type	
(Motor stillgesetzt)	MH 400 E MH 600 E MH 800 E	MH 2000 C
"a" min.	0,3 mm	0,4 mm
"a" max.	1,1 mm	1,4 mm

HINWEISE FÜR DAS BESTELLEN VON ERSATZTEILEN

Verschleiß- und Ersatzteilliste

Auf den nachfolgenden Blättern sind Verschleiß- und Ersatzteile - den einzelnen Hauptbaugruppen zugeordnet - aufgeführt. Sie unterscheiden sich durch verschiedene Abkürzungen die in der Spalte "Material/Bemerkungen" aufgeführt sind.

Sie bedeuten im einzelnen:

VERSCH Verschleißteil (kein Garantieanspruch)

ET-1 Ersatzteil (normaler Verschleiß)

ET-2 Ersatzteil (maximales Ausrüstungspaket)

ET-3 Wälzlager

Ersatzteilkatalog

Mechanische Ersatzteile sind in einer separaten Ersatzteil-Dokumentation zusammengefaßt, die pro Maschine einmal geliefert wird.

Diese Ersatzteildokumentation enthält:

- BAUGRUPPENZEICHNUNGEN
- STÜCKLISTEN mit: Bezeichnung der Teile, Mengenangabe und Bestell- bzw. Ident-Nr.

Ersatzteile der elektrischen Ausrüstung

- Alle Teile der elektrischen Ausrüstung sind im Schaltplan der Maschine (Geräteanordnung der Maschine) dargestellt und mit einer Funktionsgruppennummer versehen.
- Die Geräteliste des Schaltplanes enthält für jede Funktionsgruppennummer die Benennung und die Identnummer des Ersatzteils.
- Eine schnelle und einwandfreie Lieferung von Ersatzteilen ist nur möglich, wenn die Bestellung folgende Angaben enthält:
 - Maschinentyp
 - Fabrik-Nummer der Maschine.
 - Identnummer und Benennung des Ersatzteils (bei Teilen für elektrische Ausrüstung ev. auch die "Funktionsgruppennummer) oder die Seiten-Nummer des Bediener-Handbuches und Positionsnummer des Ersatzteils auf diesem Blatt.
 - Farbe (nur bei lackierten Teilen).

Stückliste

09.09.36	Erstelldatum		Start-Datum		Fälligkeits-Dat.		Auftragsmenge		P2
99.33503	Ident-Nummer	ME	Lagerort/MG		Zeichnungs-Nr.		Bezeichnung 1		Blatt
					ERSATZ- VERSCHLEISSTEILE		MH 800 E/432		1

Position Fertigungsstufe	Ident-Nummer	Vorkommen	Lagerort/MG	Bruttobedarf Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Material/Bemerkungen
					MASCHINENKOMPLETTIERUNG		
	23.67088	1 ST		1	ADSTREIFER	Y-ACHSE	VERSCHL
	22.67388	1 ST		1	FALTENBALG	Y-ACHSE	VERSCHL
	23.67412	1 ST		1	ADSTREIFER	MIT TELESKOP-BLECHABD.	VERSCHL
	22.71911	1 ST		1	FALTENBALG LINKS	MIT TELESKOP-BLECHABD.	VERSCHL
	22.71910	1 ST		1	FALTENBALG RECHTS	MIT TELESKOP-BLECHABD.	VERSCHL
					KREUZSUPPORT		
	24.67457	2 ST		1	ABSTREIFER		VERSCHL
	27.59605	4 ST		1	AXIAL-SCHRAEGKUGELLAGER	L20 DF 035 T FAG	ET-3
	31.38384	1 ST		1	MOTOR MIT ZAHNSCHEIBE	AUFGESCHRUMPT	ET-1
					SPINDELSTOCK		
	25.04827	1 ST		1	SCHRAEGKUGELLAGER	3207 N	ET-3
	27.51583	1 ST		1	RILLENKUGELLAGER	6007	ET-3
	27.52352	2 ST		1	RILLENKUGELLAGER	6009	ET-3
	27.64223	1 ST		1	KEILRIPPENRIEMEN	J20 340 POLY-V	VERSCHL
	27.51610	1 ST		1	RILLENKUGELLAGER	6206	ET-3
	27.51908	1 ST		1	NADELKRANZ	K18X26X20 SORT 0-2	ET-3
	27.57926	3 ST		1	SCHRAEGKUGELLAGER	B71911 E TPA P4 UL	ET-3
	31.30960	3 ST		1	ANTRIEBSRAD		ET-2
	27.67361	3 ST		1	GETRIEBEMOTOR 24V GL.	402.901 SWF	ET-1
	27.67303	2 ST		1	SCHRAEGKUGELLAGER	971910 C TPA P4 UL	ET-3
	27.67898	1 ST		1	SPANNKOPF	95.100.366.3.2 OTT	ET-2
	27.54556	1 ST		1	RILLENKUGELLAGER	6012-RS	ET-3
	27.51580	2 ST		1	RILLENKUGELLAGER	6006	ET-3
	27.51957	1 ST		1	ZYLINDERROLLENLAGER	NJ 2305	ET-3
	25.11201	1 ST		1	DRUCKFEDER		ET-1
	27.66587	3 ST		1	DRUCKFEDER D -145	D=0,9 DM= 4,5 LO= 24,0	ET-1
	27.58930	1 ST		1	NADELHUELSE	HK 0609	ET-3
					KUEHLMITTELPUMPE		
	27.55656	1 ST		1	KUEHLM.PUMPE 200-420V	PRT5B TT120 50/60HZ SPA	ET-1
					SCHALTSCHRANK/ ELEKTRIK		
	27.52614	1 ST		1	WAHLTASTER	TYP W-97K/NA KL.&MOELLER	ET-2
	27.51339	1 ST		1	KONTAKTBOECKCHEN F.FRONT	TYP K/NA KLOECK.&MOELLER	ET-2
	27.53026	1 ST		1	DRUCKTASTE NOT AUS	TYP P-V/NA KLOECK.&MOELL	ET-2
	27.55448	1 ST		1	LEUCHTTASTER	LT2/KFA/NA KL.&MOELLER	ET-2
	27.56314	1 ST		1	MOTORSCHUTZSCHALTER	3VE1010-2D 0,25-0,40 SIE	ET-2
	27.56817	1 ST		1	MOTORSCHUTZSCHALTER	3VE1010-2G 1,0-1,6 SIE	ET-2
	27.61667	2 ST		1	MOTORSCHUTZSCHALTER	3VE 3000-2NA00 16-25A SI	ET-2

Stückliste

09.09.36	Erstell-Datum
99.33503	Ident-Nummer
ME	Stücklistenart
	Lagerort/MG
	Zeichnungs-Nr.
	Bezeichnung 1
	Bezeichnung 2
	Blatt
	Auftrags-Nummer
	P2

Position Fertigungsstufe	Ident-Nummer	Vorkommen	Lagerort/MG	Bruttobedarf Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Material/Bemerkungen
					ERSATZ~ VERSCHLEISSTEILE	MH 800 E/432	
	27.64170	1 ST		1	MOTORSCHUTZSCHALTER	3VE 3000-2MA00 10-16A SI	ET-2
	27.61664	1 ST		1	HILFSSCHALTERBLOCK	3VE9 301-1A00 SIEMENS	ET-2
	27.56613	1 ST		1	HILFSSCHALTERBLOCK	LA1-D229 TELEMECANIQUE	ET-1
	27.66327	1 ST		1	LUFTSCHUETZ 110V 50/60HZ	LC1-D254 F7 A65 TELEMEC.	ET-1
	27.63460	2 ST		1	LUFTSCHUETZ 110V 50/60HZ	3TB 4317 OAG1 SIEMENS	ET-1
	27.54632	2 ST		1	LUFTSCHUETZ 110V 50/60HZ	LC1-D258 F A65 TELEMEC.	ET-1
	27.59816	9 ST		1	LOESCHGLIED	RC-S01/220/110/220V MURR	ET-2
	27.54666	3 ST		1	LOESCHGLIED RC	LA9-00 9980 TELFMEC.	ET-2
	27.68999	3 ST		1	REIHENGRENZTASTER	TYP SN05 012-502 EUCHNER	ET-1
	27.68395	3 ST		1	GRENZTASTER-EINZEL	N1 A K502 EUCHNER	ET-1
	27.69156	1 ST		1	THYRISTORVERST. 3TRM2	G21-W0+ZE5 INDRAMAT	ET-2
	27.68404	1 ST		1	THYRISTORVERST. MODUL	TSS11/108 F.3TRM2 INDRAM	ET-2
	27.68092	1 ST		1	THYRISTORVERST. MODUL	TSS11/106 F.3TRM2 INDRAM	ET-2
	27.67832	1 ST		1	THYRISTORVERST. MODUL	TSS11/047 F.3TRM2 INDRAM	ET-2
	27.64967	2 ST		1	GLAETTUNGSDROSSEL	GLD 3 INDRAMAT	ET-2
	27.57603	1 ST		1	GLAETTUNGSDROSSEL	GLD 2 INDRAMAT	ET-2
	27.65139	1 ST		1	STROMRICHTERTRAF0	ETT10,0-S 380V 2X200V	ET-2
	27.63190	1 ST		1	STROMRICHTERTRAF0	ETT5,0-S 380V 2X140V	ET-2
	27.59419	3 ST		1	WIDERSTAND M.HALT. 1 OHM	GRV 20/165S DANOTHERM	ET-1
	27.67423	18 ST		3	SCHALTRELAIS 24V GS 10A	RL 301 024 SCHRACK	ET-1
	27.66428	2 ST		1	GLEICHRICHTER	TYP PBT 05 25A EDI	ET-2
	27.70867	1 ST		1	FRAESKOPF	-----	
	27.67944	4 ST		1	RILLENKUGELLAGER	6015 C3	ET-3
	27.70869	1 ST		1	SCHRAEGKUGELLAGER	719 12AC GA/P4 SKF	ET-3
	23.60270	1 ST		1	RILLENKUGELLAGER	6013 C3	ET-3
	24.55013	1 ST		1	LUEFTERRAD	DUROMER INTEGRALHARTSCH.	ET-2
	14.61382	2 ST		1	FEDER		ET-1
	27.70663	1 ST		1	MITNEHMERSTEIN		ET-1
	27.67946	1 ST		1	SPANNKOPF	95.100.687.2.2 OTT	ET-2
				1	ABSTREIFRING	ABR1 100X108X7 HECKER	VERSCHL
				1	MESSEINRICHTUNG	-----	
				1	TELLERFEDER	12X6,2XD,6	ET-1
				1	MASCHINENAUFBAU	-----	
				1	RILLENKUGELLAGER	6003-2RS	ET-3
				1	DRUCKFEDER	1,25X10X44,5 DIN2098	ET-1
				1	NADELHUELSE	HK 0812,2RS	ET-3
				1	KUGELHUELSE	KH 1228	ET-3
				1	ABSTREIFER	INA	VERSCHL

Stückliste

09.09.36	Stücklistenart
Erstell-Datum	
Ident-Nr. 99.33508	ME
Ident-Nr. 99.33508	Lageort/MG

Position Fertigungsstufe	Ident-Nr.	Vorkommen	Lageort/MG	Bruttobedarf Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Material/Bemerkungen
	27.67900	1 ST		1	ZANGE M. HALTER ISO	95.100.368.3.2 OTT IS040	VERSCHL
	27.69739	1 ST		1	ZANGE M. HALTER ISO	95.100.559.3.2 OTT IS040	VERSCHL
	27.70530	1 ST		1	ZAHNRADPUMPE-AGGR. 122	049 306 110/220V 50/60HZ	ET-2
	27.69896	1 ST		1	HYDRAULIK	-----	
	27.65734	1 ST		1	HYDR. AG. BWN 1X-H8H5	380-440V 50/60HZ HAVE	ET-2
	26.57112	6 ST		1	HYDROSPEICH. SBO 160-0,35	A1,2/112-0/1 P0-80 HYDAC	ET-1
	81.88363	1 ST		1	VORSCHUBANTRIEB	-----	
	26.58431	10 ST		1	RILLENKUGELLAGER	6202-RS DIN625	ET-3
	27.64932	1 ST		1	MOTOR MIT ZAHNSCHEIBE	AUFGESCHRUMPT	ET-1
	27.65002	1 ST		2	TELLERFEDER	A18X9,2X1,0 DIN2093	ET-1
	27.55181	1 ST		1	GLEICHSTROMANTRIEB	MDC9.30B/SS-1/S031 IND	ET-1
	27.70109	2 ST		1	FEDERSPIRALE	WMB TYP NR.080-0650-075	ET-1
	27.51418	2 ST		1	RILLENKUGELLAGER	6201-2RS	ET-3
		2 ST		1	URELASTFEDER	5040 U FA.EFFBE	VERSCHL
					NADELHUELSE	HK 2020	ET-3

Start-Datum	Fälligkeits-Dat.	Auftragsmenge	P2
Bezeichnung 1		Blatt	
ERSATZ- VERSCHLEISSTEILE		3	
MH 800 E/432			
Bezeichnung 2			

AUSBAU VON HAUPTMOTOR UND HAUPTGETRIEBE

Abbau des Hauptmotors:

- Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten.
- Anschlußkabel (5) am Motor -1M1- (8) abklemmen.
- Schutzhaube (3) abnehmen.
- Muttern (6) abdrehen.

ACHTUNG: Die unteren Muttern (7) dürfen nicht verstellt werden.

- Motor (8) in Pfeilrichtung kippen und Riemen (4) abnehmen.
- Motor (8) abheben.

Ausbau des Hauptgetriebes:

HINWEIS: Vor dem Ausbau des Hauptgetriebes, muß der Riemen (4) abgenommen werden.

- Schrauben entfernen und Abdeckhaube (11) abnehmen.
- Ablassschlauch (9.1) aus der Halterung herausheben, Verschlußkappe (10) abschrauben und Öl ablassen.
- Ölstandrohr (9) nach außen ziehen.
- Schrauben (12) herausdrehen. Die Spindeldrehzahl-Schalteinheit (13) abziehen.

AUSBAU VON HAUPTMOTOR UND HAUPTGETRIEBE

- Schrauben (2) herausdrehen.
- Hauptgetriebe (1) nach oben aus dem Spindelstock herausheben.

Wiedereinbau des Hauptgetriebes:

- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Das Hauptgetriebe muß genau parallel zum Spindelstock ausgerichtet werden, bevor es mit diesem wieder verschraubt wird.

Wiederanbau des Hauptmotors:

- Der Wiederanbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Die Riemenscheibe müssen fluchten. a)
- Die Motorwelle muß genau parallel zum Spindelstock ausgerichtet werden. a)

a) Montage und Wartung des Keilrippenriemens für den Hauptantrieb siehe Blatt 7.34-1.

AUSWECHSELN DER VORSCHUBMOTORE

Vorschubantrieb X-Achse:

- Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten.
Als Sicherheit gegen versehentliches Wiedereinschalten können im Schaltschrank die Hauptsicherungen entfernt werden.
- Schrauben (3) entfernen und Abdeckhaube (1) abnehmen.
- Anschlußstecker (8) vom Motor abziehen.
- Innensechskantschrauben (6) entfernen, Motor (7) in Pfeilrichtung kippen und Zahnriemen (4) von Riemenscheibe (2 und 5) abnehmen. Motor entfernen.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

AUSWECHSELN DER VORSCHUBMOTORE

Vorschubantrieb Y-Achse:

- Kreuzsupport in obere Endlage verfahren und unterbauen.
 - Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten.
Als Sicherheit gegen versehentliches Wiedereinschalten können im Schaltschrank die Hauptsicherungen entfernt werden.
 - Maschinenverkleidungen (3) und (4) und Deckel (1) entfernen (siehe Blatt 7.10-1).
 - Andruckrolle der Sicherheitsbremse (10) zurücksetzen; hierzu Deckel (2) abnehmen, Bolzen (3) mit Schlüssel SW 17 mm nach links verdrehen und gegen zurückschnappen sichern. a)
 - Anschlußstecker (4) abziehen.
 - Schrauben (5) und (7) entfernen (für Schrauben (7) Steckschlüssel mit Kardan-Gelenk verwenden), Motor (8) schräg nach hinten kippen und herausheben.
 - Neuen Motor (8) vorsichtig einführen, dabei Zahnriemen (9) mit Zahnriemenscheibe (6) aufnehmen.
 - Zahnriemen durch Verschieben des Motors (8) mäßig spannen. Schrauben (5) und (7) festziehen.
 - Andruckrolle der Sicherheitsbremse (10) an dem Zahnriemen (9) anlegen; zu diesem Zweck Bolzen (3) loslassen.
 - Anschlußstecker (4) anstecken, Deckel (1), (2) und Maschinenverkleidungen (3) und (4) anbringen.
- a) Funktionsbeschreibung der Sicherheitsbremse für die Y-Achse, siehe Blatt 2.11-1.

AUSWECHSELN DER VORSCHUBMOTORE

Vorschubantrieb Z-Achse:

- Spindelstock auf "Z 490" verfahren.
- Hauptschalter -Q1- am Schaltschrank ausschalten.
Als Sicherheit gegen versehentliches Wiedereinschalten können im Schaltschrank die Hauptsicherungen entfernt werden.
- Schrauben (1.1 und 1.2) entfernen. Abdeckhaube (1) abnehmen (siehe Blatt 7.10-1).
- Anschlußstecker (2) abziehen.
- Schrauben (3 und 5) entfernen, Motor (1) verkanten und Zahnriemen (6) abnehmen.
- Motor (1) abnehmen.
- Neuen Motor (1) anbringen, Zahnriemen (6) mit Riemenscheibe (4) aufnehmen.
- Schrauben (3 und 5) eindrehen und leicht anziehen, nach prüfen der Riemenspannung festziehen.
- Anschlußstecker (2) anstecken, Abdeckhaube (1) anbringen.